




# 综合技术手册

---

滚珠丝杆 直线导轨 线性模组

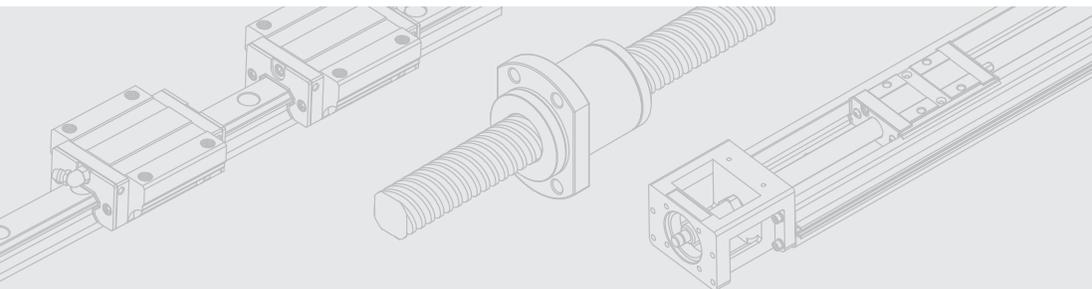



滚珠丝杆 / 直线导轨 / 线性模组 综合技术型录  
Ballscrew / Linear Guideway / Mono Stage General Catalog

---

# 公司简介

## Company Introduction

本公司成立于西元1990年，主要生产滚珠导丝杆、直线导轨和线性模组，精密机械关键性零部件，主要供应机床、放电加工机、线切割机、塑胶注塑机、半导体设备、精密定位及其他各式设备与机器上。近年来投注于相当多的人力及心血于制程改善、产品精度与质量的提升。2009/5通过BSI认证公司评审OHSAS-18001认证成功，除遵行质量管理体系之要求执行外，近年来更积极推动、落实『RoHS绿色环保系统』及环保管理系统，以期遵照法规依循，达到无污染之作业环境。





## 环安卫政策

本公司专业从事于『精密传动元件』的研发与制造。做好环境保护、落实安全卫生理念，建立完善的环安卫管理系统是我们共同的愿望，我们将透过环安卫意识的宣导及相关文件的订定，承诺遵循环安卫法规、全员参与、致力污染预防、珍惜资源，本着研发创新的精神提供客户在传动元件上最佳的机械效能与质量服务、确保人身安全、降低作业场所对人体之危害、提高环境及安全卫生意识、确实做到污染、伤害及疾病的预防，为了善尽企业责任、降低制程危害，我们将持续改善事业活动之环安卫管理绩效，以期达到永续经营之绿色企业。



我们承诺并致力推动下列环安卫政策：

- 一、遵循环安卫法规，致力污染预防，杜绝灾害发生。
- 二、创新绿色研发，降低能源耗用，符合客户需求。
- 三、强化风险管理，确保人身安全，提升环安卫绩效
- 四、全员参与，提升环安卫意识，确实做到伤害及疾病预防。
- 五、降低制程污染，秉持持续改善，善尽社会责任。

基于上述，我们将持续各种环安卫活动，提升国际环保形象及企业竞争力，使相关团体了解我们对环境及安全卫生管理的企图心与责任感。

## 质量政策

全体员工对质量所抱持的政策如下：

准时交货、持续改善、满足客户需求与期望



# 产品信息


## Product Information

### 精密研磨级

#### 内循环系列


**FSIC**

A-129

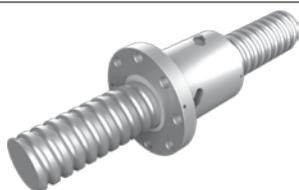

**FDIC**

A-133

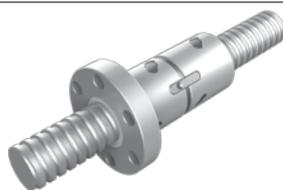

**FOIC**

A-137




**RSIC**

A-139



**RDIC**


A-141

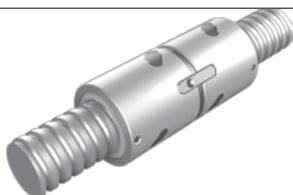

#### 端塞型系列


**FSDC**

A-144

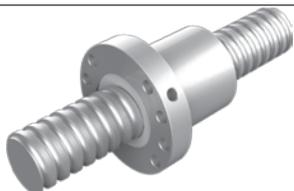

**FDDC**

A-148

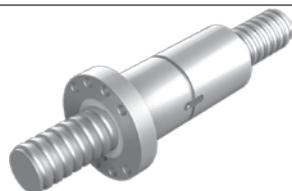

## 精密研磨级

### 外循环系列


FSWC

A-153



FDWC

A-158

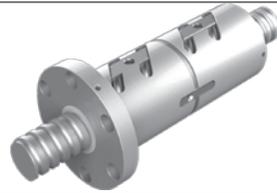


FSVC

A-163




FDVC

A-167

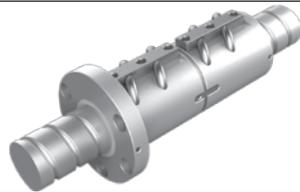

FOWC

A-171

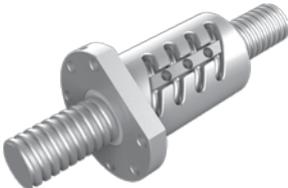


## 精密研磨级

### 高导程系列


**FSWE**

A-174

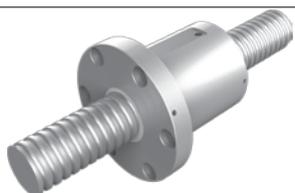


**FDWE**

A-178

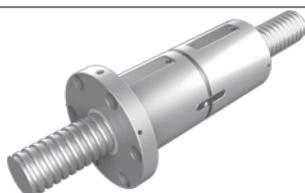


**FSVE**

A-182

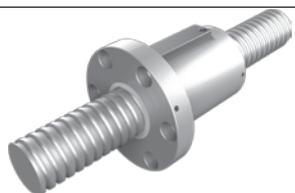

**FDVE**


A-186

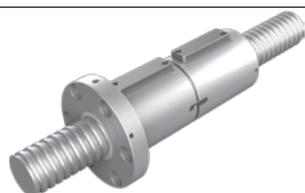

### 高负荷系列


**FSVH**

A-194

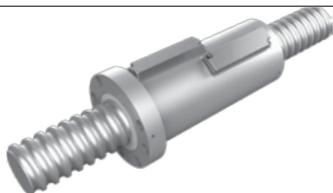

**FSDH**

A-196

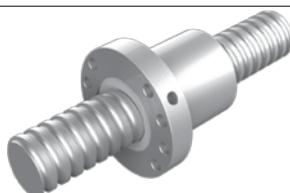

### 端盖型系列

**FSKC**

A-197



## 转造级

外循环系列			
<b>FSWW</b>	A-250	<b>FSVW</b>	A-251
			
端盖系列			
<b>RSVW</b>	A-252	<b>SSVW</b>	A-256
			
<b>FSKW</b>	A-257		
			

## 转造级

### 内循环系列

**FSBW**

A-253




**FSIW**

A-254



**FSIN**

A-255

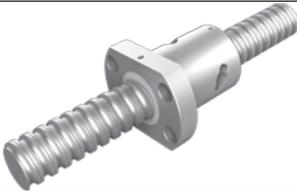

**FSDW**

A-258



## 标准品系列


小珠径系列		FA系列	
<b>FSMC</b>	A-198		A-260
			
轴端未加工系列			
<b>PPR</b>	A-280	<b>PTR</b>	A-282
			

全钢珠式重负荷型

B-39

MSA-A / MSA-LA MSA-E / MSA-LE

MSA-S / MSA-LS

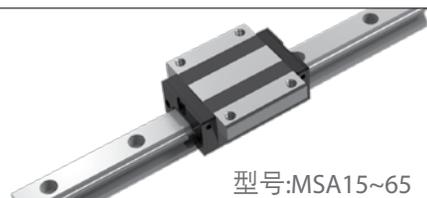


全钢珠式低组装型

B-62

MSB-E

MSB-S

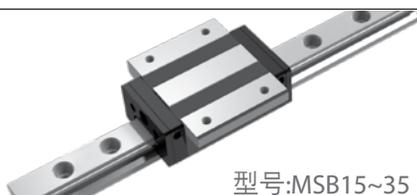

全滚柱式重负荷型

B-82

MSR-E

MSR-S




全钢珠式微小型

B-102

MSC

MSD

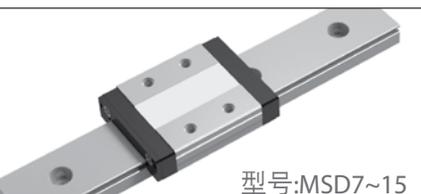

钢珠链带式重负荷型

B-120

SME-E

SME-S



型号:SME15~45




型号:SME15~45

滚柱链带式重负荷型


B-146

SMR-E

SMR-S

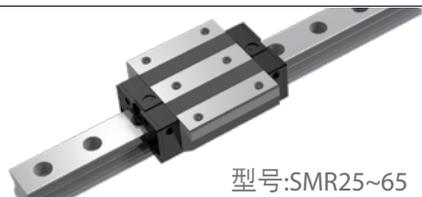

型号:SMR25~65

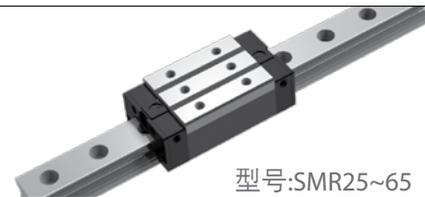

型号:SMR25~65

线性模组系列

C-4

KM



型号:KM26~65  
导程:10~25

# 目录

## Contents

### A. 滚珠丝杆

A20	<b>1. PMI 滚珠丝杆之特质</b>		
	<b>2. 丝杆精度和扭矩定义</b>	A68	
A22	2.1 导程精度	A68	6.1 滚珠丝杆的寿命
A28	2.2 预压扭矩	A74	6.2 疲劳寿命
A31	2.3 滚珠丝杆几何公差的标示	A74	6.3 滚珠沟槽的容许负荷
A32	2.4 精度检验标准	A76	6.4 材料与硬度
	<b>3. 丝杆轴的设计</b>	A77	6.5 热处理检验证明
A40	3.1 丝杆轴的制作范围	A79	6.6 润滑
A41	3.2 安装方法		6.7 防尘
A42	3.3 容许轴向负荷	A80	<b>7. 驱动扭矩</b>
A44	3.4 容许转速	A80	7.1 滚珠丝杆的扭矩
A47	3.5 丝杆轴设计上的注意事项	A83	7.2 马达的驱动扭矩
	<b>4. 螺帽的设计</b>		<b>8. PMI 滚珠丝杆之选择流程</b>
A50	4.1 螺帽的选定	A84	<b>9. 滚珠丝杆规格定义</b>
A51	4.2 轴向负荷的计算	A86	9.1 外循环滚珠丝杆之规格定义
A53	4.3 螺帽设计上的注意事项		9.2 内循环滚珠丝杆之规格定义
	<b>5. 刚性</b>	A88	<b>10. 滚珠丝杆选用范例</b>
A54	5.1 传送丝杆系统的刚性	A100	10.1 加工机台
A66	5.2 定位精度	A108	10.2 水平高速搬运装置
			10.3 垂直搬运装置

<b>11. 滚珠丝杆中空冷却系统</b>		<b>14. PMI 转造级滚珠丝杆</b>	
A118	11.1 中空冷却系统介绍	A242	14.1 转造级滚珠导丝杆介绍
A119	11.2 中空冷却相关专利介绍	A243	14.2 PMI 转造级滚珠导丝杆特征
A121	11.3 热温升控制实验	A243	14.3 转造级滚珠导丝杆导程精度(e300)
A122	11.4 螺帽冷却	A244	14.4 PMI 转造级滚珠导丝杆外径及导程对照表
<b>12. PMI 高防尘滚珠丝杆</b>		A245	14.5 轴向背隙
A124	12.1 型式一高防尘滚珠丝杆	A245	14.6 材料与硬度
A126	12.2 型式二高防尘滚珠丝杆	A246	14.7 转造级滚珠导丝杆形式与尺寸
<b>13. PMI 精密级滚珠丝杆</b>		A248	14.8 转造级滚珠丝杆螺帽
A128	13.1 内循环系列	A259	<b>15. FA 系列</b>
A143	13.2 端塞型系列	<b>16. PMI 轴端未加工滚珠丝杆</b>	
A152	13.3 外循环系列	A278	16.1 产品特色
A173	13.4 高导程系列	A279	16.2 PPR 小珠径螺帽特色
A190	13.5 高负荷系列	A279	16.3 PTR 端塞型螺帽特色
A196	13.6 端塞高负荷系列	<b>17. 滚珠丝杆使用问题分析</b>	
A197	13.7 端盖型系列	A286	17.1 前言
A198	13.8 小珠径系列	A286	17.2 滚珠丝杆安装容易发生问题的原因与预防
A207	13.9 标准型滚珠丝杆系列	A291	<b>18. 轴、孔公差表</b>

# 目录

## Contents

## B. 直线导轨

B4	1. <i>PMI</i> 直线导轨之特质	B39	12. 各系列介绍
B6	2. <i>PMI</i> 直线导轨的分类表	B62	12.1 重负荷型MSA系列
B10	3. 直线导轨选用流程	B82	12.2 低组装型MSB系列
	4. 直线导轨的额定负荷与寿命	B102	12.3 滚柱重负荷型MSR系列
B11	4.1 基本额定静负荷 $C_0$	B120	12.4 微小型MSC、MSD系列
B12	4.2 容许静力矩 $M_0$	B146	12.5 钢珠链带型SME系列
B12	4.3 静安全系数 $f_s$		12.6 滚柱链带型SMR系列
B13	4.4 基本额定动负荷 $C$	13.设计参考	
B13	4.5 寿命计算	B166	13.1 直线导轨的配置
B15	4.6 寿命时间的计算 $L_n$	B169	13.2 直线导轨的固定方法
B16	5. 摩擦系数	B172	13.3 直线导轨基准侧的表示与组合
B17	6. 工作负荷的计算	14. 直线导轨的安装	
B25	7. 等效负荷的计算	B175	14.1 机械中有振动冲击作用且要求高刚性与高精度时的安装
B26	8. 变动负荷的平均负荷计算	B178	14.2 滑轨无定位螺栓的安装
	9. 计算例	B181	14.3 滑轨无侧向定位面的安装
B29	9.1 每个滑块负荷的大小计算	B182	14.4 安装后的精度测定方法
B32	9.2 等效负荷的计算	B183	14.5 滑轨装配螺栓的锁紧扭力建议值
B33	9.3 静安全系数计算	15. 选购附件	
B33	9.4 每个滑块的平均负荷计算 $Pm_n$	B184	15.1 防尘
B33	9.5 额定寿命( $L_n$ )的计算	B194	15.2 润滑
	10. 精度标准	B213	16. 直线导轨使用注意事项
B35	10.1 精度等级的选用		
	11. 预压与刚性		
B38	11.1 预压等级的选用		

## C. 线性模组


### 1. KM系列

- C4 A. 产品构造
- C4 B. 产品特性
- C6 C. 滑块螺帽形式
- C7 D. 规格型号
- C8 E. 负荷能力
- C9 F. 容许静力矩
- C10 G. 精度等级
- C11 H. 最大移动速度和最大长度
- C13 I. 寿命计算
- C14 J. 选购配件

## D. 附录

### 附录

- D2 *PMI* 滚珠丝杆技术数据表
- D3 *PMI* 直线导轨选用需求表
- D4 *PMI* 直线导轨寿命计算需求

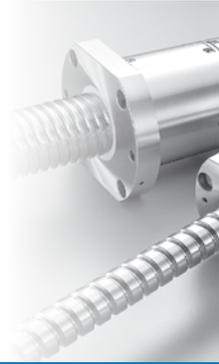



# 滚珠丝杆 Ball screws



## (1) 高信赖性

PMI 之滚珠丝杆、直线导轨是二十多年来所累积制造技术为基础，从材料、热处理、设计、生管、品管到出货，都有一定的处理作业，其制度化的管理让我们的传动组件给顾客高度的信赖性。

## (2) 高精度的保证

PMI 之滚珠丝杆其丝杆与螺帽都在恒温室内做精密加工、研磨、装配及品管，可保证高精度的质量，如图1.1精度检验证明。

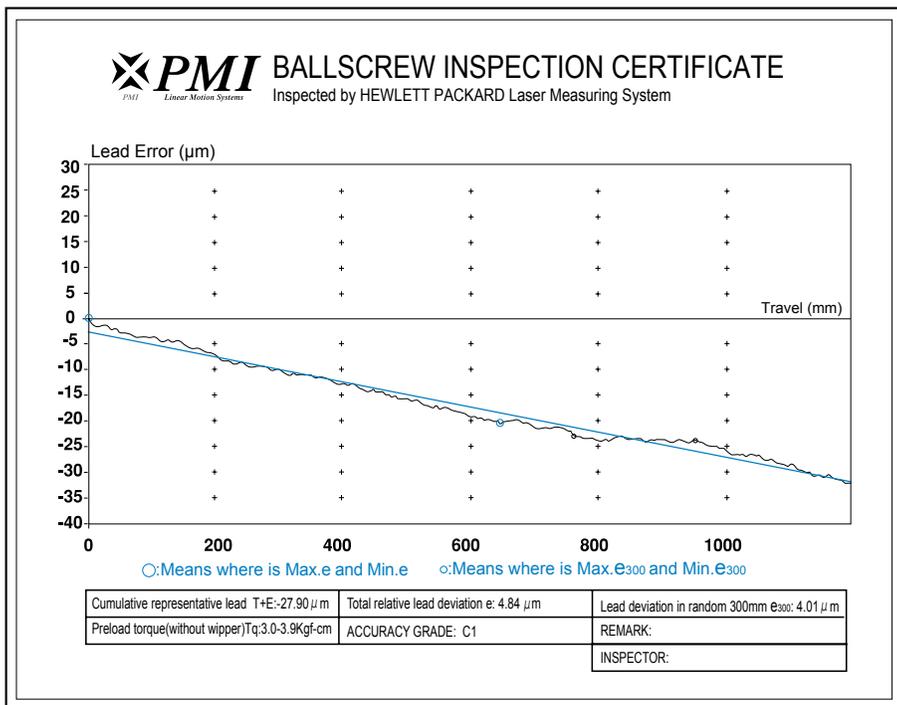


图1.1 精度检验证明

### (3) 优异的耐久性

PMI 以累积二十多年的滚珠丝杆的生产技术，采用德制钢材施以本公司特有之处理及研磨技术，可供给耐久性优异的滚珠丝杆。

### (4) 高效率

滚珠丝杆其运转是靠螺帽内的钢珠作滚动运动，比传统艾克姆丝杆有更高的效率，所需的扭矩只有传统艾克姆丝杆的1/3以下。所以可轻易地将回转运动变转为直线运动。

### (5) 无背隙与高刚性

PMI 之滚珠丝杆采用哥德式 (Gothic arch) 沟槽形状如图1.2，使钢珠与沟槽能有最佳接触以便轻易运转。

若加入适当的预压力，消除轴方向间隙，可使滚珠丝杆有最佳的刚性，减少滚珠和螺帽、丝杆间的弹性变形，达到更高的精度。

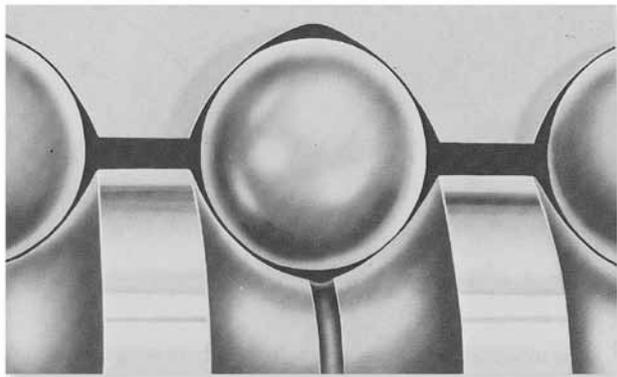
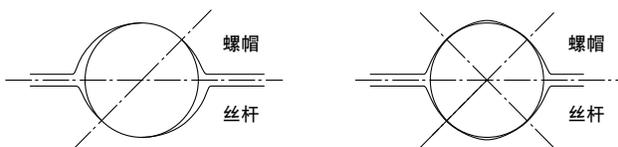


图1.2 哥德式螺纹

## 2.1 导程精度

PMI精密滚珠丝杆，以JIS规格为基准，各特性之定义与容许值如下：

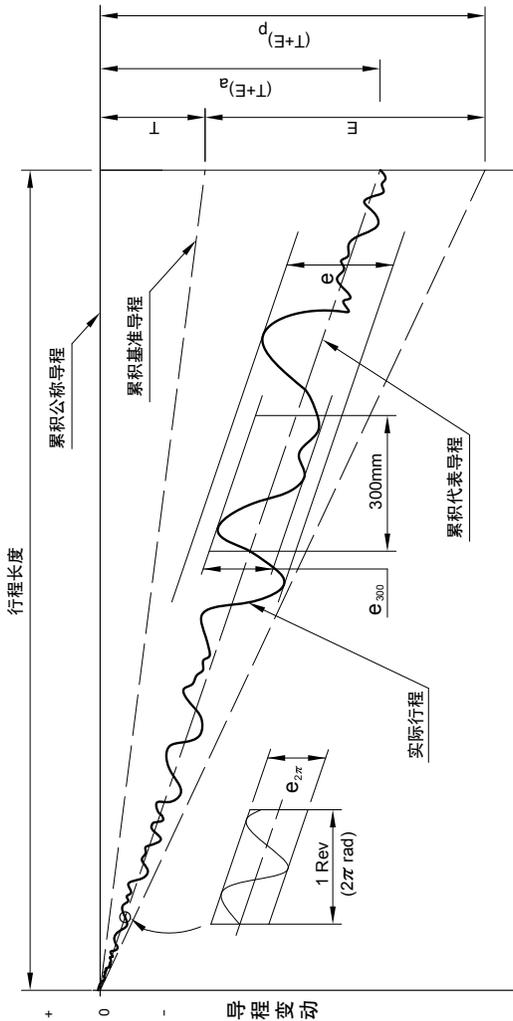


图 2.1 导程量测曲线

表2.1 导程曲线各名词定义

<b>T+E</b>	累积代表导程	为一直线，代表实际累积导程的倾向。这是以雷射检测后的数据经最小平方值方法算出。
<b>P</b>		容许值。
<b>a</b>		实际测量值。
<b>T</b>	累积基准导程指定目标值	在有效螺紋范围内，累积基准导程减累积公称导程的差谓之。亦即考虑运转时之热膨胀、弹性变形等因素，而事先将累积公称导程于正负方向加以补正，并据此制作丝杆。其值依实验或经验而定。
<b>E</b>	累积代表导程之误差	累积代表导程减累积基准导程的值。此值可有正负值。
<b>e</b>	变动	在有效螺紋长度范围内的最大幅宽。
<b>e<sub>300</sub></b>		在有效螺紋长度范围内任取300mm的最大幅宽。
<b>e<sub>2π</sub></b>		丝杆转动1圈的范围内，螺帽对应于任意的回转角的轴方向移动量的实测值与基准值的差的最大幅宽。

表2.2 累积导程的误差(±E)和变动(e)的容许值

单位：μm

精密等级		C0		C1		C2		C3		C4		C5	
超过	以下	E	e	E	e	E	e	E	e	E	e	E	e
-	315	4	3.5	6	5	8	7	12	8	12	12	23	18
315	400	5	3.5	7	5	9	7	13	10	14	12	25	20
400	500	6	4	8	5	10	7	15	10	16	12	27	20
500	630	6	4	9	6	11	8	16	12	18	14	30	23
630	800	7	5	10	7	13	9	18	13	20	14	35	25
800	1000	8	6	11	8	15	10	21	15	22	16	40	27
1000	1250	9	6	13	9	18	11	24	16	25	18	46	30
1250	1600	11	7	15	10	21	13	29	18	29	20	54	35
1600	2000	-	-	18	11	25	15	35	21	35	22	65	40
2000	2500	-	-	22	13	30	18	41	24	41	25	77	46
2500	3150	-	-	26	15	36	21	50	29	50	29	93	54
3150	4000	-	-	32	18	44	25	60	35	62	35	115	65
4000	5000	-	-	-	-	52	30	72	41	76	41	140	77
5000	6300	-	-	-	-	65	36	90	50	95	50	170	93
6300	8000	-	-	-	-	-	-	110	62	120	62	210	115
8000	10000	-	-	-	-	-	-	137	75	157	75	260	140

有效螺纹长度  
(mm)

表2.3 精度等级

任意300mm ( $e_{300}$ ) 以及任意导程 ( $e_{2\pi}$ ) $e_{300}$ 单位:  $\mu m$ 

精密等级	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10
JIS	3.5	5	-	8	-	18	-	50	210
ISO	3.5	6	-	12	-	23	-	52	210
DIN	-	6	-	12	-	23	-	52	210
PMI	3.5	5	7	8	12	18	25	50	210

 $e_{2\pi}$ 单位:  $\mu m$ 

精密等级	C0	C1	C2	C3	C4	C5
JIS	3	4	-	6	-	8
ISO	3	4	-	6	-	8
DIN	-	4	-	6	-	8
PMI	3	4	4	6	8	8

表2.4 滚珠丝杆精度等级及其应用

用途	轴别	精度等级									
		C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10	
N C 工 具 机	车床	X	●	●	●	●	●	●			
		Z				●	●	●			
	综合切削中心机	X,Y		●	●	●	●	●			
		Z			●	●	●	●			
	钻床	X,Y				●	●	●			
		Z						●	●	●	
	平面磨床	X,Y		●	●	●	●	●			
		Z			●	●	●	●			
	治具搪床	X,Y	●	●							
		Z	●	●							
	外圆磨床	X,Y	●	●	●						
		Z		●	●	●					
	放电加工机	X,Y		●	●	●					
		Z			●	●	●	●			
	放电加工机 线切割机	X,Y		●	●	●					
		Z		●	●	●	●				
	冲切机	X,Y				●	●	●			
	雷射切割机	X,Y				●	●	●			
Z					●	●	●				
木工加工机							●	●	●	●	
一般机械;专用机械					●	●	●	●	●	●	

用途		轴别	精度等级								
			C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10
工业用机器	直交坐标	装配			●	●	●	●	●	●	
		其他						●	●	●	●
	垂直关节型	装配				●	●	●	●	●	
		其他						●	●	●	
	圆柱坐标					●	●	●	●	●	
半导体制造设备	曝光装置		●	●							
	化学处理装置					●	●	●	●	●	●
	引线焊接机			●	●						
	探针检测机		●	●	●						
	印刷电路板钻孔机			●	●	●	●	●			
	电子组件组装装置				●	●	●	●			
三次元量测设备		●	●	●							
办公室装置							●	●	●	●	
图像处理设备		●	●								
塑料射出成型机械									●	●	
钢铁设备机械									●	●	
核能发电	控制棒					●	●	●	●	●	
	吸震装置									●	●
航空器					●	●	●				

## 2.2 预压扭矩

转动施有预压之滚珠丝杆时，所产生之预压扭矩的名词如图2.2所示。

预压扭矩变动率的容许范围是以JIS规格为基准，如表2.5所示。

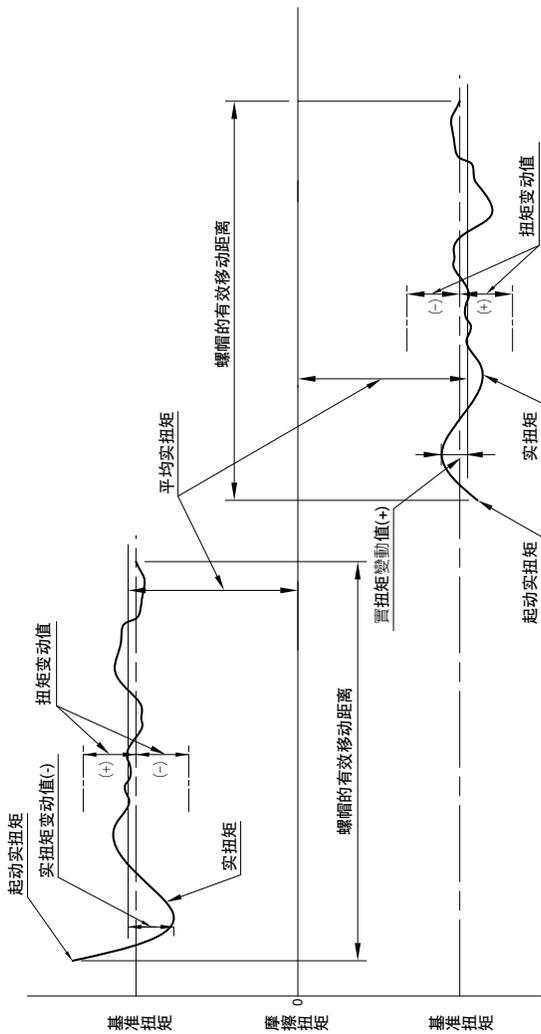


图2.2预压扭矩的说明

预压	目的是为了消除滚珠丝杆的背隙和增加刚性。作法请参照5.1.3
预压扭矩	依所定之预压加于滚珠丝杆后，在外部无负载的状态下，连续转动丝杆或螺帽所需之扭矩。
基准扭矩	为一目标值。即在目标中所设定的预压扭矩。
扭矩变动值	基准扭矩的变动值，有正负之分。
扭矩变动率	基准扭矩和扭矩变动值的比率。
实扭矩	滚珠丝杆实际测量所得之预压扭矩。
平均实扭矩	有效螺纹长度内，螺帽做往复运动所测得之最大实扭矩与最小实扭矩做算术平均数所得之值。
实扭矩变动值	有效螺纹长度内，螺帽做往复运动所测得之最大变动值，相对于平均实扭矩有正负之分。
实扭矩变动率	平均实扭矩和实扭矩变动值的比率。

表2.5 扭矩变动率的容许范围

基准扭矩 (kgf.cm)		有效螺纹长度(mm)										
		4000以下								4000(含)以上10000 以下		
		细长比：40以下				细长比：超过40，60以下				等级		
		等级				等级						
超过	以下	C0	C1	C3	C5	C0	C1	C3	C5	C1	C3	C5
2	4	±30%	±35%	±40%	±50%	±40%	±40%	±50%	±60%	-	-	-
4	6	±25%	±30%	±35%	±40%	±35%	±35%	±40%	±45%	-	-	-
6	10	±20%	±25%	±30%	±35%	±30%	±30%	±35%	±40%	-	±40%	±45%
10	25	±15%	±20%	±25%	±30%	±25%	±25%	±30%	±35%	-	±35%	±40%
25	63	±10%	±15%	±20%	±25%	±20%	±20%	±25%	±30%	-	±30%	±35%
63	100	-	±15%	±15%	±20%	-	-	±20%	±25%	-	±25%	±30%

### 基准扭矩的计算

$$T_P = 0.05 (\tan \beta)^{0.5} \times \frac{F_{ao} \times l}{2\pi} \dots\dots\dots (2.1)$$

在此

$T_P$  基准扭矩 (kgf.cm)       $l$   导程 (cm)

$F_{ao}$  预压力 (kgf)               $\beta$   导程角

## 2.3 滚珠丝杆几何公差标示

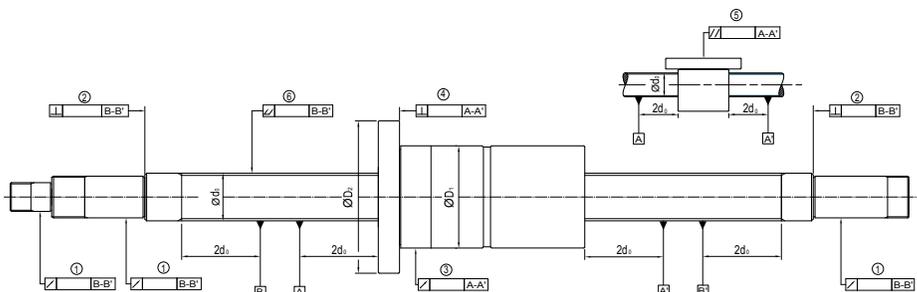


图2.3

上图2.3为PMI滚珠丝杆几何公差图面标示方法，其定义如下：

⊥：垂直度    ↗：偏摆    //：平行度    ▽<sub>A</sub>：基准面

滚珠丝杆的几何公差检验，本公司的必要检验项目如下：

- 1.肩部相对于螺纹沟槽面的轴线B，测定丝杆支持部位的半径方向圆周偏摆值。
- 2.肩部相对于螺纹沟槽面的轴线B，测定丝杆支持部位的端面的垂直度。
- 3.螺帽相对于螺纹沟槽面的轴线A，测定螺帽安装部的半径方向圆周偏摆值。
- 4.螺帽相对于螺纹沟槽面的轴线A，测定螺帽法兰面的端面的垂直度。
- 5.螺帽相对于螺纹沟槽面的轴线A，测定螺帽平头型安装面的平行度。
- 6.丝杆轴线的半径方向的总偏摆值。

注：1.在此所述的几何公差项目是以JIS B 1192-1997为基准。

2.于2013年1月1日起，依照型录精度检验标准标注公差。

## 2.4 精度检验标准

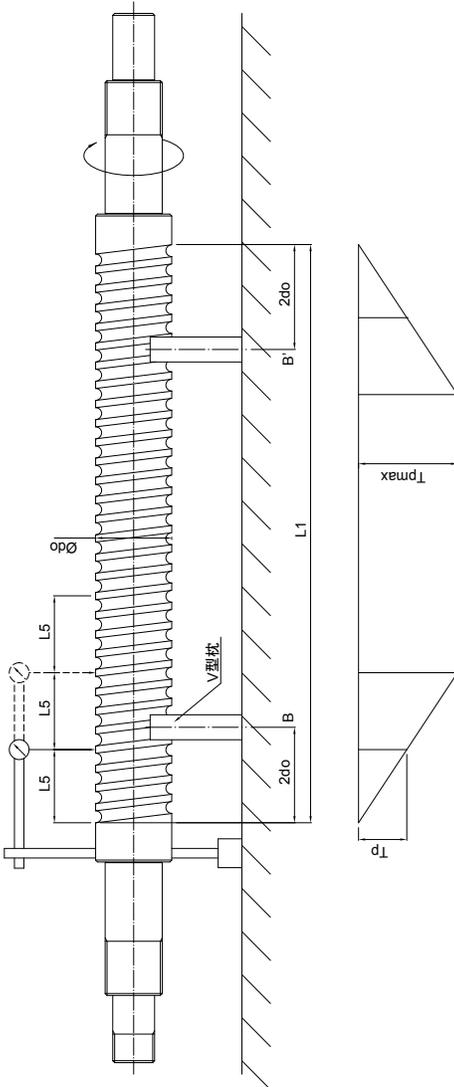


表2.6 量测螺杆总偏摆(此量测距离是根据DIN 69051 及 JIS B 1192 )

单位:  $\mu\text{m}$

公称外径 $d_0(\text{mm})$		PMI 精度等级 $T_{\text{pmax}}$									
超过	以下(含)	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10	
6	12	-									
12	25										
25	50	20	20	20	23	25	28	32	40	80	
50	100										
100	200										
细长比 $L_1/d_0(\text{mm})$		PMI 精度等级 ( $L_1 \geq 4L_5$ )									
超过	以下(含)	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10	
-	40	40	40	40	45	50	60	64	80	160	
40	60	60	60	60	70	75	85	96	120	240	
60	80	100	100	100	115	125	140	160	200	400	
80	100	160	160	160	180	200	220	256	320	640	

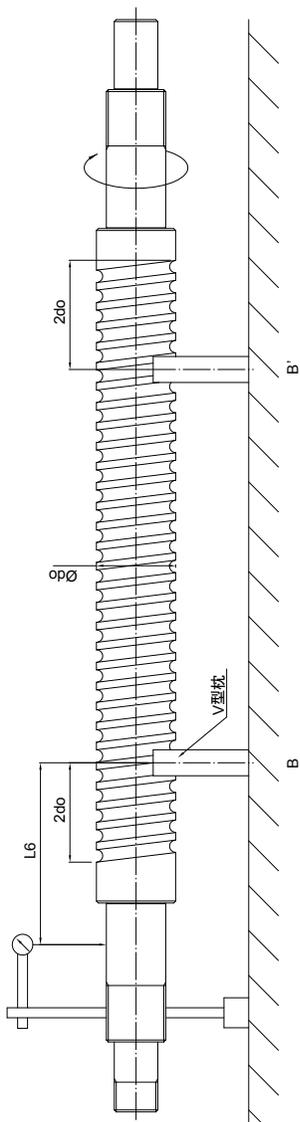
单位:  $\mu\text{m}$ 

表2.7 量测轴承侧相对于丝杆BB的偏摆(此量测距离是根据DIN 69051 及 JIS B1192.)

公称外径 $d_o(\text{mm})$	量测基准长度 $L_r$	PMI 精度等级 ( $L_6 \leq L_r$ )												
		C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10				
超过 以下(含)	-													
6	80	6	8	10	11	12	16	20	20	40	63			
20	125	8	10	12	14	16	20	25	25	50	80			
50	200	10	12	16	18	20	26	32	32	63	100			
125	315	-	-	-	20	25	32	40	40	80	125			

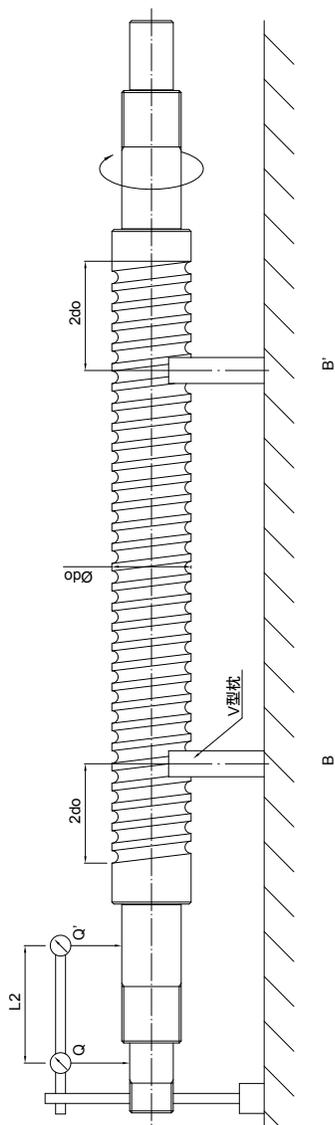


表2.8 丝杆驱动端相对于轴承侧之同心度(此量测距离是根据DIN 69051 及 JIS B11192)(O和Q差的极大值)

单位:  $\mu\text{m}$

公称外径 $d_0(\text{mm})$	量测基准长度 $L_r$	PMI精度等级 ( $L_2 \leq L_r$ )												
		C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10				
超过 以下(含)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	80	4	5	5	6	6	7	8	8	12	16	16	16	16
20	125	5	6	6	7	8	9	10	10	16	20	20	20	20
50	200	6	7	8	9	10	11	12	12	20	25	25	25	25
125	315	-	-	-	10	12	14	16	16	25	32	32	32	32

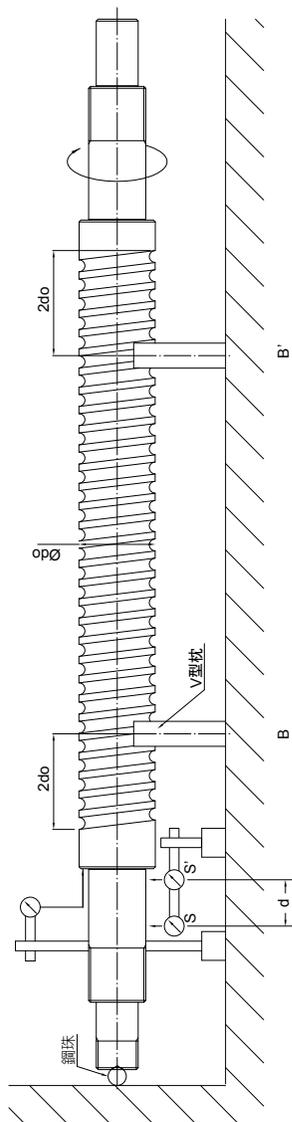


表2.9 丝杆驱动端相对于轴承侧之垂直度(此量测距离是根据DIN 69051 及 JIS B1192.)  
侧面的偏差值R为支持端两处偏差S和S'的误差

单位:  $\mu m$

公称外径 $d_0(mm)$	PMI精度等级												
	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10				
超过	以下(含)												
6	63	3	3	3	4	4	5	5	6	6	8	10	10
63	125	3	4	4	5	5	6	6	8	8	10	12	12
125	200	-	-	-	6	6	8	8	10	10	12	16	16

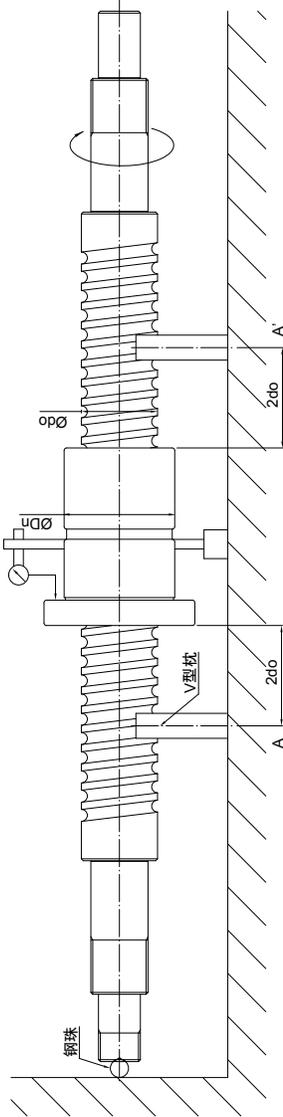


表2.10 量测螺帽法兰安装面相对于丝杆AA的垂直度(此量测距离是根据DIN 69051及JIS B1192)

单位:  $\mu\text{m}$

螺帽外径 $D_h$		PMI精度等级									
超过	以下(含)	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10	
-	20	5	6	7	8	9	10	12	14	-	
20	32	5	6	7	8	9	10	12	14	-	
32	50	6	7	8	8	10	11	15	18	-	
50	80	7	8	9	10	12	13	16	18	-	
80	125	7	9	10	12	14	15	18	20	-	
125	160	8	10	11	13	15	17	19	20	-	
160	200	-	11	12	14	16	18	22	25	-	
200	250	-	12	14	15	18	20	25	30	-	

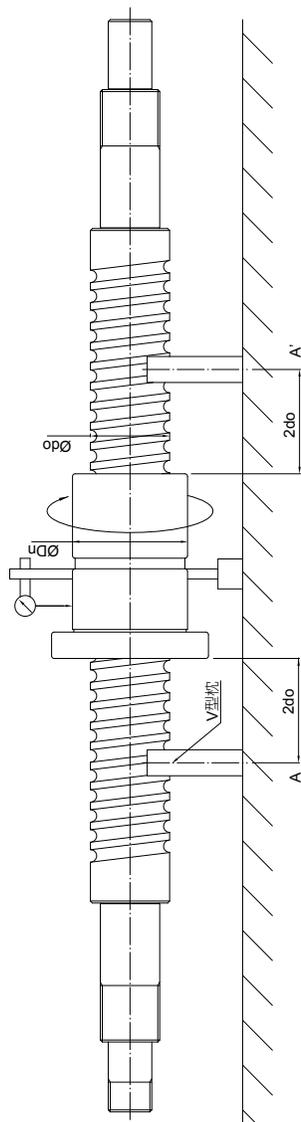


表2.11 量测螺帽外径相对于丝杆AA'的偏差(此量测距离是根据DIN 69051及JIS B1192.)

单位:  $\mu m$ 

螺帽外径 $D_n$		PMI 精度等级									
超过	以下(含)	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10	
-	20	5	6	7	9	10	12	16	20	-	
20	32	6	7	8	10	11	12	16	20	-	
32	50	7	8	10	12	14	15	20	25	-	
50	80	8	10	12	15	17	19	25	30	-	
80	125	9	12	16	20	21	22	25	40	-	
125	160	10	13	17	22	25	28	32	40	-	
160	200	-	16	20	22	25	28	32	40	-	
200	250	-	17	20	22	25	28	32	40	-	

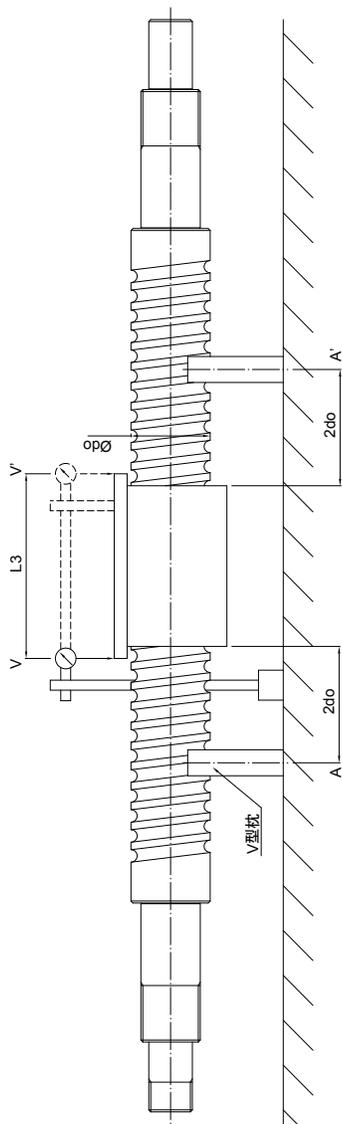


表2.12 量测螺帽外径相对于丝杆AA'的偏摆(V-V')(此量测距离是根据DIN 69051 及 JIS B1192)

单位:  $\mu m$

螺帽基准平面长度 $L_3$		PMI精度等级									
超过	以下(含)	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10	
-	50	5	6	7	8	9	10	14	17	-	
50	100	6	7	8	10	11	12	15	17	-	
100	200	-	10	11	13	15	17	24	30	-	



# 3 丝杆轴的设计

## 3.1 丝杆轴的制作范围

### 精密级滚珠丝杆的制作范围

最小外径4 mm 轴长可达150 mm

最大外径120 mm 轴长可达10000 mm

注：以上为普通的制作尺寸，若有特殊规格请与本公司业务联络。

### 转造级滚珠丝杆的制作范围

最小外径12 mm 轴长可达1400 mm

最大外径50 mm 轴长可达5200 mm

注：以上为普通的制作尺寸，若有特殊规格请与本公司业务联络。



### 3.2 安装方法

安装方法对于选择滚珠丝杆的规格时为重要的项目，如图3.1～图3.3列举三种最常用安装方法。而安装方法的差异在3.3章节有详细的公式解说。

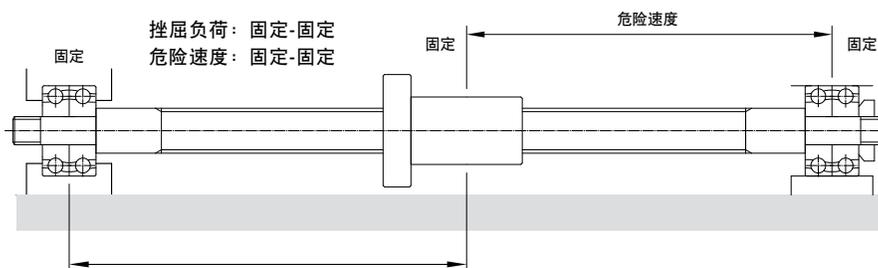


图3.1 安装方式：固定-固定

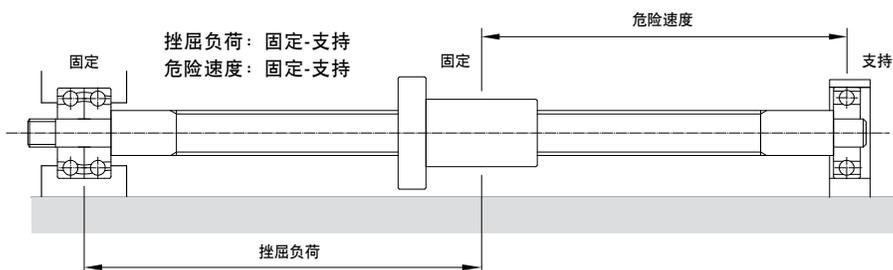


图3.2 安装方式：固定-支持

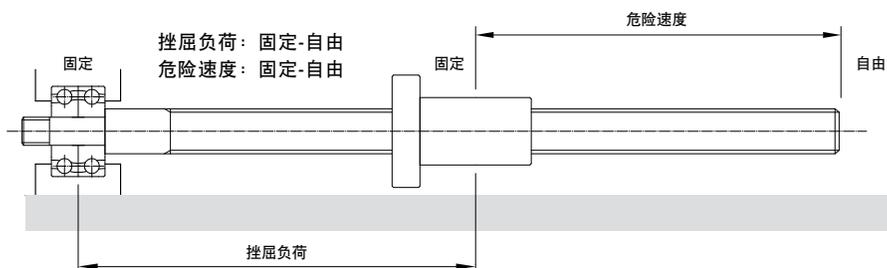


图3.3 安装方式：固定-自由

### 3.3 容许轴向负荷

#### (1) 挫屈负荷：

因为工座台、工件…等自重，对丝杆产生的压缩负荷，所以必须验算其对丝杆轴挫屈的安全性。如公式(3.1)所示：

$$P = \alpha \frac{\pi^2 NEI}{L^2} = m \frac{dr^4}{L^2} \times 10^3 \quad (kgf) \dots\dots\dots (3.1)$$

在此

- $\alpha$  安全系数 (取 $\alpha=0.5$ )
- $E$  纵弹性系数 ( $E=2.1 \times 10^4 kgf/mm^2$ )
- $I$  丝杆的轴断面之最小二次力矩 ( $I=\pi dr^4/64 mm^4$ )
- $dr$  丝杆轴牙底直径 ( $dr$ =丝杆节圆直径-钢珠直径  $mm$ )
- $L$  安装间距 ( $mm$ ) (丝杆两端安装之相对距离)
- $m \setminus N$  依滚珠丝杆之安装方法而定之系数
  - 支持—支持  $m=5.1$  ( $N=1$ )
  - 固定—支持  $m=10.2$  ( $N=2$ )
  - 固定—固定  $m=20.3$  ( $N=4$ )
  - 固定—自由  $m=1.3$  ( $N=1/4$ )

#### (2) 容许拉伸压缩负荷：

当安装的距离比较短时，安装方式的差异影响较小，需由另外两种方法验算之：

##### a. 丝杆轴之降伏应力的容许拉伸压缩负荷：

$$P = \sigma \cdot A = \sigma \cdot \pi \cdot dr^2/4 \dots\dots\dots (3.2)$$

在此

- $\sigma$  容许拉伸压缩应力 ( $kgf/mm^2$ )
- $A$  丝杆轴牙底直径之断面积 ( $mm^2$ )
- $dr$  丝杆轴牙底直径 ( $mm$ )

### b. 滚珠沟槽部之容许负荷：

最大轴方负荷必须远小于滚珠丝杆的基本静额定负荷。详细说明请参照6.3章节滚珠沟槽部之容许负荷。图中数值(丝杆外径-导程)

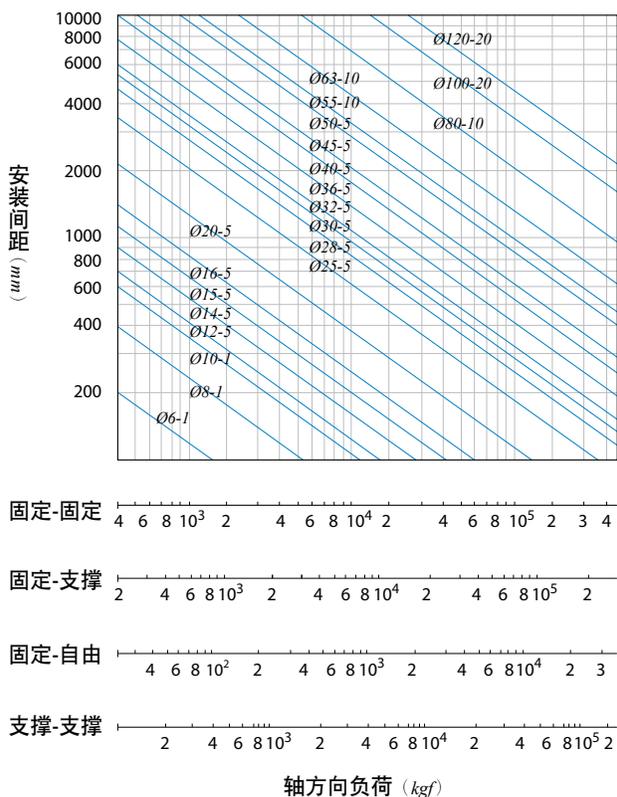


图3.4 容许轴向负荷图表

### 3.4 容许转速

#### (1) 危险速度：

当发生共振时之速度，称之为危险速度。共振产生时会造成加工质量不良，甚而造成机器损坏，所以一定要极力避免马达之转速和滚珠丝杆的自然频率发生共振。本公司以危险速率的80%以下为容许转速。如公式(3.3)所示：

若求得的容许转速不符合贵公司的设计需求时可在中间加装支撑机构藉此提高容许转速。

$$n = \alpha \times \frac{60\lambda^2}{2\pi L^2} \sqrt{\frac{EIg}{\gamma A}} = f \frac{dr}{L^2} \times 10^3 \text{ (rpm)} \dots\dots\dots (3.3)$$

在此

- $n$  容许转速 (rpm)
- $\alpha$  安全系数 (取 $\alpha=0.8$ )
- $E$  纵弹性系数 ( $E=2.1 \times 10^4 \text{ kgf/mm}^2$ )
- $I$  丝杆的轴断面之最小二次力矩 ( $I=\pi dr^4/64 \text{ mm}^4$ )
- $dr$  丝杆轴牙底直径 (mm)
- $A$  丝杆轴断面积 ( $A=\pi dr^2/4 \text{ mm}^2$ )
- $L$  安装间距(mm)(丝杆两端安装之相对距离)
- $g$  重力加速度 ( $g=9.8 \times 10^3 \text{ mm/s}^2$ )
- $\gamma$  材料之比重量 ( $\gamma=7.8 \times 10^6 \text{ kgf/mm}^3$ )
- $f、\lambda$  依滚珠丝杆之安装方法而定之系数
  - 支持—支持  $f=9.7$  ( $\lambda=\pi$ )
  - 固定—支持  $f=15.1$  ( $\lambda=3.927$ )
  - 固定—固定  $f=21.9$  ( $\lambda=4.730$ )
  - 固定—自由  $f=3.4$  ( $\lambda=1.875$ )

**(2) 滚珠丝杆 $dm.n$ 值：**

$dm$ 为螺杆之节圆直径、 $n$ 为滚珠螺杆的最大转速，所以 $dm.n$ 值即表示滚珠之公转速度。其为影响滚珠螺杆的噪音、工作温度、寿命与循环系统之最大因素。一般而言滚珠螺杆值的限制如下式：(注一)

精密级： $dm.n \leq 70000$

转造级： $dm.n \leq 50000$

转造滚珠丝杆	允许 $d.n$ 值	允许最高转动速度( $\text{min}^{-1}$ )
标准(一般导程)	$\leq 50000$	1500~2000
高速(高导程)	$\leq 70000$	2000~2500

产品区分		容许 $dm.n$ 值		最高回转数(标准) ( $\text{min}^{-1}$ )
		标准	高转速	
精密 滚珠丝杆	内循环式	$\leq 80000$		2000
	端塞式	$\leq 220000$		3000
	弯管式	$\leq 70000$		2500
	E型循环式	$\leq 130000, \leq 140000$		3000
		*1		
	高负荷式	$\leq 80000$	$\leq 100000$	3000
	高负荷端塞式	$\leq 120000, \leq 160000$		2500
	*2			
	端盖循环式	$\leq 120000$		2500

1.普通情况下的 $d.n$ 值可达到130000,在特殊的情况下,例如固定端的情况下之 $d.n$ 可达到140000.

2.导程在10mm,12mm,14mm及16mm时, $d.n$ 值 $\leq 120000$ .导程在20mm及25mm时, $d.n$ 值 $\leq 160000$ .

随着制造技术的提升， $dm.n$ 值已不再受此限制。值甚至已有高达十万以上的滚珠丝杆。(注二)

注一：此种 $dm.n$ 仅供一般参考。事实上同一牙底直径的丝杆，其值是随螺杆两端之安装方式、安装间距之变化而有不同的容许值。

注二：若有大 $dm.n$ 值之需求，请接洽本公司业务人员。

图中数值(丝杆外径-导程)

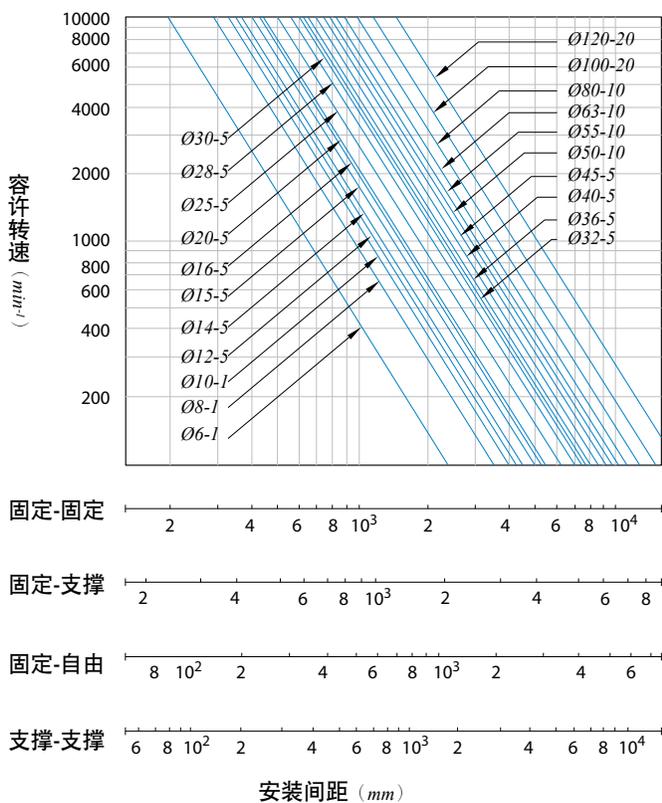


图3.5 容许转速图表

### 3.5 丝杆轴设计上之注意事项

#### (1) 完全牙：(使用内循环式螺帽时)

当为内循环滚珠丝杆时，由于螺帽装配时之需要，在设计轴端时至少必须有一端是完全牙，且至末端为止的直径都必须比牙底直径小 $0.2mm$ 以上。



图3.6.1 不完全牙



图3.6.2 完全牙

#### (2) 丝杆轴端及螺帽周边之设计：

机台的设计，必须注意滚珠丝杆安装时的外围机构。避免因外围机构的影响或限制，造成安装滚珠丝杆于机台上时，必须将螺帽和丝杆分离拆开。因为分离时难免会引起钢珠的脱落，螺帽的组装精度及预压力变化，滚珠丝杆外循环弯管破损等情形发生，严重者将会造成滚珠丝杆的损坏而不堪使用，不得不卸下时，请与本公司联络会有专人与您服务。


#### (3) 有效螺纹两侧端部的硬度：

滚珠丝杆的热处理是采用中周波感应热处理，所以螺纹两端各 $15mm$ 长不在有效热处理范围内，硬度会较低，故决定有效螺纹长度时请加以考虑。

#### (4) 中间支撑座：

丝杆过长时，由于自重而中间产生下垂现象，此现象会导致丝杆承受径向负荷，也会有因丝杆轴之回转而给轴端加上过大的弯曲应力之危险。在此建议可以在丝杆下方多加设中间支撑构造，以抑制螺帽因自重所产生的下垂量。支撑构造有装置于丝杆的螺帽周围，能在轴方向做移动的移动轴偏震抑制装置以及于机台上之固定式轴偏震抑制构造等两种。但使用固定式时须注意当工作台通过其上方时，要能避开。

固定-固定
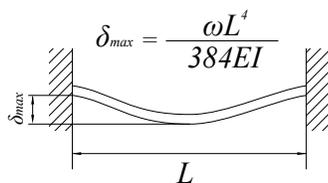
$$\delta_{max} = \frac{\omega L^4}{384EI}$$


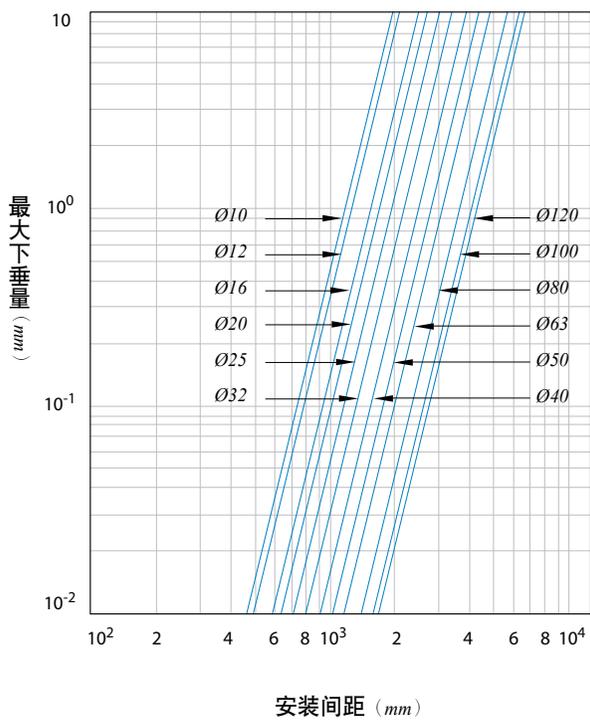
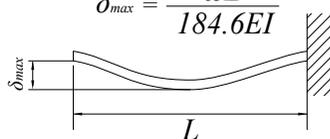


图3.7.1 自重下垂量图表

## 固定-支撑

$$\delta_{max} = \frac{\omega L^4}{184.6EI}$$


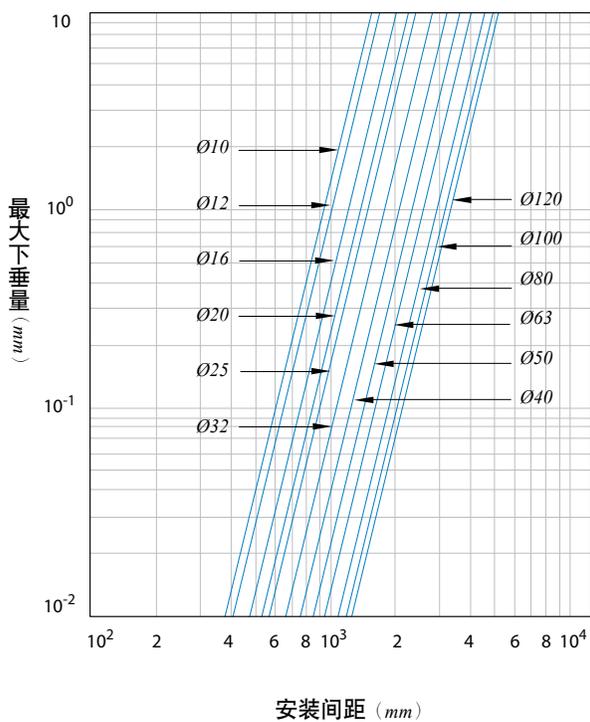


图3.7.2 自重下垂量图表

### 4.1 螺帽型式的选择

#### (1) 型式：

选定型式时，请考虑要求之精度、尺寸（螺帽长度、内径、外径）、预压力、交货期等。

#### (2) 循环方式：

##### a. 外循环：

- 经济性。
- 因钢珠回流的路径较长，故而噪音较小。
- 最适合量产。
- 最适合量产。
- 可采用于导程/丝杆轴外径较大者。

##### b. 内循环：

- 螺帽外径精巧。（节省空间）
- 适合于导程/丝杆轴外径较小者。

#### (3) 珠卷数：

选定珠卷数要考虑要求的性能、寿命等，其比较如表4.1所示。

#### (4) 凸缘形状（Flange）：

本公司备有三种标准型式（A型式、B型式、C型式）请配合螺帽安装部分之空间加以选定。也可依客户要求制造特殊凸缘形状。

#### (5) 油嘴孔：

精密用标准螺帽设有油嘴孔，设计时请标明其尺寸，以便本公司加工。

表4.1 珠卷数与其要求特性

要求特性	外循环	内循环
动作性	1.5卷×2列、1.5卷×3列、2.5卷×1列	1卷×3列、1卷×4列
刚性	2.5卷×2列、2.5卷×3列	1卷×6列

## 4.2 轴向负荷的计算

### 4.2.1 水平往复运动机构

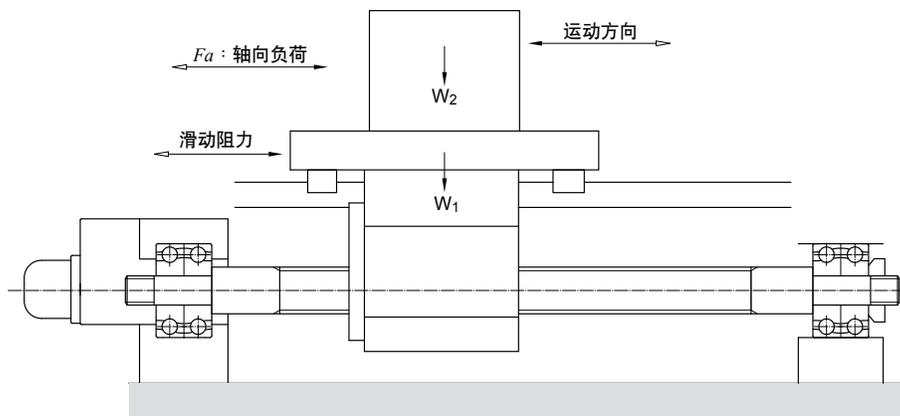


图4.1 水平搬运装置简图

一般的搬运装置，螺帽作水平的往复运动，其轴向负荷分析如下：

$$\text{向左等加速} \quad Fa_1 = \mu \times mg + f + ma \quad \dots\dots\dots(4.1)$$

$$\text{向左等速} \quad Fa_2 = \mu \times mg + f \quad \dots\dots\dots(4.2)$$

$$\text{向左等减速} \quad Fa_3 = \mu \times mg + f - ma \quad \dots\dots\dots(4.3)$$

$$\text{向右等加速} \quad Fa_4 = -\mu \times mg - f - ma \quad \dots\dots\dots(4.4)$$

$$\text{向右等速} \quad Fa_5 = -\mu \times mg - f \quad \dots\dots\dots(4.5)$$

$$\text{向右等减速} \quad Fa_6 = -\mu \times mg - f + ma \quad \dots\dots\dots(4.6)$$

在此

a 加速度

$$a = \frac{V_{\max}}{t_a} \quad \begin{array}{l} V_{\max} \text{ 为最高速度} \\ t_a \text{ 为加速时间} \end{array}$$

m 总质量，平台的重量加搬运物的重量

$\mu$  摩擦系数

f 无负荷时的阻力

## 4.2.2垂直往复运动机构

---

一般的搬运装置，螺帽作垂直的往复运动，其轴向负荷分析如下：

上升等加速  $Fa_1=mg+f+ma$  .....(4.7)

上升等速  $Fa_2=mg+f$  .....(4.8)

上升等减速  $Fa_3=mg+f-ma$  .....(4.9)

下降等加速  $Fa_4=mg-f-ma$  .....(4.10)

下降等速  $Fa_5=mg-f$  .....(4.11)

下降等减速  $Fa_6=mg-f+ma$  .....(4.12)

在此

a 加速度

$$a = \frac{V_{max}}{t_a}$$

$V_{max}$  为最高速度  
 $t_a$  为加速时间

$m$  总质量，平台的重量加搬运物的重量

$\mu$  摩擦系数

$f$  无负荷时的阻力

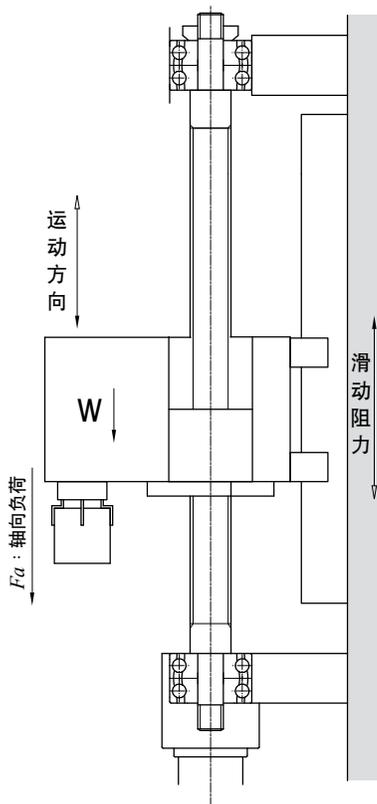


图4.2 垂直搬运装置简图

### 4.3 螺帽设计上的注意事项

#### 偏斜负荷（扭矩负荷及径向负荷）

滚珠丝杆的动作特性的发挥关键在于使丝杆轴与螺帽间的所有钢珠均能承受均匀的负荷而滚动。所以当有扭矩负荷作用于螺帽上时，此时负荷集中于少数的钢珠上，不仅动作特性受到影响，连寿命也会相对的缩短。因此在机构的设计及装配上必须特别注意。

## 5.1 传动丝杆系统的刚性

丝杆的外围结构刚性太弱乃是造成失位 (Lost Motion) 的主因之一。因此在综合加工机等精密机械为了要获得良好的定位精度，设计时必须考虑传动丝杆各部位零件轴向刚性的平衡及其扭曲刚性。

### 5.1.1 传动丝杆系统之轴向刚性

传动丝杆的轴向弹性变形及刚性为可由下列公式求出

$$\delta = \frac{Fa}{K_T} \dots\dots\dots (5.1)$$

$$\frac{1}{K_T} = \frac{1}{K_S} + \frac{1}{K_N} + \frac{1}{K_B} + \frac{1}{K_H} \dots\dots\dots (5.2)$$

在此

- $\delta$  传动丝杆系统轴向弹性变形量 ( $\mu m$ )
- $Fa$  传动丝杆系统所承载之轴向负荷 ( $kgf$ )
- $K_T$  传动丝杆系统之轴向刚性 ( $kgf/\mu m$ )
- $K_S$  丝杆轴之轴向刚性 ( $kgf/\mu m$ )
- $K_N$  螺帽之轴向刚性 ( $kgf/\mu m$ )
- $K_B$  支持轴承之轴向刚性 ( $kgf/\mu m$ )
- $K_H$  螺帽及轴承安装部之轴向刚性 ( $kgf/\mu m$ )

(1) 丝杆轴之轴向刚性： $K_s$ 

依安装方式的不同，做以下的分析：

## a. 固定—自由(轴方向)

$$K_s = \frac{A \times E}{x} \times 10^{-3} \dots\dots\dots (5.3)$$

在此

$K_s$  丝杆轴之轴向刚性 ( $kgf/\mu m$ )

$A$  丝杆轴断面积 ( $A = \pi \cdot dr^2 / 4 \text{ mm}^2$ )

$dr$  丝杆轴牙底直径 ( $dr = \text{丝杆节圆直径} - \text{钢珠直径} \text{ mm}$ )

$E$  纵弹性系数 ( $E = 2.1 \times 10^4 \text{ kgf/mm}^2$ )

$x$  负荷作用点间距离 ( $mm$ )

## b. 固定—固定(轴方向)

$$K_s = \frac{A \times E \times L}{x(L-x)} \times 10^{-3} \dots\dots\dots (5.4)$$

在此

$K_s$  丝杆轴之轴向刚性 ( $kgf/\mu m$ )

$L$  安装间距离 ( $mm$ )

注： $x=L/2$ 的位置时会产生最大的轴向变形。

固定-自由

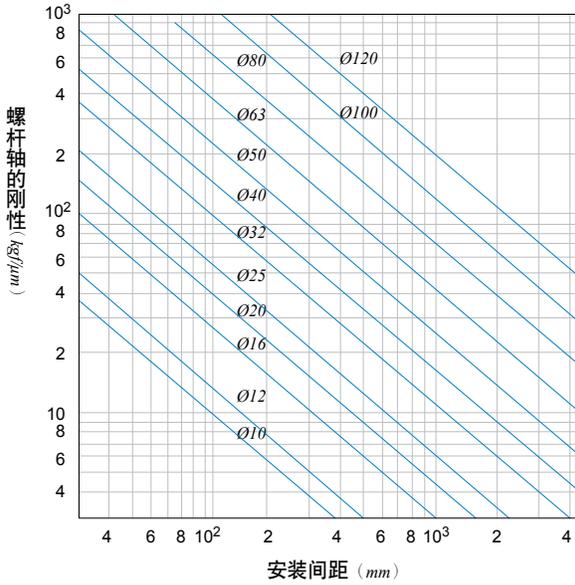
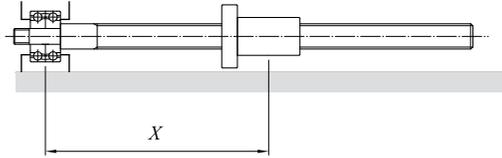


图5.1 丝杆轴刚性图表(固定-自由)

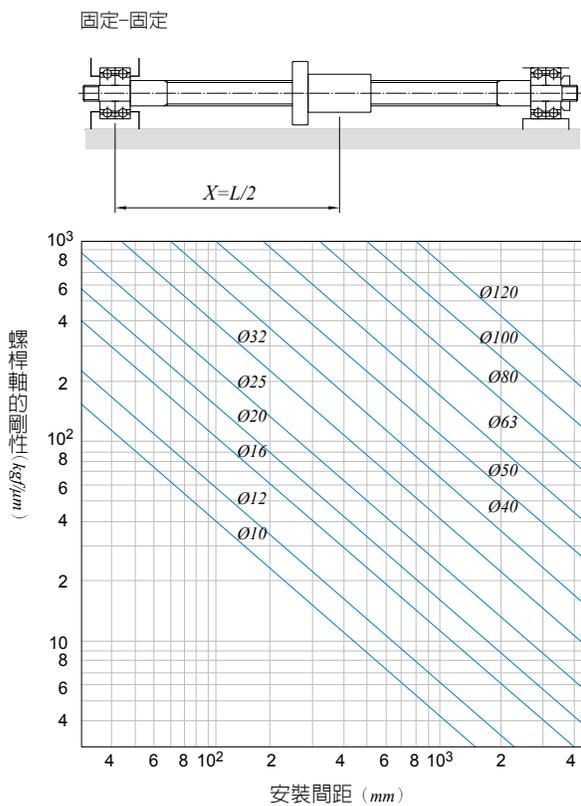


图5.2 丝杆轴刚性图表(固定-固定)

(2) 螺帽之轴向刚性： $K_N$

轴向负荷  $F_a$  与轴向弹性变形  $\delta_a$  之关系如

(5.5)式所示

$$\delta_a = \frac{C}{\sin \alpha} \left( \frac{Q^2}{D_w} \right)^{1/3} \times \zeta \text{ (}\mu\text{m)} \dots\dots\dots (5.5)$$

在此

$C$  依材料、形状、尺寸所决定的常数。

(参考：中径精密级  $C=2.4$ )

$\alpha$  钢珠与沟槽的接触角度

$D_w$  钢珠直径 (mm)

$Q$  每个钢珠之负荷 ( $Q=F_a/Z \cdot \sin \alpha$  kgf)

$Z$  钢珠数量

$\zeta$  精度、内部构造系数

a. 无预压螺帽的刚性

以30%的基本动额定负荷做为轴向负荷施加于滚珠丝杆上，此时藉由产生于沟槽与钢珠之间的弹性变形量可求得刚性理论值  $K$  (见本型录各丝杆尺寸表)。若连同螺帽一同考虑则刚性值  $K$  取尺寸表内值之80%较适宜。

当轴向负荷  $F_a$  不用30%的基本动额定负荷  $C_a$  为基准时，刚性值  $K_N$  可用下式求出。

$$K_N = 0.8 \times K \left( \frac{F_a}{0.3C_a} \right)^{1/3} \dots\dots\dots (5.6)$$

在此

$K$  尺寸表的刚性值 (kgf/ $\mu$ m)

$F_a$  轴向负荷 (kgf)

$C_a$  基本动额定负荷 (kgf)

**b.有预压螺帽的刚性**

施加10%(过尺寸预压方式时取5%)的基本动额定负荷的预压力于滚珠丝杆内。藉由轴向负荷的作用所产生于丝杆沟槽与钢珠间的弹性变形量可计算求得刚性理论值 $K$ (见本型录各丝杆尺寸表)。若连同螺帽本体一同考虑时,则取尺寸表值80%较适宜。当预压力 $F_{ao}$ 不用10%的基本动额定负荷 $C_a$ 为基准时,刚性值 $K_N$ 可用下式求出。

$$K_N = 0.8 \times K \left( \frac{F_{ao}}{\varepsilon \times C_a} \right)^{1/3} \dots\dots\dots (5.7)$$

在此

$K$  尺寸表的刚性值

$F_{ao}$  预压力

$\varepsilon$  刚性计算基准系数

$\varepsilon=0.10$  (预压片预压及偏位导程预压)

$\varepsilon=0.05$  (过尺寸预压)

**(3) 支撑轴承的刚性： $K_B$** 

做为滚珠丝杆的支撑轴承并且广泛使用于精密机器方面的组合止推斜角滚珠轴承的刚性以下式可求出。

$$K_B = \frac{3F_{ao}}{\delta_{ao}} \dots\dots\dots (5.8)$$

在此

$\delta_{ao}$  施予预压时的轴向弹性变形量

$$\left. \begin{aligned} \delta_{ao} &= \frac{2}{\sin \alpha} \left( \frac{Q^2}{D_w} \right)^{1/3} \\ Q &= \frac{F_{ao}}{Z \times \sin \alpha} \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (5.9)$$

$\alpha$  钢珠与沟槽的接触角度

$D_w$  钢珠直径 (mm)

$Q$  每个钢珠之负荷

$Z$  钢珠数量

#### (4) 螺帽及轴承安装处之刚性： $K_H$

在机构设计之初，就必须注意加强此安装处的刚性。

### 5.1.2 传动丝杆系统之扭曲刚性

因回转结构的扭曲产生定位精度误差的因素有：

1. 丝杆轴的扭曲变形
2. 联轴器部位的扭曲变形
3. 马达的扭曲变形

但由于上述变形量在一般的工具机(非高速机)使用时，比起轴向变形量为小，故省略不予考虑。

### 5.1.3 滚珠丝杆的预压与效果

为求达到高定位精度，一般方法有消除滚珠丝杆的间隙到零，另一个方法即为提高刚性以减低承受轴向负荷时的弹性变形量，此两种方法均可藉由对滚珠丝杆施加预压来达成。

#### (1) 预压的方法

##### a. 双螺帽滚珠丝杆的预压方法：

在两个螺帽的中间放入预压片施加预压，可分为下面两种：

如图5.3所示，根据预压力的大小选择相对厚度的预压片放入螺帽之间，施加预压力，由于螺帽A、B产生伸张负荷，故称为「伸张预压力」。

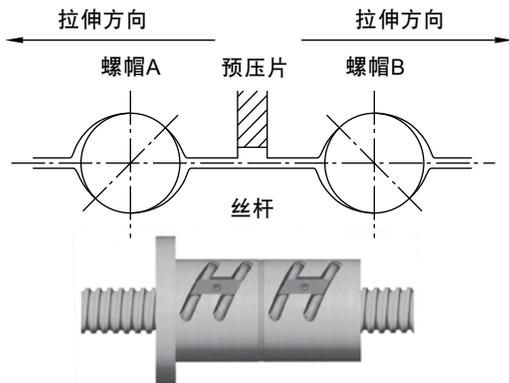


图5.3伸张预压

如图5.4所示，根据预压力的大小选择相对薄度的预压片放入螺帽之间，施加预压力，由于螺帽A、B产生伸张负荷，故称为「压缩预压力」。

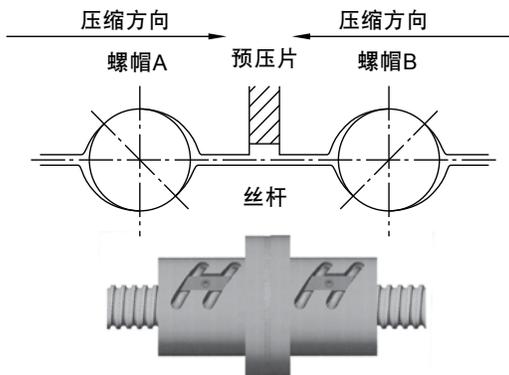


图5.4压缩预压

#### b.单螺帽滚珠丝杆的预压方法：

如图5.5所示在滚珠沟槽内置入较沟槽空间稍大直径的钢珠，使滚珠与沟槽做四点接触的预压方式，适用于轻预压。

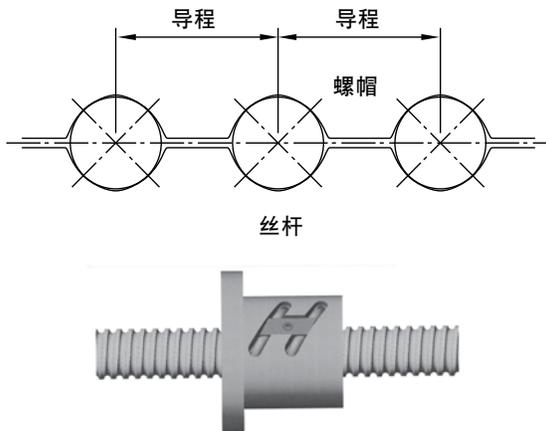


图5.5四点接触预压

如图5.6所示在螺帽中央位置附近的螺纹导程依所需之预压量使其偏位或移位（其移位量为预压量）适用于中预压。此种螺帽虽为单个，但经此法施予预压之后，作用如同双螺帽，且刚性更佳。

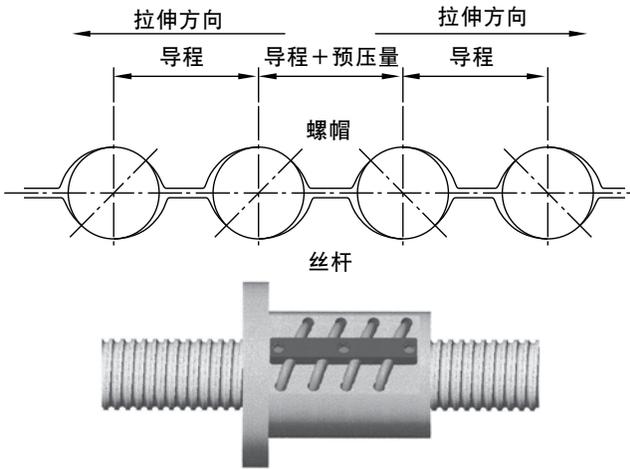


图5.6偏位导程预压

## (2) 预压力与弹性变形之关系

图5.7中螺帽A、B乃藉由预压力 $F_{a0}$ ，组合后在各个螺帽之弹性变形量为 $\delta_{a0}$ 。在此状态将外部负荷 $F_a$ 加于螺帽A时，见图5.8所示，螺帽A、B之弹性变形为：

$$\delta_A = \delta_{a0} + \delta_{a1}$$

$$\delta_B = \delta_{a0} - \delta_{a1}$$

这时加于螺帽A、B之负荷是

$$F_A = F_{a0} + F_a - F_{a1}' = F_a + F_p$$

$$F_B = F_{a0} - F_{a1}' = F_p$$

(注： $F_A$ 与 $F_B$ 方向相反)

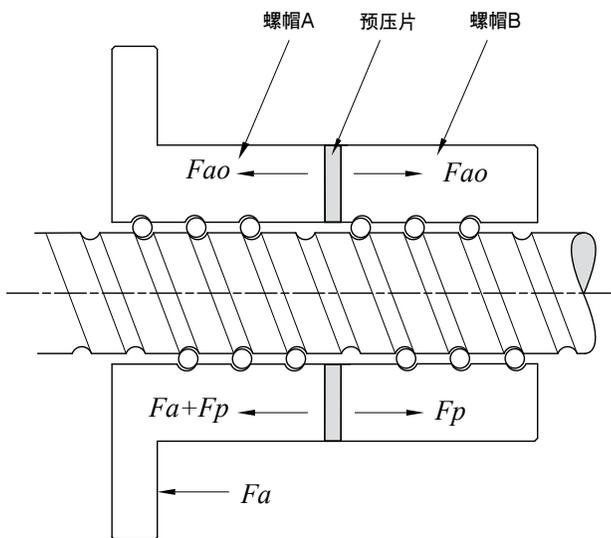


图5.7双螺帽之定位预压

亦即  $F_a$  乃藉螺帽B之变形减少而被缓冲吸收，结果螺帽A之弹性变形变小，此效果一直会持续到因受到外部负荷而产生之弹性变形  $\delta_{a1}$  等于  $\delta_{a0}$ ，而螺帽B之预压消失为止。轴向负荷与弹性变形之关系式如下所示：

$$\delta_{a0} = K \times F_{a0}^{2/3} \text{ and } 2\delta_{a0} = K \times F_i^{2/3}$$

$$(F_i / F_{a0})^{2/3} = (2\delta_{a0} / \delta_{a0}) = 2$$

$$F_i = 2.8F_{a0} \approx 3F_{a0}$$

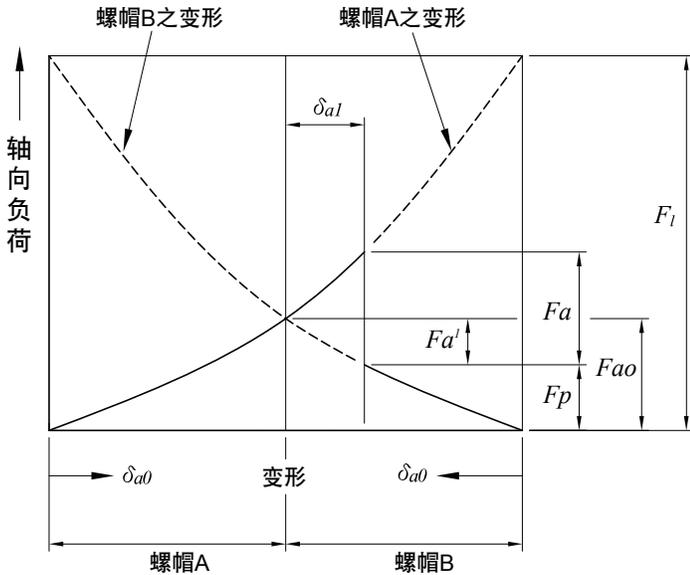


图5.8定位预压变形关系图

所以我们推荐预压力为最大轴向负荷的1/3。过大的预压力，对寿命、散热会带来不良影响。最大预压力定为基本动额定负荷的10%。

如图5.9所示，有预压的滚珠丝杆和无预压的滚珠丝杆之弹性变形曲线，当施加预压力的3倍之轴向负荷时，有预压的滚珠丝杆其弹性变形只有无预压滚珠丝杆的1/2。

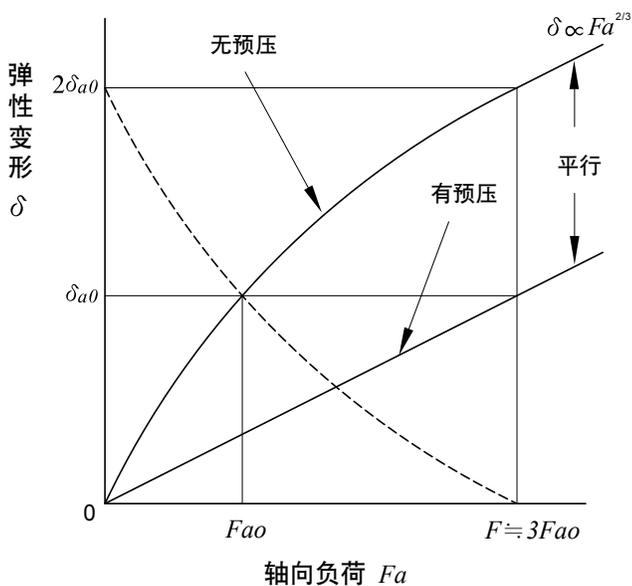


图5.9弹性变形曲线

## 5.2 定位精度

### 5.2.1 进给精度误差的因素

进给精度误差的因素中，导程精度、进给系统的刚性是研究的重点，其他如因温升所产生的热变形、导引面的组装精度等因素也需加以考虑。

### 5.2.2 导程精度的选定

累积基准导程与公称导程相同，但由于运转中的温升所导致的丝杆伸长，或因外部负荷致使丝杆伸缩时，为了要加以修正乃将丝杆轴的基准导程往复或正方向加以补偿。此时可以先行将累积导程之目标值告知本公司，或由本公司十多年来的经验自行决定。

另外，在修正轴伸长的对策方面，于安装时可在丝杆轴上施予预拉力。一般是以支撑轴承的负荷能力以上另加温升2~3℃的预拉力。

### 5.2.3 热变形对策

丝杆轴因热而伸长变形，会导致定位精度恶化。热变形的多寡，可由5.10式计算求得。

$$\Delta L_{\theta} = \rho \cdot \theta \cdot L \dots\dots\dots (5.10)$$

在此

- $\Delta L_{\theta}$  热变量量 ( $\mu m$ )
- $\rho$  热膨胀系数 ( $12 \mu m/m^{\circ}C$ )
- $\theta$  丝杆轴的平均温升 ( $^{\circ}C$ )
- $L$  指滚珠丝杆的全长 ( $mm$ )

上式可解释为1000mm长的丝杆在每升1℃就会有产生12 $\mu m$ 的伸长量。因此即使滚珠丝杆的导程经过高精度的加工、也会因温升所产生的变形而无法满足高度的定位要求。另外当滚珠丝杆要求的运转速度愈高，则平均温升也相对提升，热变形也就愈大。那么要如何减低温升所带来的不良影响呢？有以下三种方法：

**(1) 控制发热量：**

- 选择适当的预压力。
- 选择正确且适当的润滑剂。

**(2) 加大滚珠丝杆的导程、降低转速：**

- 丝杆轴挖成中空，利用冷却液管通入，冷却液进而带出热量。
- 丝杆轴外缘以润滑油或空气来冷却。
- 螺帽冷却系统，利用冷却液通入螺帽，带出热量。

**(3) 避免温升的影响：**

- 求出累积导程误差的目标值，取负值修正。
- 机台先用高速运转温车，温度达到稳定的状态后再使用。
- 丝杆轴于安装时施予预拉力。
- 使用闭回路的方式定位。

## 6.1 滚珠丝杆的寿命

滚珠丝杆即使在正确状态下使用，在经过一段时间后会因劣化而无法再使用。而开始使用到无法使用为止的时间即为滚珠丝杆的寿命，一般区分为两种：

- a. 疲劳寿命：发生剥离现象时称之。
- b. 精度寿命：因磨损导致精度劣化时称之。

## 6.2 疲劳寿命

滚珠丝杆的疲劳寿命与滚动轴承一样，可藉由基本动额定负荷来计算。

### 6.2.1 基本动额定负荷 $C_a$

动负荷是指一批相同规格的滚珠丝杆以相同的条件运转  $10^6$  次，其中 90% 的丝杆不会因疲劳而产生剥离现象，则此轴向负荷即为动额定负荷 ( $C_a$ )。

### 6.2.2 疲劳寿命

#### (1) 寿命计算：

疲劳寿命有三种表示方式：

a. 总回转数；b. 总运转时间；c. 总行程

$$L = \left( \frac{C_a}{F_a \times f_w} \right)^3 \times 10^6 \dots\dots\dots (6.1)$$

$$L_t = \frac{L}{60 \times n} \dots\dots\dots (6.2)$$

$$L_s = \frac{L \times l}{10^6} \dots\dots\dots (6.3)$$

在此

- $L$  疲劳寿命，用总回转数表示( $rev$ )
- $L_t$  疲劳寿命，用总运转时间表示( $hr$ )
- $L_s$  疲劳寿命，用总行程表示( $km$ )
- $Ca$  基本动额定负荷( $kgf$ )
- $Fa$  轴向负荷( $kgf$ )
- $n$  马达转速( $rpm$ )
- $l$  导程( $mm$ )
- $f_w$  负荷系数(见表6.1)

表6.1 负荷系数  $f_w$

震动与冲击	速度(V)	$f_w$
轻	$V < 15 (m/min)$	1.0~1.2
中	$15 < V < 60 (m/min)$	1.2~1.5
重	$V > 60 (m/min)$	1.5~3.0

选用滚珠丝杆时，寿命太短或过长都不适合，使用过长的寿命，会使选择的滚珠丝杆尺寸太大，造成不经济的结果，因此下表列出各用途的滚珠丝杆疲劳寿命目标值供您参考。

工作机械.....	20,000小时
产业机械.....	10,000小时
自动控制装置.....	15,000小时
量测装置.....	15,000小时

(2) 平均负荷：

当轴向负荷不断在变动时，想要得知疲劳寿命，就必须先计算出平均轴向负荷( $F_m$ )才行。我们以轴向负荷( $F_a$ )为Y轴，回转数( $n$ )值为X轴，可得三种曲线，其分析如下：

a.呈阶段式曲线时：如图6.1

平均轴向负荷可用下列公式求得

$$F_m = \left( \frac{F_1^3 \cdot n_1 \cdot t_1 + F_2^3 \cdot n_2 \cdot t_2 + \dots + F_n^3 \cdot n_n \cdot t_n}{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n} \right)^{\frac{1}{3}} \dots\dots\dots(6.4)$$

平均转速则用下列公式求得

$$N_m = \frac{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n} \dots\dots\dots(6.5)$$

轴向负荷 (kgf)	转速 (rpm)	使用时间 (Sec or %)
$F_1$	$n_1$	$t_1$
$F_2$	$n_2$	$t_2$
·	·	·
·	·	·
$F_n$	$n_n$	$t_n$

b. 呈近似值线时：如图6.2

当平均轴向负荷的变动曲线如图6.2时，可用公式6.6求得近似值：

$$F_m = 1/3(F_{min} + 2F_{max}) \dots\dots\dots (6.6)$$

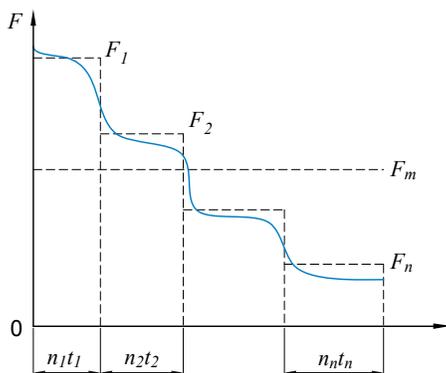


图 6.1 阶段变动负荷

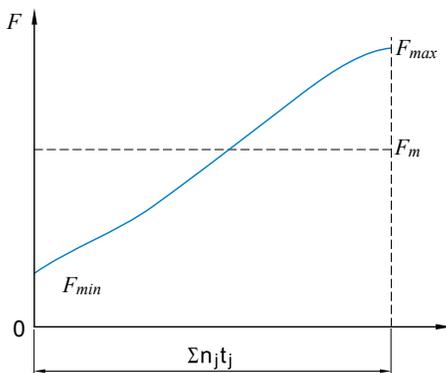


图 6.2 近似直线变动的负荷

c.呈正弦曲线时：有两种情况

1.当平均轴向负荷的变动曲线如图6.3.1时，可用下列公式求得近似值：

$$F_m = 0.65F_{max} \dots\dots\dots (6.7-1)$$

2.当平均轴向负荷的变动曲线如图6.3.2时，可用下列公式求得近似值：

$$F_m = 0.75F_{max} \dots\dots\dots (6.7-2)$$

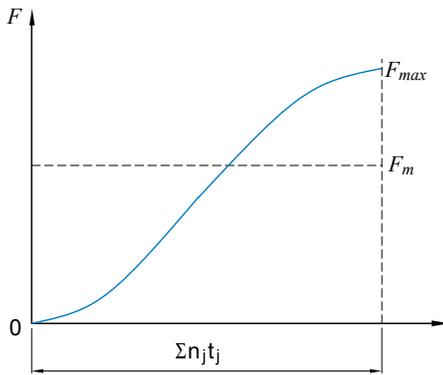


图 6.3.1呈正弦曲线变动的负荷一

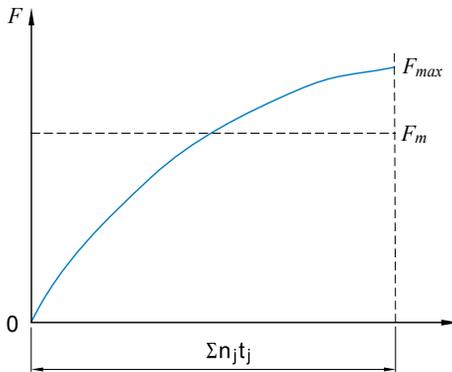


图 6.3.2呈正弦曲线变动的负荷二

### 6.2.3 安装误差的影响

施加偏负荷(扭转负荷及径向负荷)于滚珠丝杆时,不仅作动性甚至疲劳寿命也会受到不良的影响。因此于机台设计之初就把安装结构部(丝杆轴、支撑轴承、导引面)的刚性加大,并在组立时必须十分留意,即可减低安装误差的影响。下图为滚珠丝杆承受扭转负荷时的参考计算比例。

螺帽型式: R40-10B2-FSWC

规格

轴径: 40 mm

钢珠直径: 6.35 mm

循环圈数: 2.5圈2列

间隙: 50  $\mu\text{m}$

条件

轴向推力  $F_a=300 \text{ kgf}$

径向变位 0

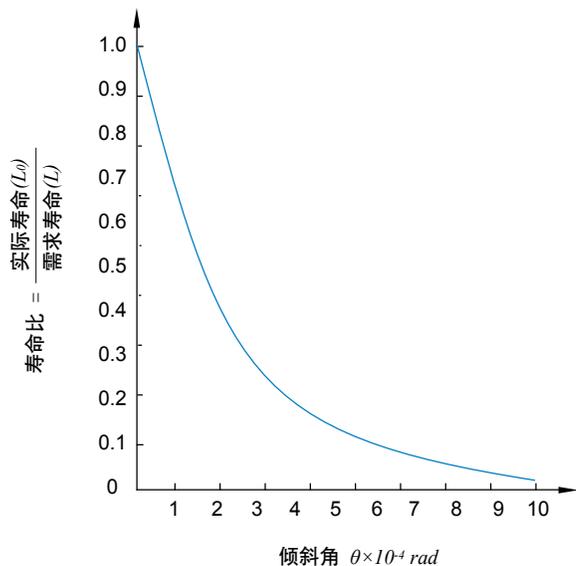


图 6.4 歪斜安装误差的影响

## 6.3 滚珠沟槽的容许负荷

使滚珠丝杆的使用频率低且速度慢，选用时也必须使用最大负荷远小于滚珠丝杆的基本静额定负荷的值。

### 6.3.1 基本静额定负荷 $C_0$

某轴向静止负荷，使承受此负荷最大应力的沟槽与钢珠接触点(包括螺帽与丝杆轴)的永久变形量和钢珠本身永久变形量的总和达到钢珠直径的0.01%时，则此负荷即为基本静额定负荷。

### 6.3.2 最大容许负荷的计算

$$F_{max} = C_0 / f_s$$

在此

$f_s$  静容许负荷系数

普通的运转时.....1.2~2

有震动的运转时.....1.5~3

## 6.4 材料与硬度

### 6.4.1 PMI 滚珠丝杆的标准材料与硬度

表 6.2 滚珠丝杆的材料与硬度

零件名称	材料	热处理热法	硬度(HRC)
精密级丝杆	50CrMo4 QT	中周波热处理	58~62
转造级丝杆	S55C	中周波热处理	58~62
螺帽	SCM420H	渗碳热处理	58~62

## 6.4.2 硬度系数

如图6.5所示，若使用PMI标准材料以外之材料且该材料的表面硬度未达HRC58，则基本额定负荷( $C_a$ )与基本静额定负荷( $C_o$ )就有修正之必要。尺寸表所示之 $C_a$ 、 $C_o$ 值以下式做补正计算。

$$C_a' = f_H \times C_a$$

$$C_o' = f_{H'} \times C_o$$

在此

$f_H$  硬度系数

$f_{H'}$  静硬度系数

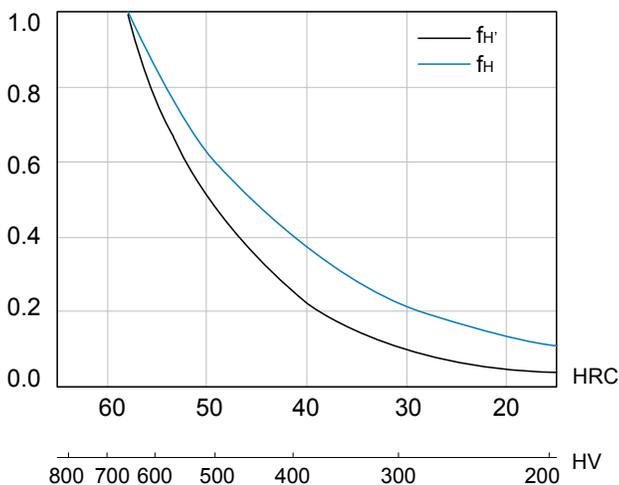


图 6.5 硬度系数

# 6.5 热处理检验证明



**PRECISION MOTION INDUSTRIES, INC.**


REPORT FOR HEAT TREATING INSPECTION




<b>SPECIMEN#</b>	P90227		
<b>CUSTOMER</b>		<b>P.O.NUMBER</b>	<b>SPECIFICATION</b>
<b>PRODUCT</b>	BALLSCREW	03-016030-1	R38-15B2-FSVC-557-685.8-C4
<b>MATERIAL</b>	50CrMo4QT		
<b>HEATTREAT</b>	INDUCTION SURFACE HARDENING		

<b>ITEM</b>	<b>INSPECTION DATA</b>	HEATTREATEDARE (SEESKETCH)
<b>HARDNESS</b>	58 - 62 HRC AT SURFACE	
<b>CASEDEPTH</b>	1.5 mm BELOW THREAD ROOT	
<b>MICRO-STRUCTURE</b>	Martensite IN SURFACE AREA	
	Sorbite IN CORE AREA	
<b>TEMPERING</b>	AT 160 DEGREES CELCIUS	

DEPTH	Series1	Series2
0	725	718
1	705	698
2	704	705
3	698	681
4	694	642
5	679	562
6	625	277
7	547	277
8	390	
9	286	
10	288	
11		
12		
13		
14		
15		

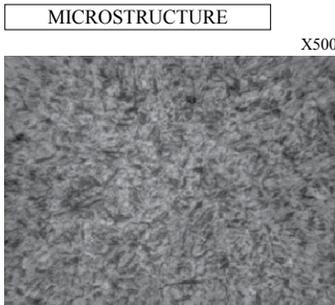

HV VS. HRC	
HV	HRC
800	64.0
780	63.3
760	62.5
740	61.8
720	61.0
700	60.1
690	59.7
680	59.2
670	58.8
660	58.3
650	57.8
640	57.3
630	56.8
620	56.3
610	55.7
600	55.2
590	54.7
580	54.1
570	53.6
560	53.0
540	51.7
520	50.5
500	49.1
480	47.7
460	46.1
440	44.5
420	42.7
400	40.8
380	38.8
360	36.6
340	34.4
320	32.2
300	29.8
280	27.1
260	24.0
240	20.3

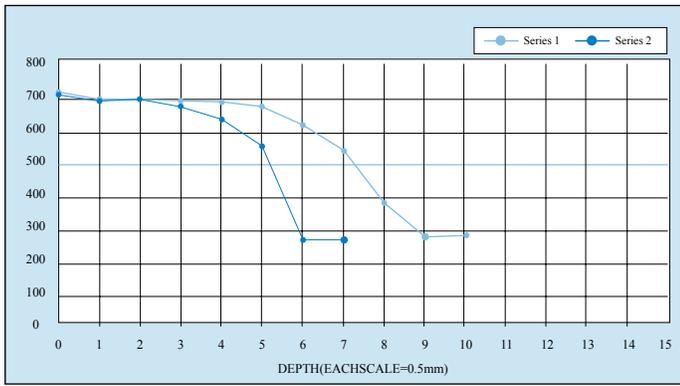

<b>REMARKS</b>		<b>PASS OR NOT</b>		<b>Q.C.CHIEF</b>		<b>INSPECTOR</b>	
----------------	--	--------------------	--	------------------	--	------------------	--

## 6.6 润滑

滚珠丝杆所使用的润滑剂、润滑脂是使用锂皂基系之润滑油，其黏度30~140cst (40°C)润滑油使用ISO等级32~100。

选择依据：

- 1.低温用途时：使用基油黏度低的润滑剂。
- 2.高温、高负荷或摇动、低速用途时：使用基油黏度较高的润滑剂。

表6.3表示润滑剂之检查与补给间隔之一般指标。补给时要擦掉附着于丝杆轴的旧润滑液后再加以补给。

表6.3 润滑剂之检视与补给间隔

润滑方法	检查间隔	检查项目	补给或更换间隔
自动间隔给油	每一星期	油量、脏污	每次检查时补给，但视油槽容量做适当补充。
润滑脂	工作初期2~3个月	有无异物混入	通常每一年补给，但依检查结果适当补充。
油浴	每日开工前	油面管理	视消耗状况适当的补充。

表6.4 注油量计算

润滑方法	检查与添加原则
油	每一星期检查，每次检查时补给，视油槽容量做适当补充。 若润滑油脏污时，请更换润滑油。 注油量计算： 每10分钟注油量为 $Q = \frac{\text{丝杆外径}(mm)}{90} c.c. \dots\dots(6.8)$

表6.5 注入油脂量计算

润滑方法	检查与添加原则						
油脂	工作初期2~3个月检查，检查是否有异物混入。 若油脂脏污时，请更换油脂。 依照使用情形及操作环境，适当补充油脂，注入量为螺帽内部容积空间的50%，以下方程式6.9为润滑油脂所需注入量。 尽量避免混合使用不同品牌之油脂。						
珠径 d	Ø1.558	Ø2.0	Ø2.381	Ø2.778	Ø3.175	Ø3.969	Ø4.762
G值	0.8	1.0	1.0	1.5	1.2	1.3	2.0
珠径 d	Ø6.350	Ø7.144	Ø7.938	Ø9.525	Ø12.7	Ø15.875	Ø19.05
G值	3.0	3.5	3.9	5.0	6.0	9.6	12

$$Q = \left[ \left( \sqrt{(\pi \times dm)^2 + Ld^2} \times \pi d^2 \times \text{循环圈数} \right) \times \frac{1}{1000} + \left( \frac{\pi L \times (2DG + G^2)}{4} \right) \right] \times \frac{1}{1100} \dots\dots(6.9)$$

- Q* 润滑油脂注入量( $cm^3$ )
- D* 丝杆外径( $mm$ )
- d* 钢珠直径( $mm$ )
- dm* 节圆直径( $mm$ )
- G* 钢珠尺寸系数
- Ld* 导程( $mm$ )
- L* 帽长( $mm$ )

## 6.7 防尘

滚珠丝杆与滚动轴承一样，当混入异物或水分时，磨损会加快，严重者甚至会导致破损。有鉴于此，本公司的滚珠丝杆螺帽的前后两端皆附有刮刷器，为防止外部混入异物，请使用如图6.6所示蛇腹套或伸缩套，使其完全密封，可提供较佳之防尘效果。若有详细需求请接洽本公司业务人员。另外在法兰面端的刮刷器在加上O型环以防止漏油的发生。

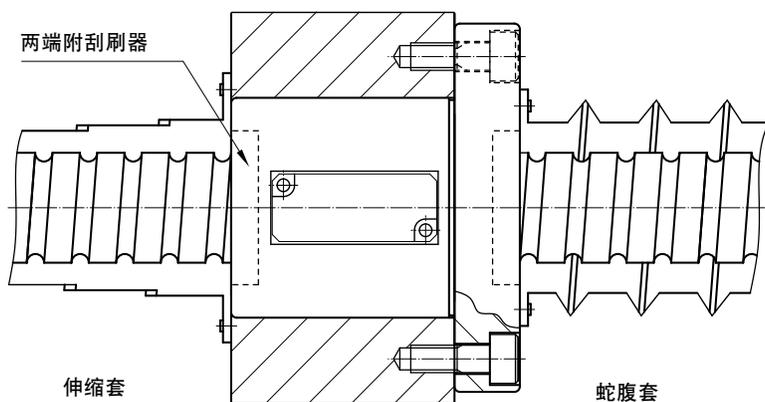


图6.6 藉伸缩套与蛇腹套之防尘

## 7.1 滚珠丝杆之扭矩

### (1) 正作动

把回转运动转变为直线运动称为正作动，此时所需的扭矩可用下式求得：

$$T_a = \frac{Fa \cdot l}{2\pi \cdot \eta_1} \dots\dots\dots(7.1)$$

在此

$T_a$  正作动扭矩

$F_a$  轴向负荷

$l$  导程

$\eta$  正效率

### (2) 逆作动

把直线运动转变为回转运动称为逆作动，此时所需的扭矩可用下式求得：

$$T_b = \frac{Fa \cdot l \cdot \eta_2}{2\pi} \dots\dots\dots(7.2)$$

在此

$T_b$  逆作动扭矩

$\eta_2$  逆效率

### (3) 有预压力螺帽之摩擦扭矩

因预压力所产生的摩擦扭矩，可用下式求得：

$$T_p = k \times \frac{F_{ao} \cdot l}{2\pi} \dots\dots\dots(7.3)$$

在此

$T_p$  基准扭矩

$F_{ao}$  预压力

$k$  滚珠丝杆之预压扭矩系数  
参照(2.1)式

$$k = 0.05 \times (\tan\beta)^{-0.5}$$

## 7.2 马达之驱动扭矩

### (1) 定速时之驱动扭矩

能抗衡外部负荷并使滚珠丝杆做等速运转时所需之扭矩，称为定速之驱动扭矩，此扭矩等于预压扭矩+轴向力产生的摩擦扭矩+支持轴承的摩擦扭矩。可用下式求得：

$$T_1 = \left( k \times \frac{F_{ao} \cdot l}{2\pi} + \frac{Fa \cdot l}{2\pi \cdot \eta} + T_B \right) \times \frac{N_1}{N_2} \dots\dots\dots(7.4)$$

在此

- $T_i$  定速时之驱动扭矩
- $F_{a0}$  预压力
- $F_a$  轴向负荷 ( $F_a = F + \mu \cdot W$ )
- $F$  丝杆轴向之切削力
- $\mu$  导引面之摩擦系数
- $W$  移动物总重量 (工作台重量+工作物重量)
- $T_B$  支持轴承之摩擦扭矩
- $N_1$  齿轮一之齿数
- $N_2$  齿轮二之齿数

马达的种类繁多，一般来说皆以定速时的驱动扭矩不得超过马达额定扭矩的30%为使用标准。

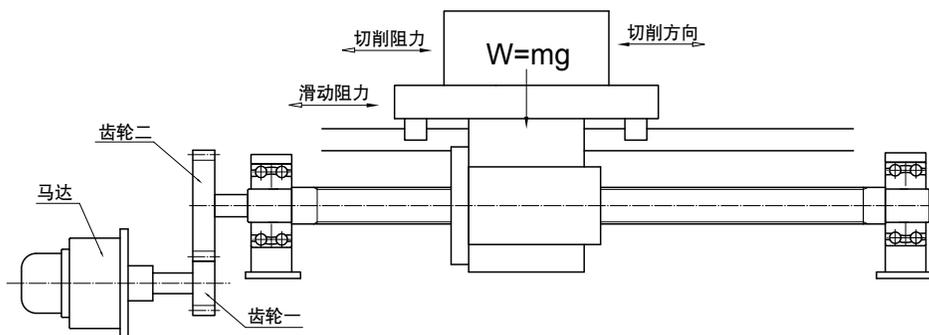


图7.1 工作台受力示意图

(2) 加速度时之驱动扭矩

能抗衡外部负荷并使滚珠丝杆做等加速运转时所需之最大扭矩，称为加速度之驱动扭矩，此扭矩可用下式求得：

$$T_2 = T_1 + J \cdot \dot{\omega} \dots\dots\dots (7.5)$$

$$J = J_M + J_{G1} + \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2 \times [J_{G2} + J_{SH} + J_w + J_C] \dots\dots\dots (7.6)$$

$$J_w = \frac{m}{g} \left( \frac{l}{2\pi} \right)^2 \dots\dots\dots (7.7)$$

在此

$T_2$	加速时之最大驱动扭矩	$J_{SH}$	丝杆轴之惯性矩
$\dot{\omega}$	马达之角加速度	$J_w$	可动部（螺帽、工作台）之惯性矩
$J$	马达所负荷之总惯性矩	$J_C$	联轴器之惯性矩
$J_M$	马达之惯性矩	$m$	总质量（工作台加工作物的质量）
$J_{G1}$	齿轮一之惯性矩	$l$	导程
$J_{G2}$	齿轮二之惯性矩	$g$	重力加速度


- 圆柱体(滚珠丝杆、齿轮等)之惯性矩计算式

$$J = \frac{1}{32} \rho \pi D^4 L \quad (\text{kg} \cdot \text{m}^2) \dots\dots\dots (7.8) \quad \text{在此}$$

$$= \frac{\pi \gamma}{32g} D^4 L \quad (\text{kg} \cdot \text{m}^2) \dots\dots\dots (7.9) \quad \rho \quad \text{材料之密度}$$

$$= \frac{mD^2}{8} \quad (\text{kg} \cdot \text{m}^2) \dots\dots\dots (7.10) \quad \gamma \quad \text{材料之比重量}$$


$D$  圆柱体之直径  
 $L$  圆柱体之长度  
 $m$  圆柱体之质量

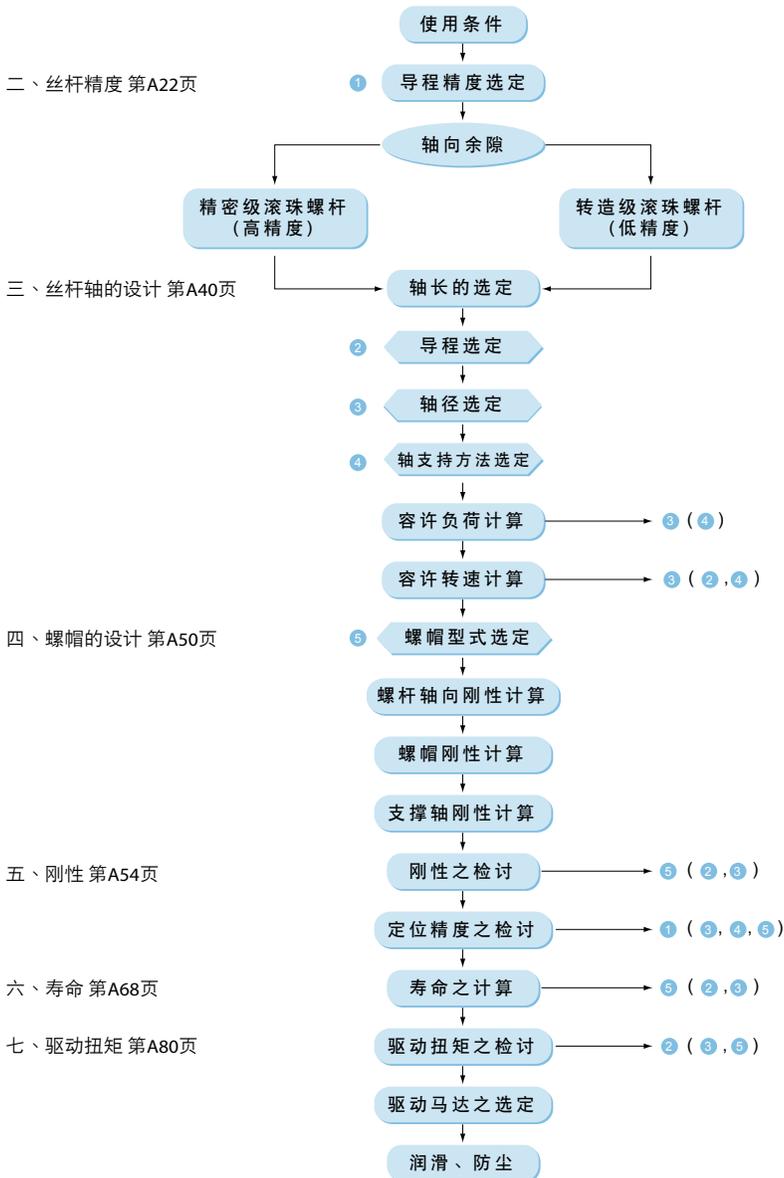


# 9

## 滚珠丝杆规格定义

### 9.1 PMI 外循环式滚珠丝杆规格定义

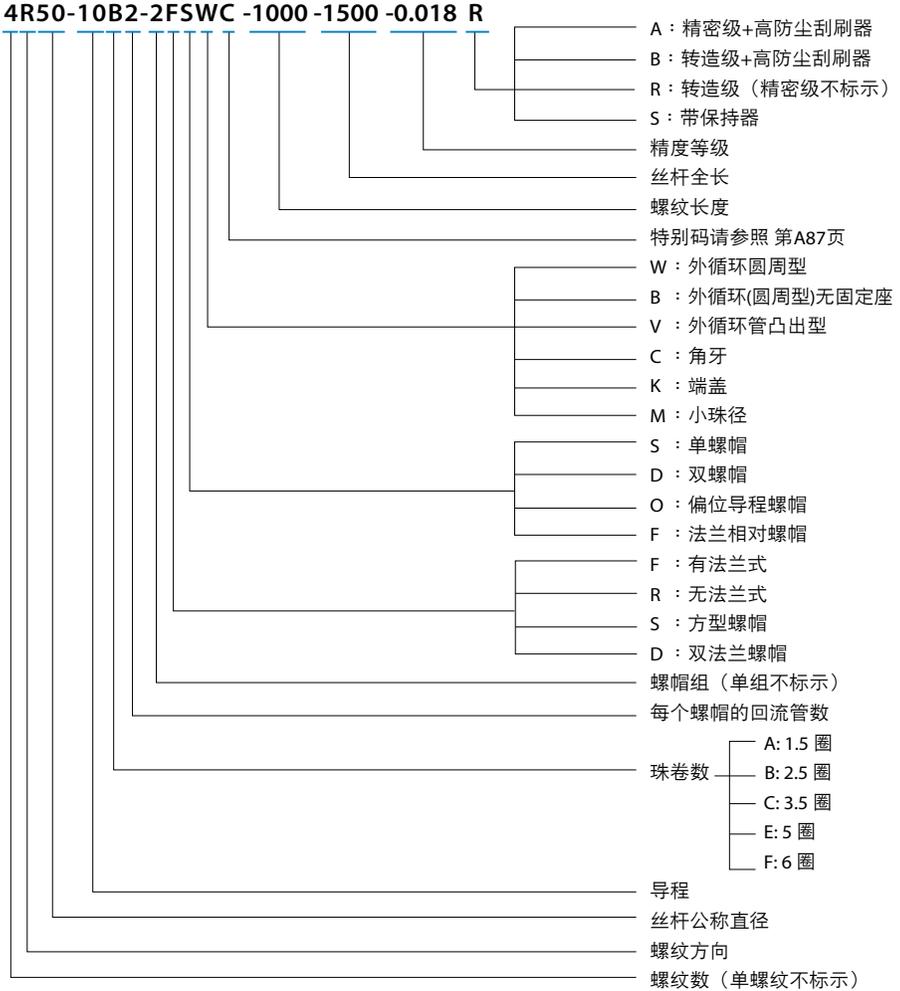

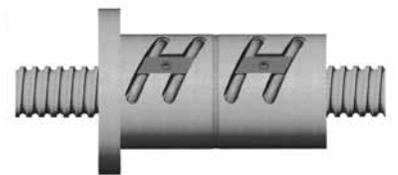

TYPE  
FDWC



TYPE  
DFWC




TYPE  
FSWC



TYPE  
FOWC




TYPE  
RSWC

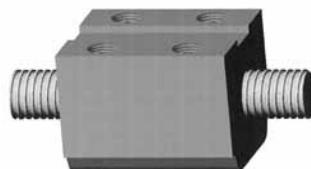

TYPE  
SSWC

## 9.2 PMI内循环式滚珠丝杆定义

**4R50-10T 4-2FS I C -1000 -1500 -0.018 R**

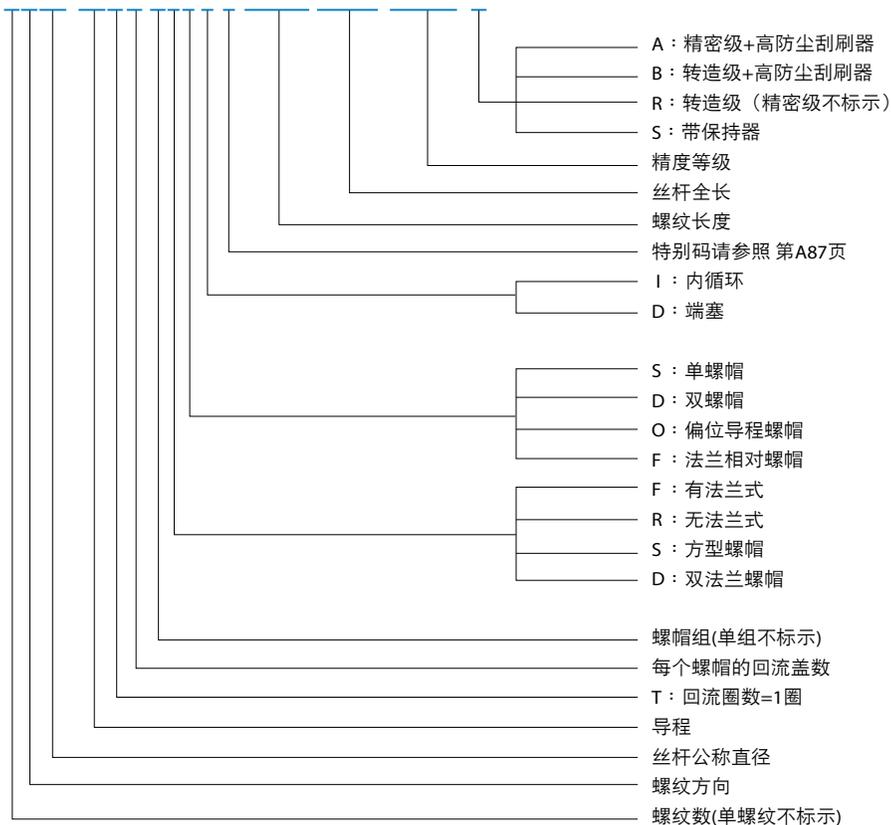

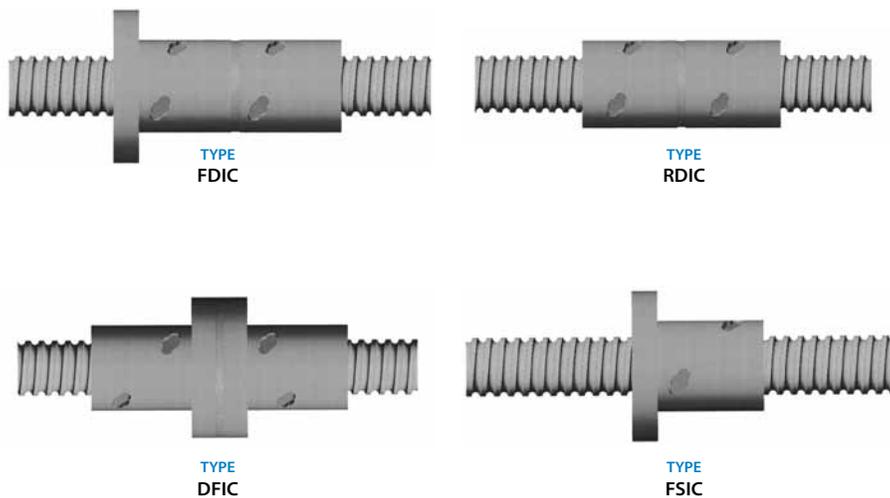


表9.1 特别码

C	精密级螺纹
W	转造级螺纹
E	E型回流方式(适合高导程)
Q	自润式
T	螺帽自转型
D	E型回流方式+自润式
H	高负荷滚珠丝杆

# 10 滚珠丝杆选用范例

## 10.1 加工机台

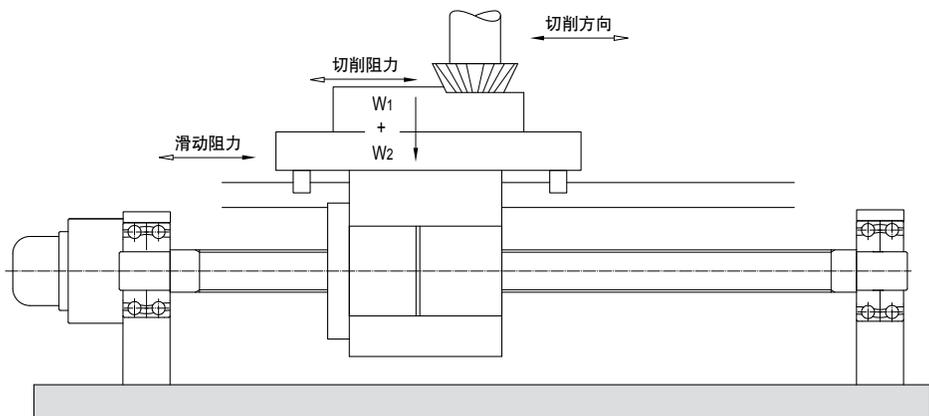


图10.1 加工机台简图

## 1、工作台设计规格

工作台座重量：	$W_1 = 1100 \text{ kgf}$
工作物重量：	$W_2 = 800 \text{ kgf}$
最大行程：	$S_{max} = 1000 \text{ mm}$
进给速度：	$V_{max} = 14 \text{ m/min}$
要求寿命：	$L_t = 25000 \text{ h}$
导引面(滑动)：	$\mu = 0.1$ 摩擦系数
驱动马达：	$N_{max} = 2000 \text{ rpm}$
定位精度：	$\pm 0.030$ /最大行程 (无负荷)
反覆精度：	$\pm 0.005 \text{ mm}$ (无负荷)
失位：	$0.02 \text{ mm}$ (无负荷)
加工内容：	铣削加工及钻孔加工

## 2、运转条件

运转区别	轴向负荷(kgf)		进给速度 <i>mm/min</i>	使用时间 比例(%)
	切削阻力	滑动阻力		
快 送	0	190	14000	30
轻 中 切 削	500	190	600	55
重 切 削	950	190	120	15

$$\begin{aligned}
 \text{滑动阻力： } Fa &= \mu (W_1 + W_2) \\
 &= 0.1 \times (1100 + 800) \\
 &= 190 \text{ (kgf)}
 \end{aligned}$$

## 3、决定项目

- 1.丝杆轴径，导程，螺帽之选定
- 2.精度之选定
- 3.热变位对策
- 4.驱动马达之选择

## 1、丝杆轴径，导程，螺帽之选定

### (1) 导程(l)：

由马达之最高回转数

$$l \geq \frac{V_{max}}{N_{max}} = \frac{14000}{2000} = 7 \text{ (mm)}$$

◎导程必须选择7mm以上(依本公司规格选用8及10mm导程分别讨论)

### (2) 基本动额定负荷之检讨：

运转条件	轴向负荷	转速		使用时间
-	-	$l = 8$	$l = 10$	比例(%)
无切削	$F_1 = 190$	$N_1 = 1750$	$N_1 = 1400$	$t_1 = 30$
轻中切削	$F_2 = 690$	$N_2 = 75$	$N_2 = 60$	$t_2 = 55$
重切削	$F_3 = 1140$	$N_3 = 15$	$N_3 = 12$	$t_3 = 15$

平均负荷、平均转速公式如下

$$\text{平均负荷 } F_m = \left( \frac{F_1^3 \cdot n_1 \cdot t_1 + F_2^3 \cdot n_2 \cdot t_2 + \dots + F_n^3 \cdot n_n \cdot t_n}{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\text{平均转速 } N_m = \frac{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}$$

导程 $l$ (mm)	8	10
平均负荷 $F_m$ (kgf)	330	330
平均转速 $N_m$ (rpm)	569	455

基本动额定负荷之计算

$$L = \left( \frac{Ca}{Fa \times f_w} \right)^3 \times 10^6 \quad L_t = \frac{L}{60N_m}$$

由上面两式推得：

$$Ca = (60N_m \times L_t)^{1/3} \times F_m \times f_w \times 10^{-2}$$

由初始设计条件：

$$L_t = 25000 \text{ (小时)}$$

$$f_w = 1.2$$

当  $l=8(\text{mm})$  时..... $Ca \geq 3756 \text{ (kgf)}$

如若要寿命达到25000(小时)，则动负荷必须大于3756(kgf)

当  $l=10(\text{mm})$  时..... $Ca \geq 3487 \text{ (kgf)}$

如若要寿命达到25000(小时)，则动负荷必须大于3487(kgf)

### (3) 螺帽的选择：

当决定重视刚性甚于失位为设计方针时，可选用下列规格

- 外循环式标准滚珠丝杆
- 形式：FDWC
- 珠卷数：B×2或B×3

Ca 值查型录可得： (kgf)

外径(mm)	导程8 (mm)		导程10 (mm)	
	B×2	B×3	B×2	B×3
32	3210	-	4660	-
36	3265	-	4930	-
40	3410	-	5220	-
45	3650	5175	5480	7760
50	3900	5520	5790	8200

**(4) 丝杆轴径之选定：**

高速进给时，可藉由容许回转速度来决定轴径。假设轴承支撑构造选用两端皆为固定用危险速度来计算所需丝杆外径：

$$n = \alpha \times \frac{60\lambda^2}{2\pi L^2} \sqrt{\frac{EIg}{\gamma A}} = f \frac{dr}{L^2} \times 10^7$$
$$\Rightarrow dr \geq \frac{n \times L^2}{f} \times 10^{-7}$$

在此  $L = \text{最大行程} + \text{螺帽的长度}/2 + \text{轴端预留量}$   
 $= 1000 + 100 + 200 = 1300 \text{ (mm)}$

安装方式固定-固定查表： $f = 21.9$

当  $l = 8 \text{ (mm)}$  时..... $dr \geq 13.5 \text{ (mm)}$

若要最高转速达到1750 (rpm)，则丝杆根径须大于14 (mm)

◎ 故丝杆外径D取20~50 (mm)

当  $l = 10 \text{ (mm)}$  时..... $dr \geq 10.8 \text{ (mm)}$

若要最高转速达到1400 (rpm)，则丝杆根径须大于11 (mm)

◎ 故丝杆外径D取16~50 (mm)

**(5) 滚珠丝杆系统刚性检讨：**

由初始设计条件：

失位为0.02 mm (无负荷)


在此设定滚珠丝杆系统之构成元件(丝杆轴、螺帽及支撑轴承)之总变形量为0.016 mm  
此时滚珠丝杆系统构成原元件之弹性变形量 (考虑单边) 为  $\Delta L \leq 8(\mu m)$

a. 丝杆轴之刚性： $K_s$ 、弹性变位置： $\Delta L_s$

丝杆会产生最大轴向变位之位置为丝杆中央

$$K_s = \frac{A \times E \times L}{x(L-x)} \times 10^3$$

由下图可知，将  $x=L/2$  代入上式

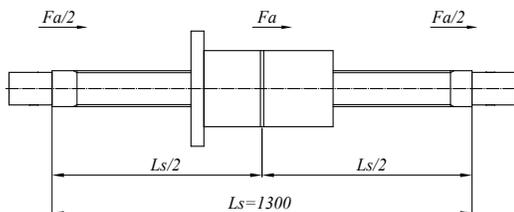

$$\Rightarrow K_s = \frac{\pi \times d^2 \times E}{L_s} \times 10^3$$

$$\Delta L_s = \frac{F_a}{K_s} = \frac{F_a \times L_s}{\pi \times d^2 \times E} \times 10^3$$

在此  $F_a$  为滑动阻力，等于 190(kgf)

计算结果如表 10.1 所示

b. 螺帽之刚性： $K_n$ 、弹性变位置： $\Delta L_n$

以最大轴向负荷之 1/3 设定为预压力。(用重切削时之轴向力)

$$F_{ao} = F_{max} / 3 = 1140 / 3 = 380 \text{ (kgf)}$$

$$K_n = 0.8 \times K \left( \frac{F_{ao}}{\varepsilon \times C_a} \right)^{1/3}$$

$\varepsilon = 0.1$ ，代入

$$\Delta L_n = \frac{F_a}{K_n}$$

计算结果如表 10.1 所示

表10.1

螺帽代码	$dr$	$Ca$	$K$	丝杆轴		螺帽		合计
				$K_s$	$\Delta L_s$	$K_n$	$\Delta L_n$	$\Delta L$
32-10B2-FDWC	27.05	4660	125	37.1	5.1	93.0	2.0	7.1
36-10B2-FDWC	31.05	4930	138	48.9	3.9	101.2	1.9	5.8
40-10B2-FDWC	35.05	5220	151	62.3	3.0	108.7	1.7	4.7
45-10B2-FDWC	38.05	5480	167	73.5	2.6	118.3	1.6	4.2
50-10B2-FDWC	42.05	5790	182	89.7	2.1	126.5	1.5	3.6

◎在  $\Delta L \leq 8 (\mu m)$  的条件下

加上没有考虑的轴承刚性和考虑经济性和安全性做出以下选择

选择滚珠丝杆之型式：40-10B2-FDWC

轴径：40 (mm)

导程：10 (mm)

#### (6) 丝杆长：

$L = \text{最大行程} + \text{螺帽长} + \text{预留量}$

$$= 1000 + 180 + 100$$

$$= 1280$$

$$\approx 1300 \text{ (mm)}$$

#### (7) 初步确认计算：

a. 寿命预测：

$$L_t = \left( \frac{Ca}{F_m \times f_v} \right)^3 \times 10^6 \times \frac{l}{60n}$$

$$= \left( \frac{4700}{330 \times 1.2} \right)^3 \times 10^6 \times \frac{1}{60 \times 455}$$

$$\approx 61000 \text{ (hours)} \text{ 大於設計要求的} 25000 \text{ (hours)}$$

b. 容许回转速度：

$$\begin{aligned} n &= f \times \frac{dr}{L^2} \times 10^7 \\ &= 4540 \text{ (rpm)} \end{aligned}$$

危险转速为4540 (rpm)大于设计的最大转速1500 (rpm)，故安全。

## 2、精度等级之选定

定位精度：±0.030/1000 (最大行程)

由表2.2之累积导程的误差和变动的容许值，可查得

精度等级：C4

$$E = \pm 0.025/1250 \text{ (mm)}$$

$$e = 0.018 \text{ (mm)}$$

## 3、热变位对策

根据轴承的负荷能力，累积导程的目标值(T)补正3°C

1.热变位置： $\Delta L_{\theta}$

$$\begin{aligned} \Delta L_{\theta} &= \rho \cdot \theta \cdot L \\ &= 12.0 \times 10^{-6} \times 3 \times 1300 \\ &= 0.047 \text{ (mm)} \end{aligned}$$

2.预拉力： $F_{\theta}$

$$\begin{aligned} F_{\theta} &= \Delta L_{\theta} \times K_S = \frac{\Delta L_{\theta} \cdot E \cdot \pi dr^2}{4L} \\ &= \frac{0.047 \times 2.1 \times 10^4 \times \pi \times 27.05^2}{4 \times 1300} \\ &= 436 \text{ (kgf)} \end{aligned}$$

累积导程之目标值(T)：-0.047/1300

预拉力：436 (kgf)

拉伸量：-0.047 (mm)

#### 4、驱动马达之选定

<要求规格>

1 最高转速-----1500 (rpm)

2 到达最高速所需时间----0.15秒以下

##### (1) 惯性矩 (马达轴换算)

a.丝杆轴：

$$GD_s^2 = \frac{\pi \rho}{8} \times D^4 \times L = \frac{\pi \times 7.8 \times 10^{-3}}{8} \times 4^4 \times 130 = 101.9 \text{ (kgf} \cdot \text{cm}^2)$$

b.可动部：

$$GD_w^2 = W \left( \frac{l}{\pi} \right)^2 = (1100+800) \times \left( \frac{1.0}{\pi} \right)^2 = 192.5 \text{ (kgf} \cdot \text{cm}^2)$$

c.联轴器：

$$GD_j^2 = 40 \text{ (kgf} \cdot \text{cm}^2)$$

d.传动件惯性矩之总合：

$$GD_L^2 = GD_s^2 + GD_w^2 + GD_j^2 = 334.4 \text{ (kgf} \cdot \text{cm}^2)$$

##### (2) 驱动扭矩

此加工机的加速度运转所占时间太少，故计算驱动扭矩时将其假设为等速率，即不考虑角加速度所造成的扭矩。

a.预压扭矩：

$$T_p = k \times \frac{F_{ao} \times l}{2\pi} = 0.3 \times \frac{380 \times 1.0}{2\pi} = 18.1 \text{ (kgf} \cdot \text{cm)}$$

$$k = 0.3$$

$$F_{ao} = F_{max}/3$$

b. 轴向负荷之摩擦扭矩：

快送时：

$$T_a = \frac{Fa \times l}{2\pi \times \eta} = \frac{190 \times 1.0}{2\pi \times 0.9} = 33.6 \text{ (kgf}\cdot\text{cm)}$$

中切削时：

$$T_b = \frac{690 \times 1.0}{2\pi \times 0.9} = 122.1 \text{ (kgf}\cdot\text{cm)}$$

重切削时：

$$T_c = \frac{1140 \times 1.0}{2\pi \times 0.9} = 201.7 \text{ (kgf}\cdot\text{cm)}$$

最大的驱动扭矩为预压扭矩+重切削时摩擦扭矩

$$\begin{aligned} T_L &= T_p + T_c \\ &= 219.8 \text{ (kgf}\cdot\text{cm)} \end{aligned}$$

### (3) 马达之选定

<选择条件>

a. 最高回转数----- $N_{max} \geq 1500 \text{ (rpm)}$

b. 马达之额定扭矩----- $T_M > T_L$

c. 马达之转子惯性----- $J_M \geq J_L/3$

由上述条件可选择如下规格之驱动马达

#### ◎马达规格

额定功率  $W_M = 3.6 \text{ (kW)}$

最高转速  $N_{max} = 1500 \text{ (rpm)}$

额定扭矩  $T_M = 22.6 \text{ (N}\cdot\text{m)}$

马达转子惯性矩  $GD^2_M = 750 \text{ (kgf}\cdot\text{cm}^2)$

#### (4) 到达最高运转速度所需之时间检讨

$$t_a = \frac{J}{T'_M - T_L} \times \frac{2\pi N}{60} \times f$$

在此

$$J: \text{全惯性矩} \quad J = \frac{GD^2}{4g}$$

$$T'_M = 2 \times T_M$$

$T_L$ : 快送时之驱动扭矩

$f$ : 安全系数, 这里取1.4

$$t_a = \frac{(334.3+750)}{4 \times 980 \times (2 \times 230 - (18.1+33.6))} \times \frac{2\pi \times 1400}{60} \times 1.4 = 0.139 \text{ (sec)} < 0.15 \text{ (sec)}$$

所以此马达符合我们的设计需求

#### 5、滚珠丝杆应力计算

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{F_{max}}{\pi dr^2/4} = \frac{1140 \times 9.8 \times 4}{\pi \times 35.05^2} = 11.56 \text{ N/mm}^2 = 1.16 \times 10^7 \text{ N/m}^2$$

( $dr$ 为丝杆之根径)

$$dr = 40 + 1.4 \times 6.35 = 35.05 \text{ (mm)}$$

$$\tau = \frac{T \times r}{J} = \frac{21540 \times 20}{148167} = 2.91 \text{ N/mm}^2 = 2.91 \times 10^6 \text{ N/m}^2$$

$$T_{max} = T_L = 219.8 \text{ (kgf.cm)} = 21540 \text{ (N.mm)}$$

$$J = \frac{\pi dr^4}{32} = \frac{\pi (35.05^4)}{32} = 148167 \text{ (mm}^4\text{)}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{max} &= \sqrt{\sigma^2 + \tau^2} \\ &= 11.9 \times 10^6 \text{ N/m}^2 \end{aligned}$$

50CrMo4的抗拉强度为  $1.1 \times 10^8 \text{ N/m}^2$   
降伏强度为  $0.9 \times 10^8 \text{ N/m}^2$

◎此滚珠丝杆的最大应力小于材料的抗拉强度和降伏强度，所以安全。

## 6、挫屈之容许压缩负荷计算

$$P = \alpha \frac{\pi^2 nEI}{L^2} = m \frac{dr^4}{L^2} \times 10^3 = 20.3 \times \frac{35.05^4}{1100^2} \times 10^3 = 25300 \text{ (kgf)} > F_{max} \text{ (1140 kgf)}$$

◎所以此滚珠丝杆能承受此最大轴向负荷

## 10.2 高速搬运装置（水平使用）

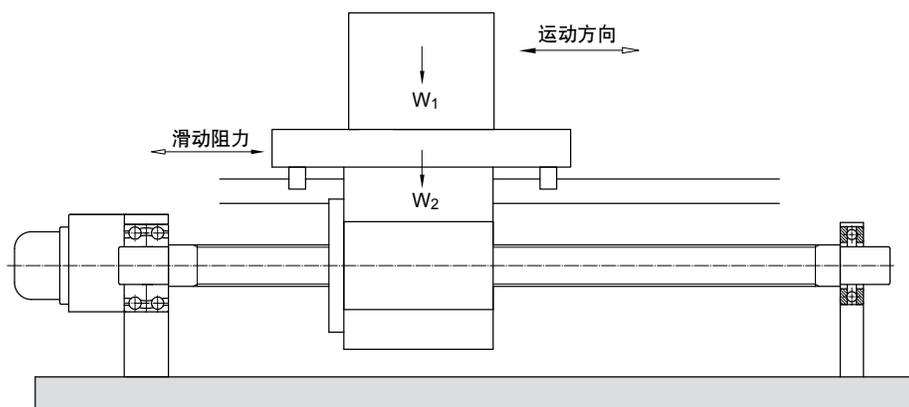


图10.2 高速搬运装置简图

## 1、工作台设计规格：

工作台重量：	$W_1 = 50 \text{ kgf}$
工作物重量：	$W_2 = 25 \text{ kgf}$ (最大)
最大行程：	$S_{max} = 1000 \text{ mm}$
最大速度：	$V_{max} = 50 \text{ m/min}$
要求寿命：	$L_r = 25000 \text{ h}$ (五年)
导引面(滑动)：	$\mu = 0.01$ 摩擦系数
驱动马达：	$N_{max} = 3000 \text{ rpm}$
定位精度：	$\pm 0.10 / \text{最大行程}$
反覆精度：	$\pm 0.01 \text{ mm}$

## 2、运转条件：

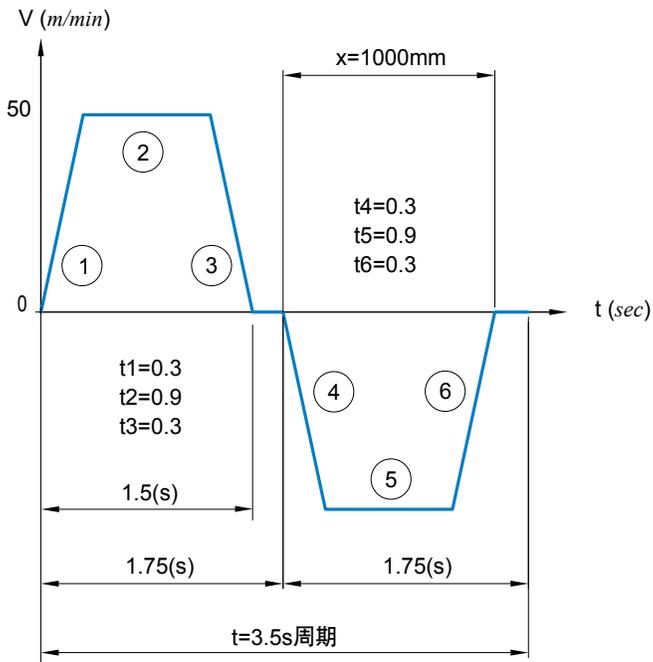


图10.3 搬运装置之v-t图

### 3、决定项目:

- 1.丝杆轴径、导程之选定
- 2.精度之选定
- 3.系列之选定
- 4.驱动马达之选择

### 1、丝杆轴径，导程，螺帽之选定

#### (1) 导程 (l) :

由马达之最高转速，可得

$$l \geq \frac{V_{max}}{N_{max}} = \frac{50000}{3000} = 17 (mm)$$

◎导程必须选择18mm以上。

(依本公司之规格，选择20 mm-导程)

也就是说当导程为20 mm马达转速只需2500 (rpm)

就有最高进给速率50 (m/min)

#### (2) 丝杆长度暂时选定：

$L$ =最大行程+螺帽的长度+轴端预留量

$$= 1000 + 100 + 100 = 1200 (mm)$$

#### (3) 丝杆轴径之选定：

高速进给时，可藉由容许转速来决定轴径。而轴承支撑构造选用最为普遍的固定-支持方式，用危险速度来计算所需丝杆外径：

$$n = \alpha \times \frac{60\lambda^2}{2\pi L^2} \sqrt{\frac{EIg}{\gamma A}} = f \frac{dr}{L^2} \times 10^7$$
$$\Rightarrow dr \geq \frac{n \times L^2}{f} \times 10^{-7}$$

在此  $L$  = 最大行程+螺帽的长度/2+轴端预留量

$$= 1000 + 50 + 100 = 1150 (mm)$$

安装方式 固定-支持 查表：  $f=15.1$

$$dr \geq 21.9 (mm)$$

若要最高转速达到2500 (rpm)，则丝杆根径须大于22 (mm)

◎故丝杆外径D取25~36 (mm)

#### (4) 寿命计算：

首先分析图10.3之v-t图

速度呈直线变化，故为等加速度运动。

周期性的往复运动。

最高速度： $V_{max} = 50 (m/min) = 0.83 (m/s)$

加速时间： $t_1 = 0.3 (s)$

减速时间： $t_3 = 0.3 (s)$

a.达到最高速所行走之距离：

$$x_1 = \left( \frac{V_0 + V}{2} \right) \times t = \left( \frac{0 + 0.83}{2} \right) \times 0.3$$

$$= 0.125 (m) = 125 (mm)$$

b.等速时所行走之距离：

$$x_2 = V \cdot t = 0.83 \times 0.9$$

$$= 0.75 (m) = 750 (mm)$$

c.从最高速到停止所行走之距离：

$$x_3 = \left( \frac{V_0 + V}{2} \right) \times t = \left( \frac{0.83 + 0}{2} \right) \times 0.3 = 0.125 (m) = 125 (mm)$$

d.去时等加速度--线段1

$$a_1 = \frac{V_{max}}{t_1} = \frac{0.833}{0.3} = 2.8 (m/s^2)$$

$$F_1 = \mu (W_1 + W_2) \times g + (W_1 + W_2) \times a_1 = 0.01 \times (50 + 25) \times 9.8 + (50 + 25) \times 2.8 = 217 (N)$$

$$N_1 = n_{max} / 2 = 2500 / 2 = 1250 (rpm)$$

**e. 去时等速度--线段2**

$$F_2 = f = \mu(W_1+W_2) \times g = 0.01 \times (50+25) \times 9.8 = 7.35 (N)$$

$$N_2 = 2500 (rpm)$$

**f. 去时等减速度--线段3**

$$F_3 = \mu(W_1+W_2) \times g + (W_1+W_2) \times a_3 = 0.01 \times (50+25) \times 9.8 + (50+25) \times (-2.8) = -203 (N)$$

$$N_3 = n_{max} / 2 = 2500 / 2 = 1250 (rpm)$$

以上轴向负荷与行走距离、时间、平均转速的关系如下表：

动作	轴向负荷	行程	时间	平均转速
去程加速度	217	125	0.3	1250
去程等速度	7.35	750	0.9	2500
去程减速度	-203	125	0.3	1250
回程加速度	-217	125	0.3	1250
回程等速度	-7.35	750	0.9	2500
回程减速度	203	125	0.3	1250

**g. 平均负荷、平均转速**

$$F_m = \left( \frac{F_1^3 \cdot n_1 \cdot t_1 + F_2^3 \cdot n_2 \cdot t_2 + \dots + F_n^3 \cdot n_n \cdot t_n}{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n} \right)^{\frac{1}{3}} = \left( \frac{217^3 \times 1250 \times 0.6 + 7.35^3 \times 2500 \times 1.8 + 203^3 \times 1250 \times 0.6}{1250 \times 0.6 + 2500 \times 1.8 + 1250 \times 0.6} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$= 132.4 (N)$$

$$N_m = \frac{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n}{t} = \frac{1250 \times 0.6 + 2500 \times 1.8 + 1250 \times 0.6}{3.5} = 1714 (rpm)$$

**h. 寿命的计算**

$$L_t = \left( \frac{Ca}{F_m \times f_w} \right)^3 \times \frac{1}{60 N_m} \times 10^6 = \left( \frac{1170 \times 9.8}{132.4 \times 2.5} \right)^3 \times \frac{1}{60 \times 1714} \times 10^6$$

$$= 404000 \geq 25000 \text{ (小时)符合设计要求}$$

## 2、精度等级之选定

定位精度： $\pm 0.1/1000$  (最大行程)

由第A24页之代表累积导程的误差和变动的容许值，可查得

◎精度等级： $C_5$

$$E = \pm 0.040/1000$$

$$e = 0.027$$

## 3、系列之选定

◎考虑动作性选择A1(1.5卷x 1列)

建议之滚珠丝杆型式如下：

R25-20A1-FSWE-1000-1160-0.018

而支撑方式为固定--支持

## 4、驱动马达之选定

<要求规格>

1.最高转速..... 3000 (rpm)

2.到达最高速所需时间..... 0.30秒以下

(快送时)

(1) 惯性矩

a.丝杆轴：

$$J_{SH} = \frac{\pi \rho}{32g} \times D^4 \times L = \frac{\pi \times 7.8 \times 10^{-3}}{32 \times 980} \times 2.5^4 \times 120 = 0.0037 \text{ (kgf} \cdot \text{cm} \cdot \text{sec}^2)$$

b.可动部：

$$J_w = \frac{W}{g} \left( \frac{l}{2\pi} \right)^2 = \frac{25+50}{980} \left( \frac{2}{2\pi} \right)^2 = 0.0078 \text{ (kgf} \cdot \text{cm} \cdot \text{sec}^2)$$

c.联轴器：

$$J_c = 0.0005 \text{ (kgf} \cdot \text{cm} \cdot \text{sec}^2)$$

d.传动件惯性矩之总和：

$$J_L = J_{sh} + J_w + J_c = 0.012 \text{ (kgf} \cdot \text{cm} \cdot \text{sec}^2)$$

## (2) 驱动扭矩

### a. 等速度时

$$T_l = \frac{F_2 \times l}{2 \times \eta} = \frac{7.35 \times 2}{2 \times 0.9} = 2.6 \approx 3.00 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$
$$\eta = 0.9$$

### b. 等加速度时

$$T_2 = T_l + J\dot{\omega} = T_l + (J_L + J_M) \times \frac{2\pi n}{60t_1} = 3 + (0.009 + 0.01) \times 9.8 \times \left( \frac{2\pi \times 2500}{60 \times 0.3} \right) = 166 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$

先预选马达，查规格可得

$$J_M = 0.01 \text{ (kgf} \cdot \text{cm} \cdot \text{sec}^2)$$

### c. 等减速度时

$$T_3 = T_l - J\dot{\omega} = T_l - (J_L + J_M) \times \frac{2\pi n}{60t_3} = 3 - (0.009 + 0.01) \times 9.8 \times \left( \frac{2\pi \times 2500}{60 \times 0.3} \right) = -160 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$

## (3) 马达之选定

<选择条件>

a. 最高转速----- $N_{max} \geq 3000 \text{ (rpm)}$

b. 马达之额定扭矩----- $T_M > T_L$

c. 马达之转子惯性----- $J_M \geq J_L / 3$

由上述条件可选择如下规格之驱动马达

◎马达规格：

额定功率  $W_M = 400 \text{ (W)}$

最高转速  $N_{max} = 3000 \text{ (rpm)}$

额定扭矩  $T_M = 1.27 \text{ (N} \cdot \text{m)}$

转子惯性矩  $J_M = 0.01 \text{ (kgf} \cdot \text{cm} \cdot \text{sec}^2)$

## (4) 扭矩之实效值的计算

$$T_{rms} = \sqrt{\frac{T_2^2 \times t_a + T_1^2 \times t_b + T_3^2 \times t_c}{t}} = \sqrt{\frac{166^2 \times 0.6 + 3^2 \times 1.8 + 160^2 \times 0.6}{3.5}} = 95 \text{ (N} \cdot \text{cm)} < 127 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$

符合设计要求

## (5) 到达最高转速所需的时间

$$t_a = \frac{J}{T_M - T_L} \times \frac{2\pi n}{60} \times f$$

在此  $J$  : 全惯性矩

$$T' = 2 \times T_M$$

$T_L$  : 快速时之驱动扭矩

$f$  : 安全系数, 这里取1.4

$$t_a = \frac{0.009 + 0.01}{2 \times 127 \times 3} \times 9.8 \times \frac{2\pi \times 2500}{60} \times 1.4 = 0.27 (s) < 0.3 (s) \text{ 符合设计要求}$$

## 5、滚珠丝杆应力计算

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{F_{max}}{\pi d r^2 / 4} = \frac{217 \times 4}{\pi \times 22.425^2} = 0.61 \text{ N/mm}^2 = 6.1 \times 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$d r = 25 + 1 - 4.762 = 21.238 \text{ (mm)}$$

( $d r$ 为螺杆之根径)

$$\tau = \frac{T \times r}{J} = \frac{1660 \times 12.5}{24827} = 0.84 \text{ N/mm}^2 = 8.4 \times 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$T_{max} = T_L = 166 \text{ (N}\cdot\text{cm)} = 1660 \text{ (N}\cdot\text{mm)}$$

$$J = \frac{\pi d r^4}{32} = \frac{\pi (22.425^4)}{32} = 24827 \text{ (mm}^4)$$

$$\sigma_{max} = \sqrt{\sigma^2 + \tau^2} = 0.10 \times 10^8 \text{ N/m}^2$$

50CrMo4的抗拉强度为  $1.5 \times 10^8 \text{ N/m}^2$

降伏强度为  $0.9 \times 10^8 \text{ N/m}^2$

此滚珠丝杆的最大应力小于材料的抗拉强度和降伏强度, 所以安全

## 6、挫屈之容许压缩负荷计算

$$P = \alpha \frac{\pi^2 n EI}{L^2} = m \frac{d r^4}{L^2} \times 10^3$$

$$= 10.2 \times \frac{22.425^4}{1160^2} \times 10^3$$

$$= 1917 \text{ (kgf)} > F_{max} (22.14 \text{ kgf})$$

◎所以此滚珠丝杆能承受此最大轴向负荷

### 10.3 垂直搬运装置

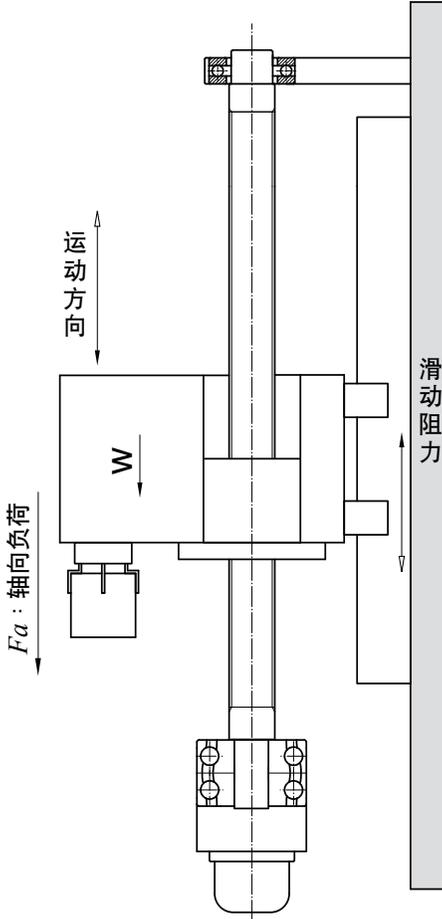


图10.4 垂直搬运装置

## 1、工作台设计规格：

- 机台重量： $W_1 = 300 \text{ kgf}$
- 移动物重量： $W_2 = 50 \text{ kgf}$
- 最大行程： $S_{max} = 1500 \text{ mm}$
- 最大速度： $V_{max} = 15 \times 10^3 \text{ mm/min}$
- 要求寿命： $L_t = 20000 \text{ h}$  (四年) (16h×300日×4年)
- 导引面(滑动)： $\mu = 0.01$  摩擦系数
- 驱动马达： $N_{max} = 1500 \text{ rpm}$
- 反覆精度： $\pm 0.3 \text{ mm}$
- 定位精度： $\pm 0.8/1500 \text{ mm}$
- 丝杆轴之安装：固定-支持
- 环境：有灰尘

## 2、运转条件：

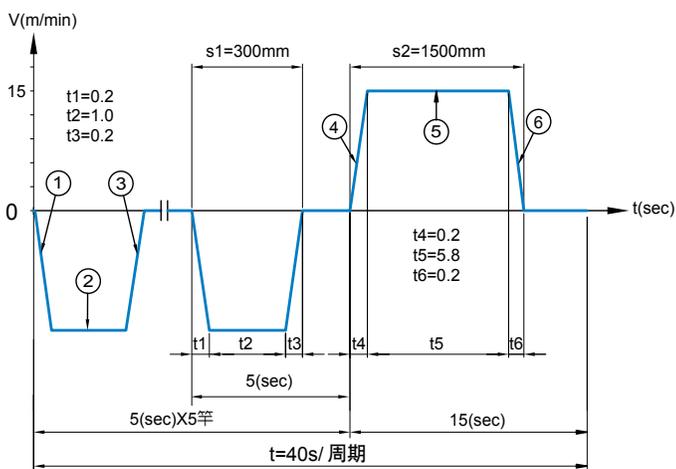


图10.5 垂直搬运装置之v-t图

### 3、决定项目：

- 1.精度的选定
- 2.丝杆轴径、导程、丝杆长的选定
- 3.马达的选定

#### 1、精度的选定

定位精度的设计要求为 $\pm 0.8/1500mm$

$$\frac{\pm 0.8}{1500} = \frac{\pm 0.16}{300}$$

必须选择精度 $\pm 0.16/300mm$ 以上，查照精度表

精度等级：C7

E $\pm 0.05/300 mm$

◎ 故此搬运装置可用低价格的转造级滚珠丝杆。

#### 2、丝杆轴径，导程，丝杆长之选定

##### (1) 导程 (l)：

由马达之最高转速，可得

$$l \geq \frac{V_{max}}{N_{max}} = \frac{15000}{1500} = 10 (mm)$$

◎ 导程必须选择10mm以上。

(依本公司之规格，选择10mm导程)

##### (2) 容许轴向负荷之计算：

设向上为正

a.等加速度下降--线段1

$$a_l = \frac{V_{max}}{t_l} = \frac{15000}{60 \times 0.2} = 1250 (mm/s^2) = 1.25 (m/s^2)$$

$$f = \mu (W_1 + W_2) \times g = 0.01(300 + 500) \times 9.8 = 35 (N) \text{ (摩擦阻力)}$$

$$F = ma \rightarrow F_l = (W_1 + W_2) \times g - f - (W_1 + W_2) \times a_l = 2958 (N)$$

b.等速度下降--线段2

$$F=0 \rightarrow F_2=(W_1+W_2) \times g-f=3395(N)$$

c.等减速下降--线段3

$$F=ma \rightarrow F_3=(W_1+W_2) \times g-f+(W_1+W_2) \times a_3=3833(N)$$

d.等加速上升--线段4

$$F=ma \rightarrow F_4=(W_1+W_2) \times g+f+(W_1+W_2) \times a_4=3903(N)$$

e.等速度上升--线段5

$$F=0 \rightarrow F_5=(W_1+W_2) \times g+f=3465(N)$$

f.等减速上升--线段6

$$F=ma \rightarrow F_6=(W_1+W_2) \times g+f-(W_1+W_2) \times a_6=3028(N)$$

最大轴向负荷发生于等加速上升的区段

$$F_{amax}=F_4=3903(N)$$

(3)考虑挫屈负荷的影响：

$$P=\alpha \frac{\pi^2 nEI}{L^2} = m \frac{dr^4}{L^2} \times 10^3$$

$$dr = \left( \frac{P \times L^2}{m} \times 10^{-3} \right)^{1/4} = \left( \frac{3903 \times 1800^2}{9.8 \times 10.2} \times 10^{-3} \right)^{1/4}$$

$$= 19(mm)$$

丝杆根径必须大于19mm才安全

◎第一次丝杆外径选择：25~50(mm)

(4)丝杆长度之选定：

L = 最大行程+螺帽的长度+轴端预留量

$$= 1500 + 100 + 200 = 1800(mm)$$

细长比通常必须为60以下

$$D \geq \frac{L}{60} = \frac{1800}{60} = 30(mm)$$

◎第二次丝杆外径选择：32~50(mm)

(5) 容许转速的计算：

假设轴承支撑构造选用最为普遍的固定—支持方式用危险速度来计算所需丝杆外径：

$$n = \alpha \times \frac{60\lambda^2}{2\pi L^2} \sqrt{\frac{EIg}{\gamma A}} = f \frac{dr}{L^2} \times 10^7$$

$$\Rightarrow dr \geq \frac{n \times L^2}{f} \times 10^7 \quad (f=15.1, L=1800)$$

$$\geq 30$$

若要最高转速达到 1500 (rpm) 根径必须大于 30(mm)

◎第三次丝杆外径选择：36~50 (mm)

(6) 基本动额定负荷之计算：

运转条件	轴向负荷 (N)	平均转速 (rpm)	使用时间 (sec)
加速下降	$F_1=2958$	$n_1=750$	$t_1=1.0$
等速下降	$F_2=3395$	$n_2=1500$	$t_2=5.0$
减速下降	$F_3=3833$	$n_3=750$	$t_3=1.0$
加速上升	$F_4=3903$	$n_4=750$	$t_4=0.2$
等速上升	$F_5=3465$	$n_5=1500$	$t_5=5.8$
减速上升	$F_6=3028$	$n_6=750$	$t_6=0.2$

平均负荷

$$F_m = \left( \frac{F_1^3 \cdot n_1 \cdot t_1 + F_2^3 \cdot n_2 \cdot t_2 + \dots + F_n^3 \cdot n_n \cdot t_n}{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n} \right)^{\frac{1}{3}} = 3436 \text{ (N)}$$

平均转速

$$N_m = \frac{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n}{t} = 450 \text{ (rpm)}$$

由设计条件：疲劳寿命要求为20000(小时)

此为普通运转之机构，设  $f_w=1.2$

$$L_t = \left( \frac{Ca}{F_m \times f_w} \right)^3 \times \frac{1}{60N_m} \times 10^6$$

$$Ca = (60N_m \times L_t)^{1/3} \times F_m \times f_w \times 10^{-2} = 33576 \text{ (N)} = 3426 \text{ (kgf)}$$

◎ 动负荷必须选择大于3426(kgf)，寿命才能符合设计条件。

(7)基本静额定负荷之计算：

$$Co = F_{max} \times fs = 7806 (N) = 800 (kgf)$$

$$fs = 2.0$$

◎静负荷必须选择800(kgf)以上。

◎考虑设计条件和经济性时所做出的决定选择滚珠丝杆之型式：

40-10B2-FSWW

轴径：40 (mm)

导程：10 (mm)

动负荷：3520 (kgf)

### 3、驱动马达之选定

<要求规格>

1. 工作台速度-----1500 mm/min
2. 到达最高速所需时间-----0.2秒以下

#### (1) 惯性矩

a. 丝杆轴：

$$GD_s^2 = \frac{\pi \rho}{8} \times D^4 \times L = \frac{\pi \times 7.8 \times 10^{-3}}{8} \times 4^4 \times 180 = 141.1 (kgf \cdot cm^2)$$

b. 可动部：

$$GD_w^2 = W \left( \frac{l}{\pi} \right)^2 = (300+50) \times \left( \frac{1.0}{\pi} \right)^2 = 192.5 (kgf \cdot cm^2)$$

c. 联轴器：

$$GD_j^2 = 1.0 (kgf \cdot cm^2)$$

d. 传动件惯性矩之总合：

$$GD_L^2 = GD_s^2 + GD_w^2 + GD_j^2 = 178 (kgf \cdot cm^2)$$

(2) 驱动扭矩之计算：

1.外部负荷所造成的摩擦扭矩

a.等加速度下降--线段1

$$T_1 = \frac{Fa \times l}{2\pi \times \eta} = \frac{2950 \times 1.0}{2\pi \times 0.9} = 520 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

b.等速度下降--线段2

$$T_2 = \frac{Fa \times l}{2\pi \times \eta} = \frac{3395 \times 1.0}{2\pi \times 0.9} = 600 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

c.等减速度下降--线段3

$$T_3 = \frac{Fa \times l}{2\pi \times \eta} = \frac{3833 \times 1.0}{2\pi \times 0.9} = 680 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

同理：d.等加速度上升--线段4

$$T_4 = 690 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

e.等速度上升--线段5

$$T_5 = 610 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

f.等减速度上升--线段6

$$T_6 = 540 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

2.预压扭矩

此滚珠丝杆为转造级，并无施加预压，所以预压扭矩为零。

### 3.角加速度造成的惯性扭矩

$$T_7 = J \cdot \omega$$

$$= (J_L + J_M) \times \frac{2\pi n}{60t_l} = \frac{(178+120)}{4 \times 980} \times \left( \frac{2\pi \times 1500}{60 \times 0.2} \right) = 59.7 \text{ (kgf}\cdot\text{cm)} = 585 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

先预选马达，查规格可得

$$GD_M = 120 \text{ (kgf}\cdot\text{cm}^2)$$

### 4.总扭矩

a.等加速度下降--线段1

$$T_{k1} = T_1 + T_7 = 520 + 585 = 1105 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

b.等速度下降--线段2

$$T_{t1} = T_2 = 600 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

c.等减速度下降--线段3

$$T_{g1} = T_3 + T_7 = 680 + 585 = 1265 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

d.等加速度上升--线段4

$$T_{k2} = T_4 + T_7 = 690 + 585 = 1275 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

e.等速度上升--线段5

$$T_{t2} = T_5 = 610 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

f.等减速度上升--线段6

$$T_{g2} = T_6 + T_7 = 540 + 585 = 1125 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

最大的扭矩发生在等加速上升时

$$T_{max} = T_{k2} = 1275 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

(3) 马达之选定：

<选择条件>

a. 最高转速----- $N_{max} \geq 1500 (rpm)$

b. 马达之额定扭矩----- $T_M = T_{rms}$

c. 马达之转子惯性矩----- $J_M \geq J_L/3$

由上述条件可选择如下规格之马达

◎ 马达规格：

输出功率  $W_M = 2000 (W)$

最高转速  $N_{max} = 1500 (rpm)$

额定扭矩  $T_M = 13 (N.m)$

马达转子惯性矩  $GD_M^2 = 120 (kgf.cm^2)$

(4) 扭矩之实效值的计算

$$\begin{aligned} T_{rms} &= \sqrt{\frac{T_{k1}^2 \times t_1 + T_{t1}^2 \times t_2 + T_{g1}^2 \times t_3 + T_{k2}^2 \times t_4 + T_{t2}^2 \times t_5 + T_{g2}^2 \times t_6}{t}} \\ &= \sqrt{\frac{1105^2 \times 1.0 + 600^2 \times 5 + 1265^2 \times 1 + 1275^2 \times 0.2 + 610^2 \times 5.8 + 1125^2 \times 0.2}{20}} \\ &= 606 (N.cm) < 1300 (N.cm) \quad \text{符合设计要求} \end{aligned}$$

#### 4、滚珠丝杆应力计算

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{F_{max}}{\pi dr^2/4}$$

$$= \frac{3903 \times 9.8 \times 4}{\pi \times 35.05^2} \quad dr = 40 + 1.4 - 6.35 = 35.05 (mm)$$

(dr为丝杆之根径)

$$= 4.04 \text{ N/mm}^2$$

$$= 4.04 \times 10^6 \text{ N/m}^2$$

$$\tau = \frac{T \times r}{J} \quad T_{max} = T_L = 1275 (N \cdot cm) = 12750 (N \cdot mm)$$

$$= \frac{12750 \times 20}{148167} \quad J = \frac{\pi dr^4}{32} = \frac{\pi (35.05^4)}{32} = 148167 (mm^4)$$

$$= 1.72 \text{ N/mm}^2$$

$$= 1.72 \times 10^6 \text{ N/m}^2$$

$$\sigma_{max} = \sqrt{\sigma^2 + \tau^2}$$

$$= 4.39 \times 10^6 \text{ N/m}^2$$

50CrMo4的抗拉强度为  $1.1 \times 10^8 \text{ N/m}^2$

降伏强度为  $0.9 \times 10^8 \text{ N/m}^2$

此滚珠丝杆的最大应力小于材料的抗拉强度和降伏强度，所以安全。

#### 5、挫屈之容许压缩负荷计算

$$P = \alpha \frac{\pi^2 nEI}{L^2} = m \frac{dr^4}{L^2} \times 10^3$$

$$= 10.2 \times \frac{35.05^4}{1800^2} \times 10^3$$

$$= 4751 (kgf) > F_{max} (398 kgf)$$

◎所以此滚珠丝杆能承受此最大轴向负荷

# 11 PMI 滚珠丝杆冷却系统

PMI 所设计之中空滚珠丝杆，可在高速机床上使用，以使机床在作高速运动时，不致因滚珠丝杆内的钢珠与沟槽或钢珠与钢珠之间的摩擦所产生的热温升，导致滚珠丝杆产生热变形而影响机床的定位精度。

## 11.1 中空冷却系统介绍

本公司设计的中空冷却系统如图11.1，乃是利用一根冷却液管(coolant pipe)通入滚珠丝杆的中空孔中。此中空孔贯穿整根丝杆，另一端用本公司的专利油封装置塞住。冷却液用泵打入冷却液管中，从管的尾端流出後反向沿著中空孔流回冷却液收集槽，如此可以冷却滚珠丝杆。冷却液再回冷却箱(coolant unit)予以降温，再送回冷却液管反覆使用。

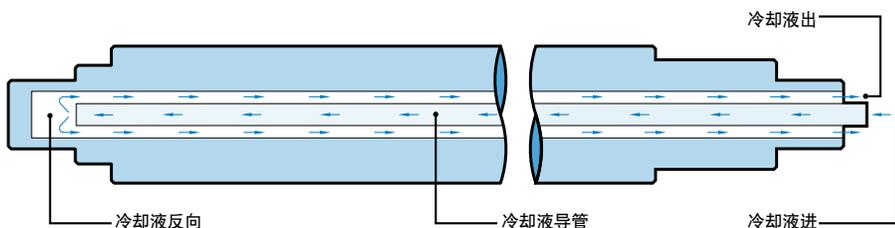


图11.1 中空冷却示意图

## 11.2 中空冷却相关专利介绍

### 11.2.1 中空冷却系统

优点：

- (i) 有效控制滚珠丝杆的热温升。
- (ii) 较它厂牌更能节省空间、减少设计变更。



图11.2 中空冷却系统

### 11.2.2 冷却液进入端

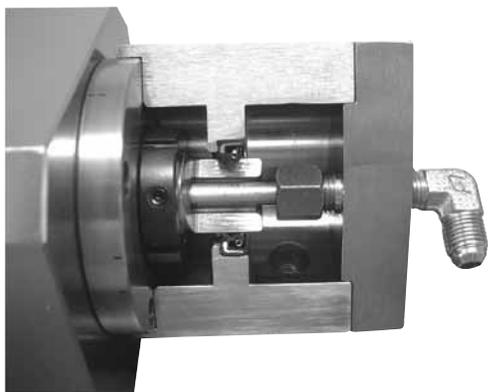


图11.3 冷却液进入端

### 11.2.3 油封装置

---

优点：安装、拆卸、维修容易。

### 11.2.4 冷却液管支撑装置

---

支持冷却液管，使其不与丝杆内壁接触

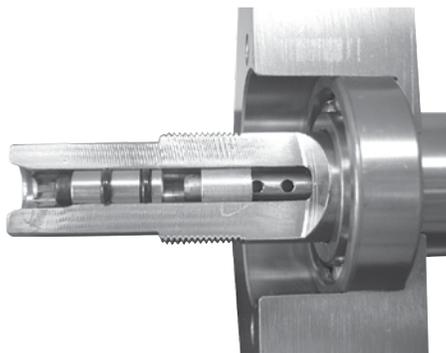


图11.4 尾端详图

### 11.2.5 热温升控制系统

---



图11.5 热温升控制系统

## 11.3 热温升控制实验

### 11.3.1 测试条件：

外径：Ø 40 mm

导程：10 mm

转速：1000 mm<sup>-1</sup>

速度：10 m/min

荷重：400 kgf

引导面使用硬轨

### 11.3.2 实验结果：

由实验结果可知，本公司所研发出来的中空冷却系统能显著控制滚珠丝杆的温升，达到稳定滚珠丝杆精度的效果。尤其适用于高速与高定位精度的工具机。

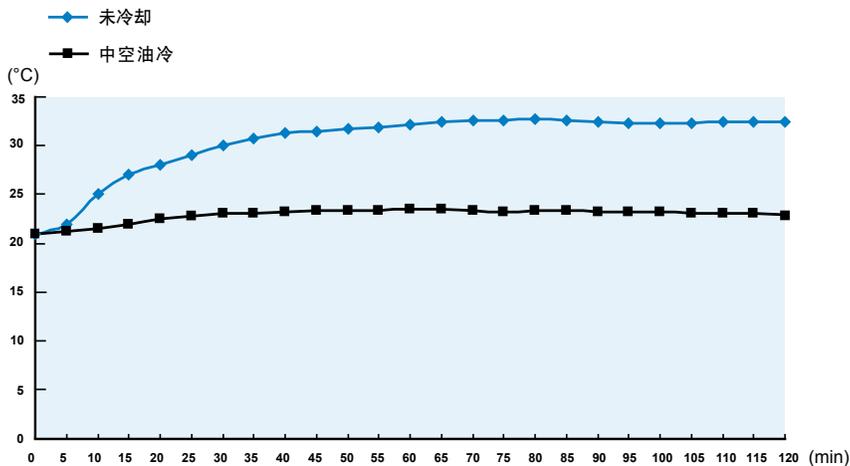



图11.6 实验结果

## 11.4 螺帽冷却

### (1) 设计原理

在螺帽制作多个循环冷却通道，经由强制冷却的液体通过，有效抑制因钢珠滚动所产生热能及热膨胀现象，以达滚珠丝杆在高速运转，保有高速化及高精度的目标。

#### 单螺帽冷却

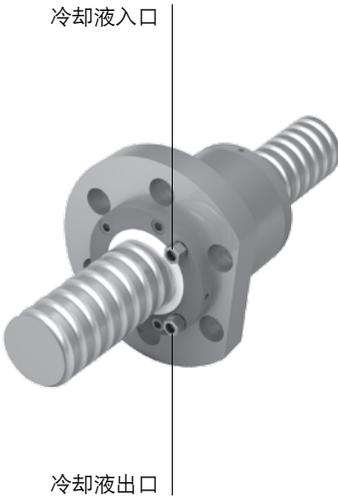

#### 双螺帽冷却

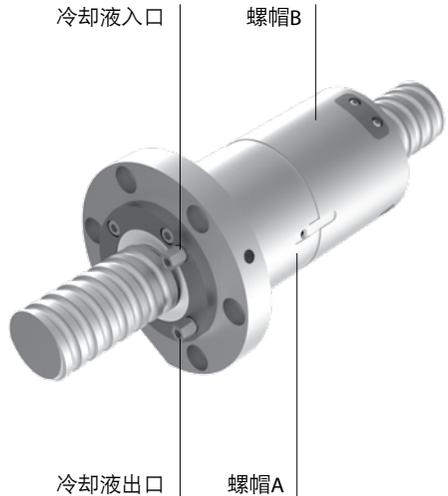


图11.7 单、双螺帽冷却示意图

### (2) 特性：

#### 1. 提高定位精度及稳定性

能控制滚珠丝杆温升，减少热变位达到机台高速化与高定位精度。

#### 2. 缩短暖机时间

可更快使螺珠丝杆温度达到稳定，故可缩短机台暖机时间。

#### 3. 维持润滑油脂性能

滚珠丝杆温度达到稳定时，可避免润滑油脂因高温产生油质劣化。

表11.1 实验测试参数

规格	R45-12T5-FDDC-1274-1569-0.018
作动行程(mm)	690
进给(m/min)	7.2
平均转速 (rpm)	523.3
加速度 (m/s <sup>2</sup> )	5
预压力(kgf)	392
工作台重量 (kgf)	200
固定方式	固定-支持
冷却液	Mobil Velocite oil no.3 (ISO VG 2)
冷却液流量(L/min)	3.1
冷却液温度 (°C)	室温 ±0.5°C

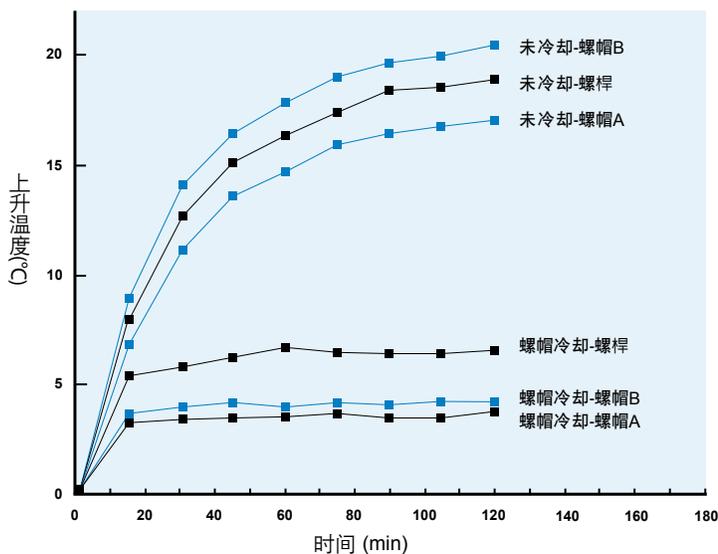


图11.8 实验结果

# 12 PMI 防尘系列

## 12.1 型式一 高防尘滚珠丝杆

### 设计理念

针对滚珠丝杆刮刷机构进行特殊设计开发，以多层接触式防尘单元发挥产品优越的除屑刮刷能力。

### 产品特点

#### 高搭配性

高防尘刮刷器目前可搭配 *PMI* 产品中E-type、D-type等各内、外循环螺帽型式。

#### 防尘效果提升

刮刷器本身弹簧承靠面缩小，增加单点牙型贴合效果，加强刮刷能力。

创新设计  
大幅提升防尘效果

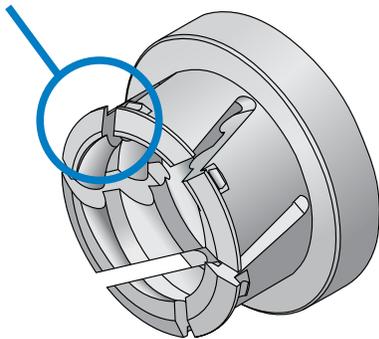



图12.1 型式一 高防尘刮刷器

#### 刮刷续航力佳

刮刷器外圈利用弹簧迫紧，当刮刷器产生磨损会自动调整刮刷器预紧力。

#### 高耐用性

利用贴合丝杆牙型刮刷器与接近轴断面形状的密封垫，使木屑等级之粉尘无法进入螺帽内部。

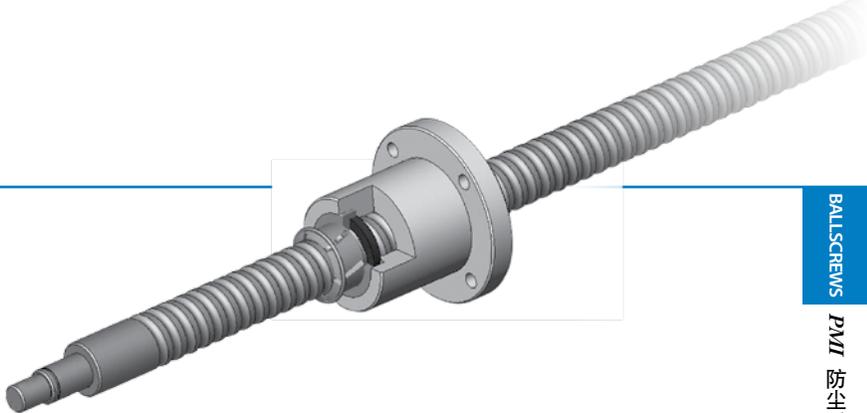

## 规格式样

### 1. 高密封垫圈

丝杆的特殊沟槽设计，使刮刷器内部的高防尘密封垫圈能完全贴合螺纹表面，因此可同时达到除屑以及防尘的双重功效。

### 2. 刮刷器设计

刮刷器贴合牙型的延伸设计，使刮刷效果大幅提升，而在螺帽总长有别于一般规格，有关螺帽总长的问题，请洽 **PMI** 工程人员。

### 3. 丝杆轴端设计

丝杆任一侧轴端建议小于丝杆根径  $d_r$ ，若有丝杆肩部尺寸问题，请洽 **PMI** 工程人员。

## 适用螺帽型式

FSWC.FDWC.FSVC.FDVC.

FSWE.FDWE.FSVE.FDVE.

FSDC.FDDC.FSIC.FDIC.

FOWC.FOVC.

(详细规格请参考规格表)

其它规格请洽 **PMI** 工程人员。

## 规格定义

例:

R 32-10 B2-F S V E- 600 - 700 - 0.008 A

**A** 精密级+高防尘刮刷器

## 高防尘滚珠丝杆应用

木工加工机械、雷射加工机、高精度输送设备、机械手臂或一般工具机等需防尘的加工环境。

## 12.2 型式二 高防尘滚珠丝杆

### 产品特点

### 设计理念

针对滚珠丝杆刮刷器进行特殊的设计，以多阶接触式唇部单元发挥优秀的除屑刮刷能力。

### 长寿命

利用贴合丝杆牙型凸缘及与丝杆外周干涉之唇部，使木屑等级之粉尘无法进入螺帽内部。

### 高搭配性

高防尘刮刷器目前可搭配PMI任何型式之螺帽。

### 帽长不变

装置型式二高防尘刮刷器，螺帽长度不会增加。

### 规格式样

### 高密封垫圈

刮刷器唇部特殊设计，使刮刷器能完全贴合螺纹表面，因此可同时达到除屑以及防尘的双重功效。

丝杆轴端设计无需设计完全牙(请参考A47页)




图12.2 高防尘刮刷器组装图

### 使用注意事项

- 1.在高防尘刮刷器使用上会造成预压上升情况，如对预压范围有严格需求，请洽PMI工程人员。
- 2.高防尘密封垫圈在使用上避免过度高温环境，最高使用温度 80°C。
- 3.螺帽若需使用外循环规格(如FSWC、FSVC等)，因回流管密封性问题，请洽PMI工程人员。

### 测试条件

规格	R40-10-FSVE
跑合行程	300 mm (单趟)
马达转速	150 rpm
测试环境	木屑自动循环系统
粉尘最小颗粒尺寸	0.01mm以下

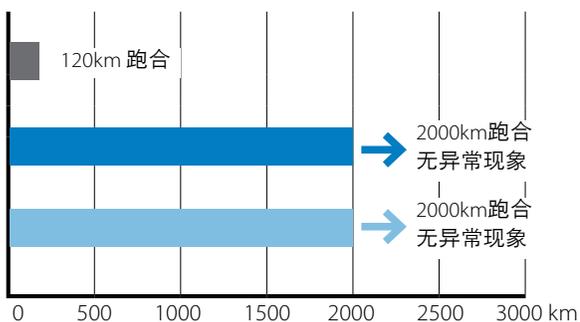

■ 仅安装一般刮刷器

■ 高防尘刮刷器(型式一)

■ 高防尘刮刷器(型式二)

# 13 PMI精密级滚珠丝杆

PMI精密级滚珠丝杆

## 13.1 内循环系列

特性：

内循环构造的优点，使螺帽外径为精巧的「圆周型」参照图13.1。因此适合内部空间较小的机器。

需要注意的是内循环滚珠丝杆的丝杆轴必须有一端是完全牙(请参考A47页)，且该端的肩部直径必须小于丝杆轴外径，否则无法组装螺帽。



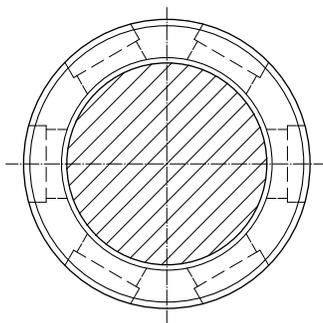


图13.1 内循环侧视图

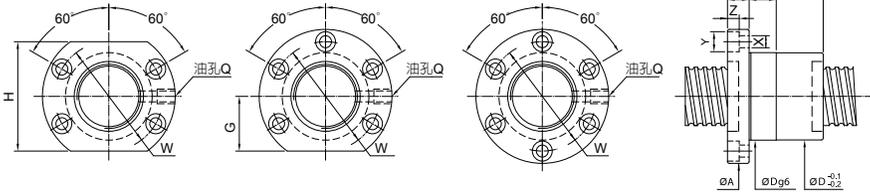


单位:mm

丝杆尺寸		钢球直径	循环圈数	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰					配合		螺丝孔			油孔	刚性
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.)	Ca(动负荷)	Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z		
14	3	2	3	260	460	26	37	46	10	36	-	-	10	4.5	8	4.5	M6×1P	13	
	4	2.381	3	420	805	26	42	46	10	36	20	40	10	4.5	8	4.5	M6×1P	14	
		2.778	4	840	1870	26	42	46	10	36	20	40	10	4.5	8	4.5	M6×1P	21	
16	5	3.175	3	720	1010	26	42	46	10	36	20	40	10	4.5	8	4.5	M6×1P	16	
	4	2.381	3	435	920	28	42	49	10	39	20	40	10	4.5	8	4.5	M6×1P	16	
		3.175	3	765	1240	30	42	49	10	39	20	40	10	4.5	8	4.5	M6×1P	18	
20	6	3.175	4	980	1650	30	49	49	10	39	20	40	10	4.5	8	4.5	M6×1P	23	
	4	2.381	4	600	1530	34	44	60	12	48	22	44	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	25	
		3	860	1710	47													21	
25	5	3.175	4	1100	2280	34	53	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	28	
		6	1560	3420	62													42	
	6	3.969	3	1080	2050	34	53	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	22	
28	10	3.175	3	860	1710	36	66	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	28	
	4	2.381	3	500	1440	40	40	63	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	21	
		3	980	2300	47													26	
32	5	3.175	4	1250	3070	40	53	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	33	
		5	1520	3830	57													42	
	6	3.969	3	1275	2740	40	53	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	26	
36	4	1630	3650	61														34	
	8	3.969	4	1630	3650	40	69	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	34	
		5	1970	4560	77													43	
40	3	980	2300	70														26	
	4	1250	3070	81														33	
	10	3	1620	3205	80													27	
45	4	4.762	4	2070	4270	42	85	68.5	15	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	35	
		5	2510	5340	91													44	
	6	3.175	3	1030	2630	43	50	68	12	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	28	
10	3.175	4	1320	3510	45	77	73	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	37		

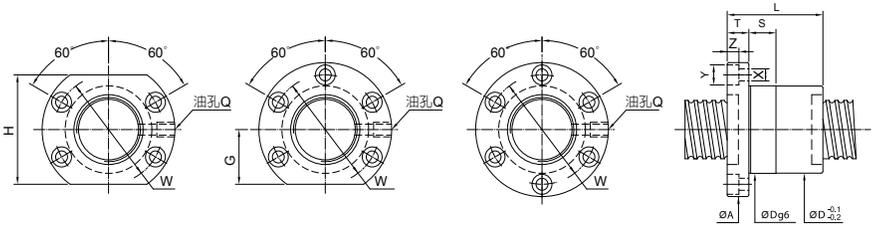


单位:mm

丝杆尺寸		钢珠直径	循环圈数	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰					配合	螺丝孔			油孔	刚性
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.)	Ca(动负荷)	Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q
32	4	2.381	3	560	1840	43	40	68	15	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	28
			5	870	3070	49	45											
	5	3.175	3	1095	3060	47	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	31	
			6	1980	6120	62											60	
	6	3.969	3	1500	3750	53	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	32	
			4	1920	5000	61											43	
	8	4.762	3	1820	4230	68	83	16	66	32	64	15	6.6	11	6.5	M8×1P	32	
			4	2330	5640	77											43	
	10	6.35	3	2605	5310	80	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	33	
			4	3340	7080	90											45	
	12	6.35	3	2605	5310	86	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	33	
			4	3340	7080	90											45	
36	5	3.175	4	1490	4690	52	56	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	46
			8	2530	6630	55	73											88
	10	6.35	3	2810	6210	78	98	18	77	36	72	20	11	17.5	11	M8×1P	37	
4			3600	8280	89	49												
40	5	3.175	4	1575	5290	56	88.5	16	72	29	58	15	9	14	8.5	M8×1P	49	
			5	1910	6610	55											61	61
	6	3.969	5	2230	7940	65	88.5	16	72	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	73	
			3	1660	4810	56											88.5	16
	8	4.762	4	2130	6410	55	65	93	16	76	36	72	20	9	14	8.5		
			6	3020	9620	77	64										40	
	10	6.35	3	2120	5720	64	106	18	84	43	86	20	11	17.5	11	M8×1P	40	
			4	2720	7620	60											77	52
	12	6.35	6	3850	11430	94	106	18	84	43	86	20	11	17.5	11	M8×1P	77	
			3	3010	7100	83											106	18
	4	7.144	3	3010	7100	82	110	18	85	45	90	20	11	17.5	11	M8×1P		
			5	3850	9470	63											100	106
4	7.144	3	4010	9250	93	110	18	85	45	90	20	11	17.5	11	M8×1P	43		
		4	5130	12330	70											103	110	18

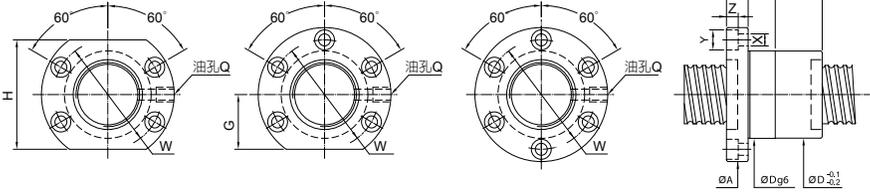


单位:mm

丝杆尺寸		钢珠 直径	循环 圈数	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰					配合	螺丝孔			油孔	刚性		
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm			
45	8	3.175	4	1650	6030	61	72	92	16	75	36	72	15	9	14.5	9	M6×1P	54		
	12	7.144	3	4160	10750	70	86	110	16	90	42	84	20	11	17.5	11	PT1/8"	48		
			4	5330	14330	99	62													
	16	6.35	3	3220	8200	70	102	110	16	90	42	84	20	11	17.5	11	PT1/8"	45		
50	5	3.175	4	1730	6760		55											60		
			5	2100	8450	66	61	98	16	82	36	72	20	9	14	8.5	PT1/8"	74		
			6	2450	10140	65													86	
	6	3.969	4	2380	8250		65												61	
			5	2880	10310	66	64	98	16	82	36	72	20	9	14	8.5	PT1/8"	76		
	6		6	3370	12380		77												90	
			4	3010	9610		79													63
	8	4.762	5	3650	12010	70	84	113	18	90	42	84	20	11	17.5	11	PT1/8"	77		
			6	4260	14420	96														92
	10	6.35	3	3430	9300		83												49	
			4	4390	12400		93													65
			5	5320	15500	74	99	116	18	94	42	84	20	11	17.5	11	M8×1P	80		
			6	6220	18600	114														95
	12	7.144	4	5520	16330	75	104	121	22	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	67		
			5	6690	20410	117														84
	12	7.938	3	4510	11150		99												50	
4			5770	14870	75	111	121	22	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	60			
16	6.35	3	3430	9300	74	104	116	18	94	42	84	20	11	17.5	11	PT1/8"	49			
20	7.938	3	4510	11150	78	146	121	28	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	50			

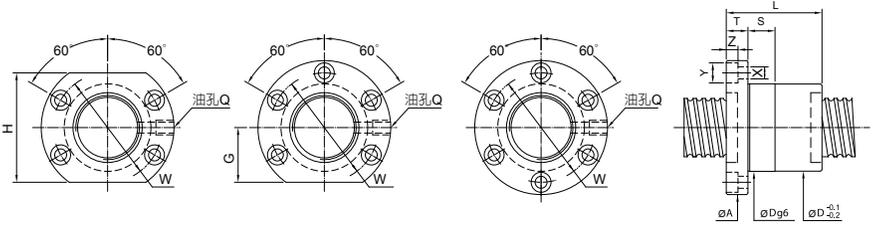


单位:mm

丝杆尺寸		钢珠 直径	循环 圈数	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰					配合	螺孔			油孔	刚性
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm	
63	6	3.969	4	2610	10550	80	67	122	18	100	45	90	20	11	17.5	11	PT1/8"	73
			6	3700	15830		80											107
	8	4.762	4	3375	12200	82	80	124	18	102	46	92	20	11	17.5	11	PT1/8"	76
			6	4780	18300		96											111
	10	6.35	4	5020	16450	85	98	132	22	107	48	96	20	14	20	13	PT1/8"	79
			6	7110	24680		118											116
12	7.938	4	6580	19430	90	111	136	22	112	52	104	20	14	20	13	PT1/8"	80	
		6	9320	29150		136											111	
20	9.525	3	8490	23610	95	146	153	28	123	59	118	20	18	26	17.5	PT1/8"	79	
		4	10870	31480		156											89	
80	10	6.35	4	5510	21200	105	98	105	22	127	57	114	20	14	20	13	PT1/8"	95
			6	6670	26500		118											140
	12	7.938	4	7500	25700	110	111	156	22	132	59	118	20	14	20	13	PT1/8"	98
			6	10620	38550		136											143
	20	9.525	3	9770	31700	115	146	173	28	143	66	132	20	18	26	17.5	PT1/8"	97
			4	12510	42270		168											127
100	10	6.35	3	4760	20090	125	84	171	22	147	67	134	25	14	20	13	PT1/8"	91
			4	6090	26790		95											120
	16	9.525	5	7380	33490	135	104	205	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	148
			6	8630	40190		115											176
	20	9.525	4	14440	54960	159	140	180	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	140
			5	17490	68700		175											173
20	9.525	6	20460	82440	200	205	205	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	205	

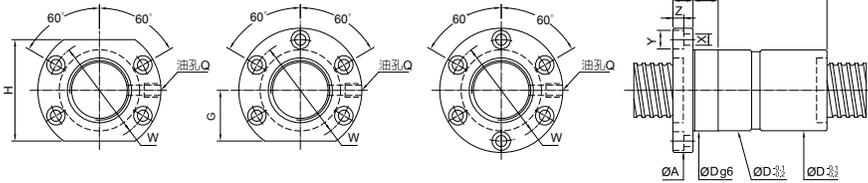


单位:mm

丝杆尺寸		钢珠 直径	循环 圈数	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰					配合		螺丝孔		油孔	刚性	
外径	导程			( $1 \times 10^6$ REV)	Ca(动负荷)	Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ $\mu\text{m}$
16	4	2.381	3	435	920	30	66	46.5	10	39	20	40	10	4.5	8	4.5	M6×1P	31	
	5	3.175	3	765	1240	30	80	49	10	39	20	40	10	4.5	8	4.5	M6×1P	35	
20	5	3.175	4	980	1650	30	89											47	
			3	860	1710	34	82	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	43	
	6	3.969	3	1080	2050	34	93	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	43	
			4	1380	2730	34	107	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	56	
25	5	3.175	3	980	2300	40	82	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	51	
			4	1250	3070	40	92	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	67	
	6	3.969	3	1275	2740	40	93	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	52	
			4	1630	3650	40	107	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	68	
10	4.762	3	3	980	2300	38	129	68	15	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	51	
			4	1620	3205	42	140	68.5	15	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	53	
32	5	3.175	3	1095	3060		82											63	
			4	1400	4080	48	92	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	82	
			6	1980	6120		118												122
	6	3.969	4	3	1500	3750		93											65
				4	1920	5000	48	109	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	86
				6	2720	7500		133											
	8	4.762	3	3	1820	4230		117											66
				4	2330	5640	50	135	83	16	66	32	64	15	6.6	11	6.5	M8×1P	86
10	6.35	3	3	2605	5310		139											67	
			4	3340	7080	50	160	88.5	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	89	
12	6.35	3	3	2605	5310		153											67	
			5	4040	8850	50	203	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	110	
36	5	3.175	4	1490	4690	52	96	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	91	
	8	4.762	4	2530	6630	55	138	88	16	72	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	95	
	10	6.35	3	2810	6210	58	138	98	18	77	36	72	20	11	17.5	11	M8×1P	75	
4			3600	8280	58	159	98	18	77	36	72	20	11	17.5	11	M8×1P	98		

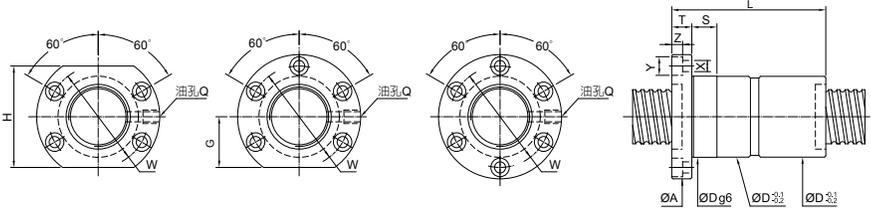


单位:mm

丝杆尺寸		钢珠 直径	循环 圈数	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰					配合	螺丝孔			油孔	刚性
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm
40	5	3.175	4	1575	5290	96												100
			5	1910	6610	55	111	88.5	16	72	29	58	15	9	14	8.5	M8×1P	124
			6	2230	7940	122												
	6	3.969	3	1660	4810	97												77
			4	2130	6410	55	113	88.5	16	72	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	103
			6	3020	9620	137												
	8	3.175	3	2120	5720	121												80
			4	2720	7620	60	134	93	16	76	36	72	20	9	14	8.5	M8×1P	105
			6	3850	11430	172												
	10	6.35	3	3010	7100	142												82
			4	3850	9470	65	162	106	18	84	43	86	20	11	17.5	11	M8×1P	107
			5	4670	11830	189												
12	6.35	3	3010	7100	154												82	
		5	4670	11830	63	203	106	18	84	43	86	20	11	17.5	11	M8×1P	133	
		3	4010	9250	70	160	110	18	85	45	90	20	11	17.5	11	M8×1P	86	
45	8	4.762	4	1650	6030	61	136	92	16	75	36	72	15	9	14.5	9	M6×1P	109
			3	4160	10750	70	158	110	16	90	45	90	20	11	17.5	11	PT1/8"	94
			4	5330	14330	183												
16	6.35	3	3220	8200	70	198	110	16	90	45	90	20	11	17.5	11	PT1/8"	90	

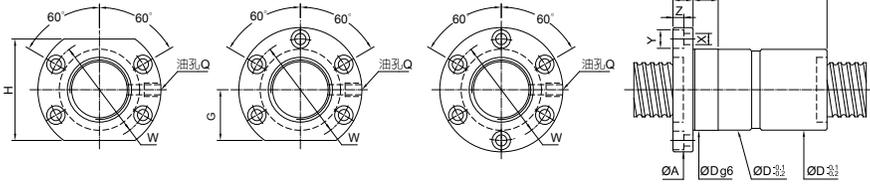


单位:mm

丝杆尺寸		钢珠 直径	循环 圈数	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰				配合	螺丝孔			油孔	刚性			
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm			
50	5	3.175	4	1730	6760	96											119			
			5	2100	8450	66	111	98	16	82	36	72	20	9	14	8.5	PT1/8"	148		
			6	2450	10140	122													174	
	6	3.969	4	2380	8250	111												123		
			5	2880	10310	66	122	98	16	82	36	72	20	9	14	8.5	PT1/8"	151		
			6	3370	12380	142													181	
	8	4.762	4	3010	9610	136												125		
			5	3650	12010	70	157	113	18	90	42	84	20	11	17.5	11.0	PT1/8"	155		
			6	4260	14420	174													185	
	10	6.35	3	3430	9300	143												99		
			4	4390	12400	74	162	114	18	92	42	84	20	11	17.5	11	PT1/8"	161		
			5	5320	15500		189													
	6	6220	18600	205																
	12	7.144	5	5	6680	20420	75	213	121	22	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	166	
				3	3	4510	11150	75	171	121	22	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	101
					4	5770	14870	195												
16	6.35	3	3	3430	9300	74	201	114	18	92	42	84	20	11	17.5	11	PT1/8"	99		
			3	4510	11150	78	253	121	28	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	101		

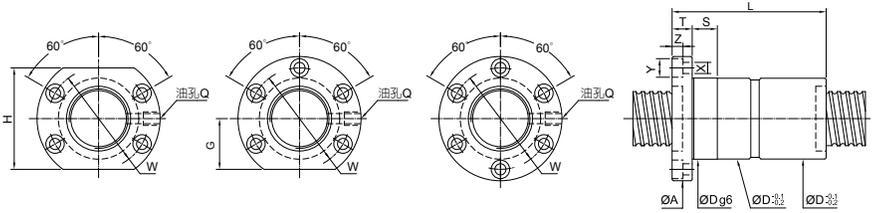


单位:mm

丝杆尺寸		钢珠直径	循环圈数	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰					配合		螺丝孔			油孔	刚性
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm	
63	6	3.969	4	2610	10550	80	120	122	18	100	45	90	20	11	17.5	11	PT1/8"	146	
			6	3700	15830		144											217	
	8	4.762	4	3375	12200	82	141	124	18	102	46	92	20	11	17.5	11	PT1/8"	151	
			6	4780	18300		178											222	
	10	6.35	4	5020	16450	85	166	132	22	107	48	96	20	14	20	13	PT1/8"	158	
			6	7110	24680		209											232	
12	7.938	4	6580	19430	90	195	136	22	112	52	104	20	14	20	13	PT1/8"	161		
		6	9320	29150		248											236		
20	9.525	3	8490	23610	95	255	153	28	123	59	118	20	18	26	17.5	PT1/8"	157		
		4	10870	31480		296											207		
80	10	6.35	4	5510	21200	105	166	185	151	22	127	57	114	20	14	20	13	PT1/8"	190
			5	6670	26500		209												235
			6	7810	31800		209												280
	12	7.938	4	7500	25700	110	195	156	22	132	59	118	20	14	20	13	PT1/8"	196	
			6	10620	38550		248											288	
	20	9.525	3	9770	31700	115	254	297	173	28	143	66	132	20	18	26	17.5	PT1/8"	193
4			12510	42270	376		254												
100	10	6.35	3	4760	20090	125	143	171	22	147	67	134	25	14	20	13	PT1/8"	173	
			4	6090	26790		164											228	
			5	7380	33490		184											281	
	16	9.525	4	8630	40190	135	210	285	205	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	334
			5	14440	54960		252												266
	20	9.525	4	14440	54960	135	299	340	205	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	266
5			17490	68700	318		329												
20	9.525	4	14440	54960	135	299	340	205	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	266	
		6	20460	82440		381												391	

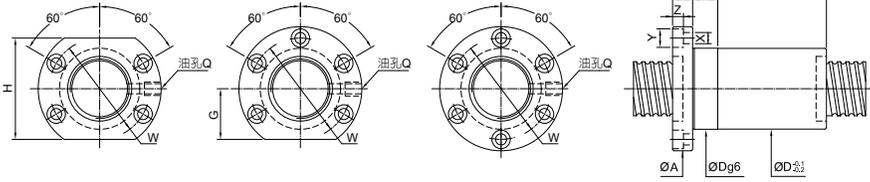


单位:mm

丝杆尺寸		钢珠 直径	循环 圈数	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰					配合				螺丝孔	油孔	刚性
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ µm		
20	5	3.175	2×(2)	610	1140	34	53	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	29	
			3×(2)	860	1710													43	
	6	3.969	2×(2)	760	1370	34	61	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	29	
			3×(2)	1080	2050													50	
25	4	2.381	2×(2)	350	960	40	56	63	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	30	
			3×(2)	500	1440													46	
			4×(2)	640	1920													59	
			2×(2)	690	1530													35	
	5	3.175	3×(2)	980	2300	40	67	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	51	
			4×(2)	1250	3070													67	
	6	3.969	3×(2)	1275	2740	40	77	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	52	
				8	3.969													3×(2)	1275
10	4.762	3×(2)	1140	2140	42	88	69	15	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	36		
			3×(2)	1610													3210	102	53
28	6	3.175	3×(2)	1030	2630	43	69	68	12	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	56	
			10	3.175	2×(2)													730	1750
32	4	2.381	3×(2)	560	1840	43	56	68	12	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	55	
			5×(2)	870	3070													73	89
	5	3.175	3×(2)	1095	3060	48	67	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	63	
			4×(2)	1400	4080													77	82
	6	3.969	3×(2)	1500	3750	48	77	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	65	
			4×(2)	1920	5000													90	86
	8	4.762	3×(2)	1820	4230	50	95	83	16	66	32	64	15	6.6	11	6.5	M8×1P	66	
			4×(2)	2330	5640													112	86
	10	6.35	3×(2)	2605	5310	50	120	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	67	
	12	6.35	3×(2)	2605	5310	50	124	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	67	

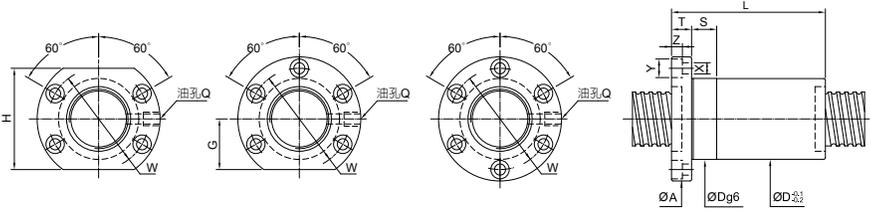


单位:mm

丝杆尺寸		钢珠 直径	循环 圈数	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰					配合	螺丝孔			油孔	刚性
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.)	Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm
40	5	3.175	3×(2)	1230	3970	65												75
			4×(2)	1575	5290	55	80	88.5	16	72	29	58	15	9	14	8.5	M8×1P	100
			6×(2)	2230	7940	101												
	6	3.969	4×(2)	2130	6410	93												103
			6×(2)	3020	9620	55	118	88.5	16	72	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	149
			8	4.762	4×(2)	2720	7620	60	116	93	16	76	36	72	20	9	14	8.5
10	6.35	3×(2)	3010	7100	123												82	
		4×(2)	3850	9470	64	143	106	18	84	43	86	20	11	17.5	11	PT1/8"	107	
12	6.35	4×(2)	3850	9470	63	160	106	18	84	43	86	20	11	17.5	11	PT1/8"	107	
50	5	3.175	3×(2)	1350	5070	65												89
			4×(2)	1730	6760	66	80	98	16	82	36	72	20	9	14	8.5	PT1/8"	119
			6×(2)	2450	10140	101												
	6	3.969	4×(2)	2380	8250	93												123
			6×(2)	3370	12380	66	118	98	16	82	36	72	20	9	14	8.5	PT1/8"	181
			8	4.762	4×(2)	3010	9610	70	119	113	18	90	42	84	20	11	17.5	11
10	6.35	3×(2)	3430	9300	123												99	
		4×(2)	4390	12400	74	143	116	18	92	42	84	20	11	17.5	11	M8×1P	129	
12	7.144	4×(2)	5530	16330	75	164	121	22	97	47	97	20	14	20	13	PT1/8"	135	
		3×(2)	4510	11150	147													101
63	6	3.969	4×(2)	2610	10550	96												146
			6×(2)	3700	15830	80	121	122	18	100	45	90	20	11	17.5	11	PT1/8"	217
			8	4.762	4×(2)	3375	12200	82	119	124	18	102	46	92	20	11	17.5	11
	10	6.35	4×(2)	5020	16450	85	147	132	22	107	48	96	20	14	20	13	PT1/8"	158
			3×(2)	5140	14570	147												
	12	7.938	4×(2)	6580	19430	90	171	136	22	112	52	104	20	14	20	13	PT1/8"	161
20	9.525	2×(2)	5990	15740	95	156	153	28	123	59	118	20	18	26	17.5	PT1/8"	107	
80	10	6.35	2×(2)	3360	13390	95												118
			3×(2)	4760	20090	125	115	171	22	147	67	134	25	14	20	13	PT1/8"	173
	16	9.525	2×(2)	11280	41220	135	175	205	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	201
20	9.525	3×(2)	7960	27480	135	159	205	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	137	

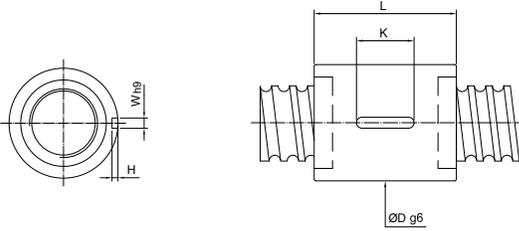


单位:mm

丝杆尺寸		钢珠直径	循环圈数	基本额定负荷(kgf)		螺帽		键槽			刚性
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)	Co(静负荷)	Dg6	L	K	W	H	kgf/μm
16	5	3.175	3	765	1240	30	40	20	3	1.8	18
			4	860	1710	34	41	20	3	1.8	21
20	5	3.175	3	1100	2280	34	48	20	3	1.8	28
			4	1080	2050	34	46	20	4	2.5	22
25	6	3.969	3	1380	2730	34	56	25	4	2.5	28
			4	1275	2740	40	46	20	4	2.5	26
32	5	3.175	3	1630	3650	40	56	25	4	2.5	34
			4	1095	3060	41	41	20	4	2.5	31
40	5	3.175	3	1400	4080	48	48	20	4	2.5	41
			4	1980	6120	61	25	4	2.5	60	
48	6	3.969	3	1500	3750	46	46	20	5	3.0	32
			4	1920	5000	50	56	25	5	3.0	43
56	8	4.762	3	2720	7500	70	32	32	6	3.5	63
			4	1820	4230	50	59	25	5	3.0	32
63	10	6.35	3	2330	5640	50	70	25	5	3.0	43
			4	2605	5310	50	68	25	6	3.5	33
70	5	3.175	3	3340	7080	50	79	32	6	3.5	45
			4	1575	5290	55	48	20	4	2.5	49
80	6	3.969	3	2230	7940	55	61	25	4	2.5	73
			4	2130	6410	55	56	25	5	3.0	51
90	8	4.762	3	3020	9620	55	70	32	5	3.0	75
			4	2720	7620	60	70	25	5	3.0	52
100	10	6.35	3	3850	11430	60	91	40	5	3.0	77
			4	3010	7100	65	68	25	6	3.5	41
110	10	6.35	3	3850	9470	65	79	32	6	3.5	53
			4	3850	9470	65	79	32	6	3.5	53

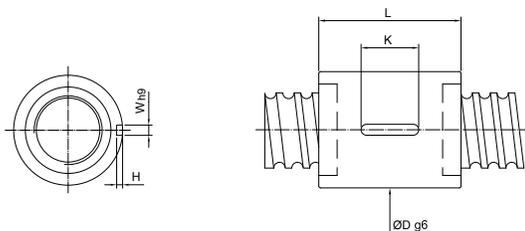


单位:mm

丝杆尺寸		钢珠直径	循环圈数	基本额定负荷(kgf)		螺帽		键槽			刚性
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)	Co(静负荷)	Dg6	L	K	W	H	kgf/μm
50	5	3.175	4	1730	6750	66	48	20	4	2.5	60
			6	2450	10130		61				25
	6	3.969	4	2380	8250	66	56	25	5	3.0	61
			6	3370	12380		70				32
	8	4.762	4	3010	9610	70	70	32	5	3.0	63
			6	4260	14420		91				32
10	6.35	4	3430	9300	74	68	32	6	3.5	49	
		6	4390	12400		79				102	65
12	7.938	4	4510	11150	75	82	40	6	3.5	50	
		6	5770	14870		92				6	66
63	6	3.969	4	2610	10550	80	56	25	6	3.5	73
			6	3700	15830		70				32
	8	4.762	4	3375	12200	82	70	32	6	3.5	76
			6	4780	18300		91				40
	10	6.35	4	5020	16450	85	79	32	8	4.0	79
			6	7110	24680		85				40
12	7.938	4	6580	19430	90	95	40	8	4.0	80	
		6	9320	29150		123				50	118
80	10	6.35	4	5510	21200	105	79	32	8	4.0	95
			6	7810	31800		102				40
	12	7.938	4	7500	25700	110	95	40	8	4.0	98
			6	10620	38550		123				50
	20	9.525	3	9770	31700	115	126	50	10	5.0	97
			4	12510	42270		149				63
100	10	6.35	3	4760	20090	125	72	50	10	5	91
			4	6090	26790		82				120
			5	7380	33490		94				148
			6	8630	40190		104				176
	16	9.525	4	14440	54960	135	128	63	10	5	140
			5	17490	68700		77				173
20	9.525	4	20460	82440	135	162	63	10	5	205	
		4	14440	54960		144				140	
		5	17490	68700		164				173	
		6	20460	82440		187				205	

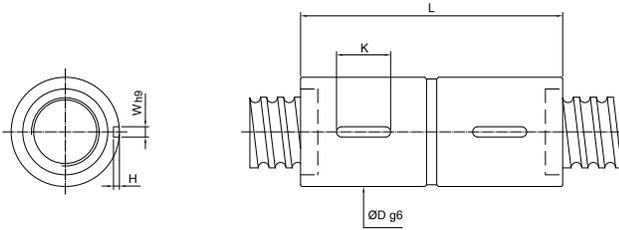

单位:mm

丝杆尺寸		钢珠直径	循环圈数	基本额定负荷(kgf)		螺帽		键槽			刚性
外径	导程			( $1 \times 10^6$ REV.) Ca(动负荷)	Co(静负荷)	Dg6	L	K	W	H	kgf/ $\mu$ m
16	5	3.175	3	765	1240	28	75	20	3	1.8	35
			4	980	1650		85				47
20	5	3.175	3	860	1710	34	75	20	3	1.8	43
			4	1100	2280		85				56
	6	3.969	3	1080	2050	34	87	20	4	2.5	43
			4	1380	2730		103				56
25	5	3.175	3	980	2300	40	75	20	4	2.5	51
			4	1250	3070		85				67
	6	3.969	3	1275	2740	40	87	20	4	2.5	52
			4	1630	3650		103				68
32	5	3.175	3	1095	3060	48	75	20	4	2.5	63
			4	1400	4080		85				82
			6	1980	6120		105				122
	6	3.969	3	1500	3750	50	87	20	5	3.0	65
			4	1920	5000		103				86
			6	2720	7500		127				125
	8	4.762	3	1820	4230	50	109	25	5	3.0	66
			4	2330	5640		127				86
10	6.35	3	2605	5310	50	135	25	6	3.5	67	
		4	3340	7080		155				89	
40	5	3.175	4	1575	5290	55	85	20	4	2.5	100
			6	2230	7940		105				147
	6	3.969	4	2130	6410	55	103	25	5	3.0	103
			6	3020	9620		127				149
	8	4.762	4	2720	7620	60	127	25	5	3.0	105
			6	3850	11430		161				154
	10	6.35	3	3010	7100	65	135	25	6	3.5	82
			4	3850	9470		155				107

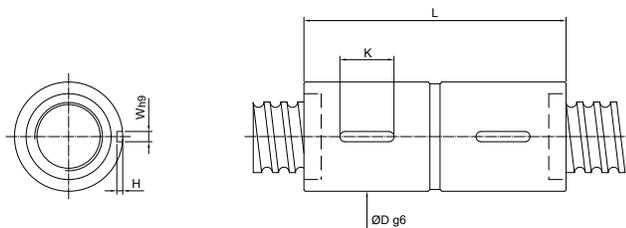

单位:mm

丝杆尺寸		钢珠直径	循环圈数	基本额定负荷(kgf)		螺帽		键槽			刚性
外径	导程			( $1 \times 10^6$ REV) Ca(动负荷)	Co(静负荷)	Dg6	L	K	W	H	kgf/ $\mu$ m
50	5	3.175	4	1730	6750	66	85	20	4	2.5	119
			6	2450	10130		105				174
	6	3.969	4	2380	8250	66	103	25	5	3.0	123
			6	3370	12380		127				181
	8	4.762	4	3010	9610	70	127	32	5	3.0	125
			6	4260	14420		161				185
10	6.35	3	3430	9300	74	135	32	6	3.5	99	
		4	4390	12400		155				129	
12	7.938	3	4510	11150	75	161	40	6	3.5	101	
		4	5770	14870		185				132	
63	6	3.969	4	2610	10550	80	106	25	6	3.5	146
			6	3700	15830		130				217
	8	4.762	4	3375	12200	82	131	32	6	3.5	151
			6	4780	18300		165				222
10	6.35	4	5020	16450	85	160	32	8	4.0	158	
		6	7110	24680		202				232	
12	7.938	4	6580	19430	90	185	40	8	4.0	161	
		6	9320	29150		238				236	
80	10	6.35	4	5510	21200	105	160	32	8	4.0	190
			6	7810	31800		202				280
	12	7.938	4	7500	25700	110	185	40	8	4.0	196
			6	10620	38550		238				288
20	9.525	3	9770	31700	115	245	50	10	5.0	193	
		4	12510	42270		289				254	
100	10	6.35	3	4760	20090	125	132	50	10	5.0	173
			4	6090	26790		164				228
			5	7380	33490		174				281
			6	8630	40190		204				334
	16	9.525	4	14440	54960	135	240	63	10	5.0	266
			5	17490	68700		274				329
			6	20460	82440		306				391
			4	14440	54960		284				266
20	9.525	5	17490	68700	135	324	63	10	5.0	329	
		6	20460	82440		366				391	

PMI 精密级滚珠丝杆

## 13.2 端塞型系列

### 特性：

对高导程滚珠丝杆来说，高刚性、低噪音以及温升控制是十分重要的。

采取以下的对策及专利设计使达到如下的特性：

### 高DN值

DN值最高可达220,000。

### 低噪音

螺纹上平均准确的钢珠节圆直径(BCD)，使得滚珠丝杆获得稳定一致的预压扭矩及降低噪音值。

使用高刚性、耐磨耗的强化塑胶材质之回流系统，使钢珠运转声音保持低沉且柔顺。

### 节省空间


螺帽长度变短，外径尺寸可减少20%~25%，总体积因此可以减少大约50%。


### 循环方式

回流路径与导程角相切又与BCD相切，可有效改善其顺畅度。

### 应用

CNC机床 / 精密专用机 / 高速机床电子生产设备 / 医学设备

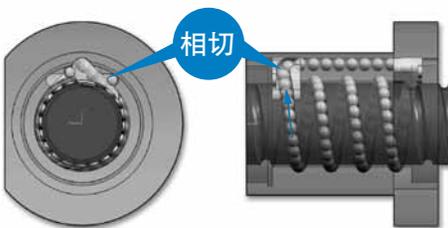


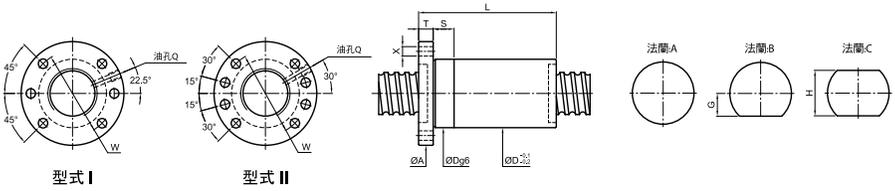

单位:mm

丝杆尺寸		修正後额定负荷(kgf)		螺帽		法兰						配合	油孔	螺丝孔	刚性		
外径	导程	钢珠尺寸	循环圈数	动负荷 (1×10 <sup>6</sup> REV.) Cam	静负荷 Coam	Dg6	L	A	T	W	G	H	TYPE	S	Q	X	kgf/μm
12	4	2.381	3	610	1190	24	28	44	10	34	16	32	I	10	M6×1P	4.5	20
	5		3	610	1190		32										20
	10		3	590	1160		45										20
	20		2	390	770		54										14
14	4	2.381	3	680	1430	26	28	46	10	36	16	32	I	10	M6×1P	4.5	23
	5	3.175	3	820	1520	28	32	49	10	39	16	32	I	10	M6×1P	4.5	25
15	5	3.175	3	850	1640	29	35	51	10	39	16	38	I	10	M6×1P	5.5	26
	10		3	840	1610		47										26
	20		2	560	1050		58										18
16	5	3.175	3	890	1760	29	41	51	10	39	16	38	I	10	M6×1P	5.5	27
	10		3	870	1740		50										27
	16		2	600	1150		51										19
20	4	2.381	3	780	2000	32	28	54	12	42	19	38	I	12	M6×1P	5.5	29
	5	4	1300	3030	40		43										
	10	3.175	3	990	2220	36	47	62	12	49	19	38	I	12	M6×1P	6.6	33
	20	2	670	1450	56		23										
	6	3.969	3	1540	3310	37	38	62	12	49	19	38	I	12	M6×1P	6.6	34
	8		3	1540	3300		45										34
10	4.762	4	2560	5530	40	62	62	12	51	24	48	I	15	M6×1P	6.6	47	
4	2.381	3	870	2560		36										28	62
25	5	3.175	4	1440	3840	40	41	62	12	51	24	48	I	15	M6×1P	6.6	50
	10		3	1100	2810		50										38
	15		4	1410	3780		81										50
	20		2	750	1840		60										26
	25	2	730	1810	71	26											
	6	3.969	4	2250	5710	43	45	64	12	51	22	44	I	15	M6×1P	6.6	53
	12		4	2240	5660		70										53
	25	2	1160	2720	70	28											
	8	4.762	4	2880	6890	45	55	65	15	54	25.5	51	I	15	M6×1P	6.6	55
	10		4	2880	6870		63										55
	16		4	2830	6790		85										55
	20		2	1470	3180		61										29
	10	6.35	5	5050	11500	51	78	84	16	67	32	64	I	15	M6×1P	9	72


注：Cam与Coam分别表示修正後的动态与静态负载，其计算方式依ISO-3408-5的标准。

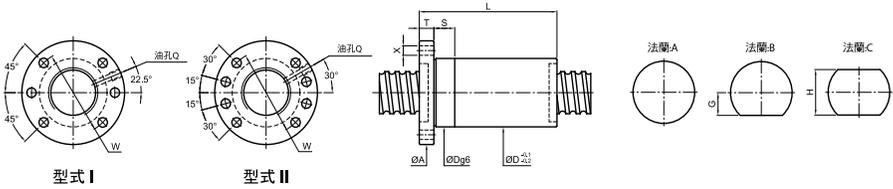

单位:mm

丝杆尺寸		钢珠尺寸	循环圈数	修正後额定负荷(kgf)		螺帽		法兰						配合	油孔	螺丝孔	刚性
外径	导程			动负荷 (1×10 <sup>6</sup> REV) Cam	静负荷 Coam	Dg6	L	A	T	W	G	H	TYPE	S	Q	X	kgf/μm
28	5	3.175	5	1850	5460	43	48	65	12	51	24	48	I	15	M8×1P	6.6	67
	6	3.969	5	2880	7980	46	52	66	12	50	26	52	I	15	M8×1P	6.6	70
	8		3	2350	5720		46										46
	10	4.762	3	2340	5710	48	52	74	12	60	30	60	I	15	M8×1P	6.6	46
	16		5	3680	9690		102										73
	12	6.35	5	5280	12530	54	78	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	77
32	5	3.175	4	1610	4970	50	41	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	61
	6		5	3050	9140		52										77
	10	3.969	4	2550	7500	53	62	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	63
	32		2	1300	3540		84										40
	8		5	3900	10930		67										80
	10		5	3890	10910		77										80
	12	4.762	5	3890	10890	53	87	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	80
	15		5	3860	10850		116										80
	20		2	1700	4230		70										34
	32		2	1640	4120		84										34
	10		5	4900	13360		78										84
	12		5	4890	13340		88										84
	16	5.556	5	4860	13280	55	107	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	79
	20		3	3140	8110		87										53
	10		5	5720	14490		78										85
	12		5	5710	14470		88										85
	16	6.35	4	4520	11100	57	92	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	69
	20		3	3530	8340		88										54


注：Cam与Coam分别表示修正後的动态与静态负载，其计算方式依ISO-3408-5的标准。

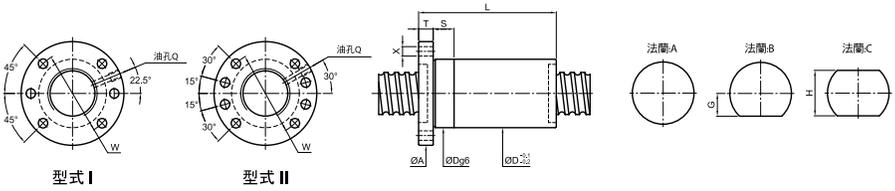

单位:mm

丝杆尺寸		钢珠尺寸	循环圈数	修正后额定负荷(kgf)		螺帽		法兰						配合	油孔	螺丝孔	刚性
外径	导程			动负荷 (1×10 <sup>6</sup> REV.) Cam	静负荷 Coam	Dg6	L	A	T	W	G	H	TYPE	S	Q	X	kgf/μm
36	8	4.762	5	4170	12580	56	63	80	11	68	34	68	I	15	M8×1P	9	86
	10		5	6050	16460		78										93
	12		5	6080	16430		88										93
	16	6.35	5	6050	16360	61	109	91	18	76	34	68	II	15	M8×1P	9	93
	20		4	4910	12890		109										76
	36		2	2570	6250		95										41
38	10		5	6260	17740		80										97
	12	6.35	5	6260	17410		88										97
	16		5	6220	17350	63	109	93	18	78	35	70	II	20	M8×1P	9	97
	40		3	3830	10220		142										71
40	5	3.175	4	1760	6260	58	42	91	18	76	34	68	II	15	M8×1P	9	71
	6	3.969	5	3420	11810	58	52	91	18	76	34	68	II	15	M8×1P	9	92
	8	4.762	4	3610	11260	60	56	91	18	76	34	68	II	15	M8×1P	9	77
	10		5	6430	18440		78										101
	12		5	6420	18410		88										101
	15	6.35	5	6380	18350		103	95	18	80	36	72	II	20	M8×1P	9	101
	16		5	6390	18330	65	108										101
	20		4	5190	14450												82
	40		2	2700	6950		110	98	18	83	37	74	II	20	M8×1P	11	43
	12	7.144	5	7530	20800												103
16		5	7500	20730	70	90	98	18	83	37	74	II	20	M8×1P	11	103	


注：Cam与Coam分别表示修正后的动态与静态负载，其计算方式依ISO-3408-5的标准。

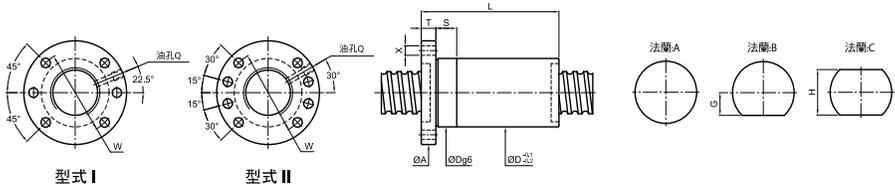

单位:mm

丝杆尺寸		钢珠尺寸	循环圈数	修正后额定负荷(kgf)		螺帽		法兰						配合	油孔	螺丝孔	刚性
外径	导程			动负荷 (1×10 <sup>6</sup> REV.) Cam	静负荷 Coam	Dg6	L	A	T	W	G	H	TYPE	S	Q	X	kgf/μm
45	8	4.762	4	3770	12580	66	55	98	18	83	37	74	II	20	M8×1P	11	84
	10		5	6910	21330		78										110
	12	6.35	5	6910	21310	70	89	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	110
	16		5	6880	21250		111										110
	20	7.144	5	7930	23300	73	88	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	113
			4	6440	18340		110										91
50	5	3.175	5	2360	9950	70	48	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	105
	8	4.762	5	4780	17550	70	64	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	109
	10		5	7160	23320		78										119
	12	6.35	5	7150	23300	75	90	118	18	100	46	92	II	20	M8×1P	11	119
	16		5	7120	23250		109										119
	20		3	4460	13520		95										74
	20	7.938	4	7810	22680	80	114	121	18	104	50	100	II	25	M8×1P	11	101
55	12	6.35	5	7340	25280	80	96	118	18	100	46	92	II	20	M8×1P	11	128
63	10	6.35	5	7800	29210	88	84	135	22	115	50	110	II	20	M8×1P	11	141
	16	9.525	5	13640	43620	102	116	147	20	127	56	112	II	25	M8×1P	14	167
80	20		5	15350	56760		143										196
	25	9.525	4	12530	44860	118	146	165	25	145	65	130	II	25	M8×1P	14	159
	30		3	9610	32980		134										121


注：Cam与Coam分别表示修正后的动态与静态负载，其计算方式依ISO-3408-5的标准。

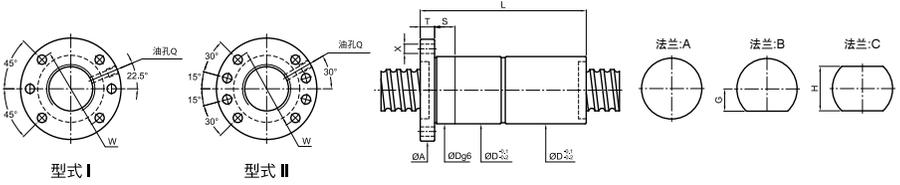

单位:mm

丝杆尺寸		钢珠尺寸	循环圈数	修正后额定负荷(kgf)		螺帽		法兰						配合	油孔	螺丝孔	刚性	
外径	导程			动负荷 (1×10 <sup>5</sup> REV.) Cam	静负荷 Coam	Dg6	L	A	T	W	G	H	TYPE	S	Q	X	kgf/μm	
20	4	2.381	3	780	2000	32	61	54	12	42	19	38	I	12	M6×1P	5.5	44	
	5		4	1300	3030		80										65	
	10	3.175	3	990	2220	36	97	62	12	49	19	38	I	12	M6×1P	6.6	50	
	20		2	670	1450		116										33	
	6	3.969	3	1540	3310	37	81	62	12	49	19	38	I	12	M6×1P	6.6	51	
	8		3	1540	3300		93										51	
	10	4.762	4	2560	5530	40	107	62	12	51	24	48	I	15	M6×1P	6.6	70	
	25	4	2.381	3	870	2560	36	60	62	12	49	19	38	I	12	M6×1P	6.6	53
5			4	1440	3840		81										77	
10			3	1100	2810		100										58	
15		3.175	4	1410	3780	40	166	62	12	51	24	48	I	15	M6×1P	6.6	77	
20			2	750	1840		120										39	
25			2	730	1810		146										39	
6		3.969	4	2250	5710	43	87	64	12	51	22	44	I	15	M6×1P	6.6	80	
12			4	2240	5660		142										64	
25			2	1160	2720		145											41
8		4.762	4	2880	6890	45	111	65	15	54	25.5	51	I	15	M6×1P	6.6	83	
10			4	2880	6870		128										83	
16			4	2830	6790		173										83	
20			2	1470	3180		122										42	
10		6.35	5	5050	11500	51	153	84	16	67	32	64	I	15	M6×1P	9	108	


注：Cam与Coam分别表示修正后的动态与静态负载，其计算方式依ISO-3408-5的标准。

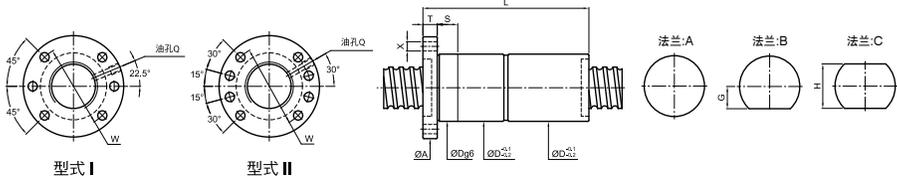

单位:mm

丝杆尺寸		钢珠尺寸	循环圈数	修正后额定负荷(kgf)		螺帽		法兰						配合	油孔	螺丝孔	刚性
外径	导程			动负荷 (1×10 <sup>3</sup> REV) Cam	静负荷 Coam	Dg6	L	A	T	W	G	H	TYPE	S	Q	X	kgf/μm
28	5	3.175	5	1850	5460	43	93	65	12	51	24	48	I	M8×1P	6.6	104	
	6	3.969	5	2880	7980	46	106	66	12	50	26	52	I				
	8	3	2350	5720	94												69
	10	4.762	3	2340	5710	48	102	74	12	60	30	60	I	15	M8×1P	6.6	69
	16	5	3680	9690	206												112
	10	6.35	5	5280	12530	54	158	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	118
12	5		5270	12500	172		118										
32	5	3.175	4	1610	4970	50	81	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	93
	6	5	3050	9140	106												120
	10	3.969	4	2550	7500	53	126	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	96
	32	2	1300	3540	172												60
	8	5	3900	10930	132												124
	10	5	3890	10910	147												124
	12	4.762	5	3890	10890	53	171	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	124
	15		5	3860	10850		221										124
	20	2	1700	4230	140												51
	32	2	1640	4120	186												51
	10	5	4900	13360	153												129
	12	5.556	5	4890	13340	55	172	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	129
	16		5	4860	13280		211										121
	20		3	3140	8110		177										79
	10	5	5720	14490	153												131
	12	6.35	5	5710	14470	57	172	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	131
16	4		4520	11100	180		105										
20	3		3530	8340	178		80										


注：Cam与Coam分别表示修正后的动态与静态负载，其计算方式依ISO-3408-5的标准。

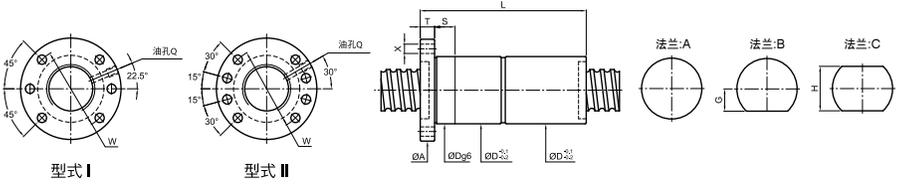

单位:mm

丝杆尺寸		钢珠尺寸	循环圈数	修正後额定负荷(kgf)		螺帽		法兰						配合	油孔	螺丝孔	刚性
外径	导程			动负荷 (1×10 <sup>5</sup> REV.) Cam	静负荷 Coam	Dg6	L	A	T	W	G	H	TYPE	S	Q	X	kgf/μm
36	8	4.762	5	4170	12580	56	127	80	11	68	34	68	II	15	M8×1P	9	133
	10		5	6050	16460		153										142
	12		5	6080	16430		172										142
	16	6.35	5	6050	16360	61	213	91	18	76	34	68	II	15	M8×1P	9	142
	20		4	4910	12890		217										115
	36		2	2570	6250		194										59
38	10		5	6260	17740		155										149
	12	6.35	5	6260	17410	63	172	93	18	78	35	70	II	20	M8×1P	9	149
	16		5	6220	17350		213										149
	40		3	3830	10220		282										106
40	5	3.175	4	1760	6260	58	87	91	18	76	34	68	II	15	M8×1P	9	111
	6	3.969	5	3420	11810	58	108	91	18	76	34	68	II	15	M8×1P	9	142
	8	4.762	4	3610	11260	60	112	91	18	76	34	68	II	15	M8×1P	9	118
	10		5	6430	18440		158										155
	12		5	6420	18410		172	95	18	80	36	72	II	20	M8×1P	9	155
	15	6.35	5	6380	18350	65	226										155
	16		5	6390	18330		212										155
	20		4	5190	14450		220										125
	40		2	2700	6950		210	98	18	83	37	74	II	20	M8×1P	11	64
	12	7.144	5	7530	20800	70	174	98	18	83	37	74	II	20	M8×1P	11	158
16		5	7500	20730		212										158	

注：Cam与Coam分别表示修正後的动态与静态负载，其计算方式依ISO-3408-5的标准。

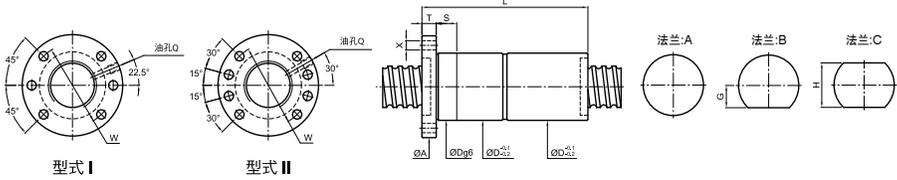

单位:mm

丝杆尺寸		循环圈数	修正後额定负荷(kgf)		螺帽		法兰						配合	油孔	螺丝孔	刚性	
外径	导程		动负荷 (1×10 <sup>3</sup> REV) Cam	静负荷 Coam	Dg6	L	A	T	W	G	H	TYPE	S	Q	X	kgf/μm	
45	8	4.762	4	3770	12580	66	114	98	18	83	37	74	II	20	M8×1P	11	130
	10		5	6910	21330		158										170
	12	6.35	5	6910	21310	70	171	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	170
	16		5	6880	21250		215										170
	12	7.144	5	7930	23300	73	168	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	173
	20		4	6440	18340		220										139
50	5	3.175	5	2360	9950	70	98	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	164
	8	4.762	5	4780	17550	70	128	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	169
	10		5	7160	23320		158										185
	12	6.35	5	7150	23300	75	174	118	18	100	46	92	II	20	M8×1P	11	185
	16		5	7120	23250		215										185
	20		3	4460	13520	75	185	118	18	100	46	92	II	20	M8×1P	11	112
20	7.938	4	7810	22680	80	220	121		104			II	20	M8×1P	11	154	
55	12	6.35	5	7340	25280	80	174	118	18	100	46	92	II	20	M8×1P	11	198
63	10	6.35	5	7800	29210	88	164	137	22	115	50	100	II	20	M8×1P	14	220
	16	9.525	5	13640	43620	102	228	147	20	127	56	112		25			257
80	20		5	15350	56760		283										305
	25	9.525	4	12530	44860	118	296	165	25	145	65	130	II	25	M8×1P	14	245
	30		3	9610	32980		254										185

注：Cam与Coam分别表示修正後的动态与静态负载，其计算方式依ISO-3408-5的标准。

PMI精密级滚珠丝杆

## 13.3 外循环系列

### 特性：

- 提供较顺畅之钢珠回流。
- 较低噪音。
- 对于一般导程及大直径滚珠丝杆提供较佳的工作品质。

### 型式：

- 标准螺帽的外径大小，采用循环管组件可涵盖在其圆周内之「圆周型(W)」如图13.2所示。
- 若有需要时亦可缩小螺帽外径，循环管组件超出其圆周的「管凸出型(V)」，如图13.3所示。

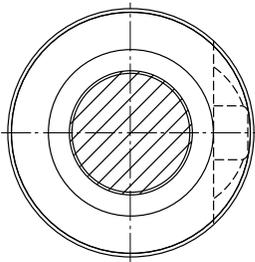


图13.2外循环圆周型






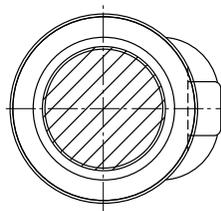


图13.3外循环管凸出型

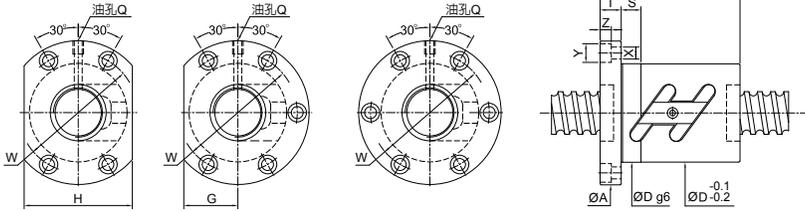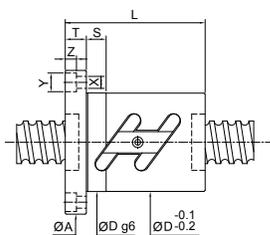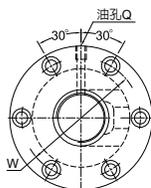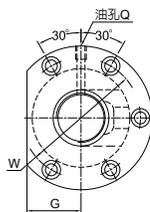


单位:mm

丝杆尺寸		钢珠 直径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰						配合				螺丝孔	油孔	刚性
外径	导程			( $1 \times 10^6$ REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm			
10	3	2.000	2.5×1	250	430	37													9	
	4	2.000	2.5×1	250	430	26	40	46	10	36	14	28	10	4.5	8	4.5	M6×1P	9		
	5	2.000	2.5×1	250	430	42												9		
12	4	2.381	2.5×1	380	640	40												12		
	5	2.381	2.5×1	380	640	30	42	50	10	40	16	32	10	4.5	8	4.5	M6×1P	12		
14	4	2.381	2.5×1	410	750	40												14		
	5	3.175	2.5×1	675	1145	34	42	57	11	45	17	34	10	4.5	9.5	5.5	M6×1P	15		
15	4	2.381	2.5×1	420	800	40												14		
	5	3.175	2.5×1	680	1210	34	42	57	10	45	17	34	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	15		
	10	3.175	2.5×1	680	1210	55												16		
16	4	2.381	1.5×2	490	1010	44													18	
			2.5×1	430	850	34	41	57	11	45	17	34	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	15		
			3.5×1	560	1180	42													21	
	5	3.175	1.5×2	805	1525	45													19	
			2.5×1	690	1270	40	41	63	11	51	21	42	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	16		
			2.5×2	1250	2540	56													31	
6	3.175	3.5×1	920	1780	46													22		
		1.5×2	805	1525	52													19		
10	3.175	2.5×1	690	1270	40	44	63	11	51	21	42	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	16			
		3.5×1	920	1780	52													22		
20	4	2.381	1.5×2	530	1270	44													21	
			2.5×1	480	1060	40	40	63.5	11	51	21	42	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	18		
			2.5×2	820	2120	50													35	
			3.5×1	600	1480	43													25	
	5	3.175	1.5×2	965	2070	45													24	
			2.5×1	830	1730	44	42	67	11	55	26	52	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	20		
			2.5×2	1510	3460	56													39	
			3.5×1	1110	2420	46													26	
	6	3.969	1.5×2	1285	2545	56													24	
			2.5×1	1100	2120	48	49	71	11	59	27	54	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	20		
			3.5×1	1470	2970	56													28	
			1.5×2	1285	2545	61													24	
8	3.969	2.5×1	1100	2120	48	54	75	13	61	27	54	15	6.6	11	6.5	M6×1P	20			
		3.5×1	1470	2970	62													28		

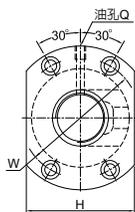


单位:mm

丝杆尺寸		钢球 直径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰					配合		螺丝孔			油孔	刚性
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm		
25	4	2.381	1.5×2	600	1630	44												26	
			2.5×1	510	1355	40												22	
			2.5×2	930	2710	46	69	11	57	26	52	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P		42	
			3.5×1	680	1900	42												30	
	5	3.175	1.5×2	1065	2575	45												28	
			2.5×1	910	2150	41	73	11	61	28	56	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P		24	
			2.5×2	1650	4300	50	56											46	
			3.5×1	1210	3010	46												33	
	6	3.969	1.5×2	1420	3215	56												29	
			2.5×1	1210	2680	49	76	11	64	29	58	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P		24	
			2.5×2	2190	5360	62												47	
			3.5×1	1610	3750	56												34	
8	4.762	1.5×2	1820	3840	61												30		
		2.5×1	1560	3200	58	61	85	13	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P		25	
		3.5×1	2080	4480	66												35		
		1.5×2	1820	3840	71												30		
10	4.762	2.5×1	1560	3200	58	65	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P		25	
		3.5×1	2080	4480	75												35		
		1.5×2	1820	3840	71												30		
		2.5×1	1560	3200	58	65	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P		25	
12	3.969	2.5×1	1210	2680	53	60	76	11	64	32	64	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P		24	
		1.5×2	1110	2960	46													31	
		2.5×1	950	2470	42	83	12	69	31	62	15	6.6	11	6.5	M8×1P		26		
		2.5×2	1720	4940	56												50		
28	5	3.175	3.5×1	1270	3460	47											36		
			1.5×2	1480	3605	57												32	
			2.5×1	1270	3000	50	83	12	69	31	62	15	6.6	11	6.5	M8×1P		26	
			2.5×2	2300	6000	63												51	
	6	3.969	3.5×1	1690	4200	57												37	
			1.5×2	1935	4325	65												33	
			2.5×1	1650	3600	60	63	93	15	76	36	72	15	9	14	8.5	M8×1P		28
			3.5×1	2200	5040	68												38	
	8	4.762	1.5×2	1935	4325	74												33	
			2.5×1	1650	3600	60	67	93	15	76	36	72	15	9	14	8.5	M8×1P		28
			3.5×1	2200	5040	77												38	
			1.5×2	1935	4325	74												33	
10	4.762	2.5×1	1650	3600	60	67	93	15	76	36	72	15	9	14	8.5	M8×1P		28	
		3.5×1	2200	5040	77												38		

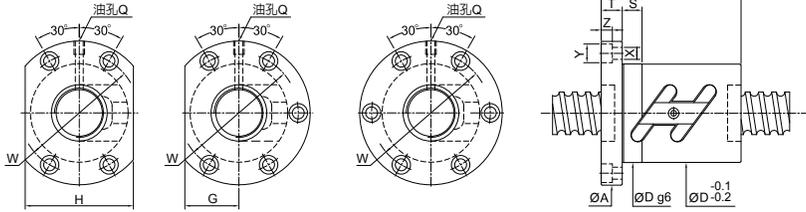


单位:mm

丝杆尺寸		钢珠 直径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰						配合		螺丝孔				刚性 kgf/ μm
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q			
32	4	2.381	2.5×1	565	1750	54	40	81	12	67	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	26		
			2.5×2	1020	3500		50											50	50	
	5	3.175	1.5×2	1180	3410	58	47	85	12	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M8×1P	34		
			2.5×1	1010	2840		43													
			2.5×2	1830	5680		57													
	6	3.969	2.5×3	2590	8520	62	72	88	12	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	82		
			3.5×1	1350	3980		47													
			1.5×2	1560	4135		57													
	8	4.762	2.5×1	1330	3450	62	45	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	35		
			2.5×2	2410	6900		63													
			3.5×1	1770	4830		57													
	10	6.35	1.5×2	2010	5010	66	64	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5	M8×1P	30		
2.5×1			1720	4180	63															
2.5×2			3120	8360	80															
12	6.35	3.5×1	2300	5850	74	68	108	18	90	41	82	15	9	14	8.5	M8×1P	59			
		1.5×2	3000	6530		78														
		2.5×1	2570	5440		68														
36	5	3.175	2.5×2	4660	10880	74	97	108	18	90	41	82	15	9	14	8.5	M8×1P	61		
			3.5×1	3430	7620		78													
			1.5×2	3000	6530		88													
	6	3.969	2.5×1	2570	5440	74	77	108	18	90	41	82	15	9	14	8.5	M8×1P	38		
			2.5×2	4660	10880		110													
			3.5×1	3430	7620		91													
	5	3.175	1.5×2	1240	3850	65	50	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	38		
			2.5×2	1920	6420		60													
			2.5×3	2720	9630		75													
	6	3.969	3.5×1	1410	4490	65	50	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	90		
			2.5×2	2600	7900		66													
			2.5×3	3680	11850		84													
10	6.35	1.5×2	3180	7410	75	81	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	41			
		2.5×1	2720	6180		71														
		2.5×2	4930	12360		103														
12	6.35	3.5×1	3630	8650	75	81	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	68			
		2.5×1	2720	6180		77														
		2.5×2	4930	12360		110														
12	6.35	3.5×1	3630	8650	75	91	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	68			
		2.5×1	2720	6180		77														

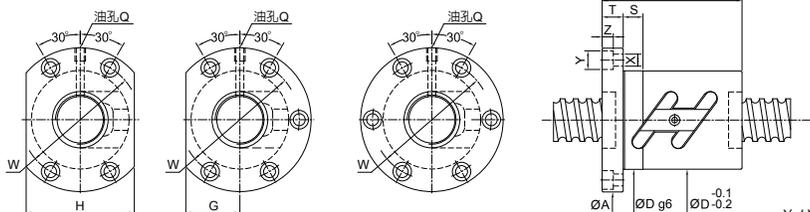


单位:mm

丝杆尺寸		钢球 直径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰					配合			螺丝孔	油孔	刚性
外径	导程			( $1 \times 10^6$ REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ $\mu\text{m}$	
40	5	3.175	1.5×2	1280	4275	50											41	
			2.5×1	1090	3560	48											34	
			2.5×2	1980	7120	67	60	101	15	83	39	78	15	9	14	8.5	M8×1P	66
			2.5×3	2800	10680	75												98
			3.5×1	1450	4980	50												47
	6	3.969	1.5×2	1750	5300	60											42	
			2.5×1	1500	4420	53											35	
			2.5×2	2720	8840	70	66	104	15	86	40	80	15	9	14	8.5	PT1/8"	69
			2.5×3	3850	13260	84												101
			3.5×1	2000	6190	60												49
	8	4.762	1.5×2	2220	6320	64											43	
			2.5×1	1900	5270	74	63	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5	PT1/8"	36
			2.5×2	3450	10540	83												70
			3.5×1	2540	7380	68												50
			2.5×2	3370	8335	81												45
	10	6.35	2.5×1	2880	6950	71											35	
			2.5×2	5220	13900	82	71	124	18	102	47	94	20	11	17.5	11	PT1/8"	74
			3.5×1	3840	9730	81												52
			2.5×1	2880	6950	77												38
			2.5×2	5220	13900	86	112	128	18	106	48	96	20	11	17.5	11	PT1/8"	74
	12	6.35	3.5×1	3840	9730	91											52	
			2.5×1	2880	6950	77												38
			2.5×2	5220	13900	86	112	128	18	106	48	96	20	11	17.5	11	PT1/8"	74
			3.5×1	3840	9730	91												52
2.5×2			5480	15700	88	101	132	18	110	50	100	20	11	17.5	11	PT1/8"	81	
45	10	6.35	2.5×3	7760	23550	131										119		
			2.5×1	3550	8950	84											43	
	12	7.144	2.5×2	6440	17900	90	112	132	18	110	50	100	20	11	17.5	11	PT1/8"	82
			2.5×3	9120	26850	148												121

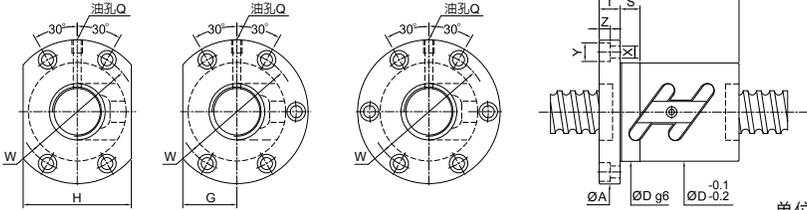


丝杆尺寸		钢珠 直径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰						配合	螺丝孔	油孔	刚性	
外径	导程			( $1 \times 10^6$ REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ $\mu$ m	
50	5	3.175	1.5×2	1410	5305	50											49	
			1.5×3	2000	7960	80	60										72	
			2.5×2	2190	8840	60	114	15	96	43	86	15	9	14	8.5	PT1/8"	80	
			3.5×1	1610	6190	50											57	
	6	3.969	1.5×2	1920	6600	60											50	
			2.5×2	2980	11000	84	67										82	
			2.5×3	4220	16500	85	118	15	100	45	90	15	9	14	8.5	PT1/8"	121	
			3.5×1	2190	7700	60											58	
	8	4.762	1.5×2	2515	7810	68											52	
			2.5×2	3900	13020	86											85	
			2.5×3	5520	19530	109	128	18	107	49	98	20	11	17.5	11	PT1/8"	125	
			3.5×1	2870	9110	71											60	
10	6.35	1.5×2	3725	10450	81											54		
		2.5×1	3190	8710	71											45		
		2.5×2	5790	17420	93	101	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"	88	
		2.5×3	8200	26130	131											130		
12	7.144	3.5×1	4260	12190	81											63		
		2.5×1	3700	10050	88											46		
			2.5×2	6710	20100	100	88	146	22	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"	89
55	10	6.35	2.5×2	6005	19540	101											95	
			2.5×3	8510	29310	102	101	144	18	122	54	108	20	11	17.5	11	PT1/8"	140
63	10	6.35	2.5×1	3510	11200	75											55	
			2.5×2	6370	22400	108	105	154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	106
				2.5×3	9020	33600	135										156	
	12	7.938	2.5×1	4770	13780	88												59
2.5×2			8650	27560	115	124	161	22	137	61	122	20	14	20	13	PT1/8"	113	
			2.5×3	12250	41340	160											167	
80	10	6.35	2.5×2	7130	28500	105											129	
			2.5×3	10100	42750	130	134	176	22	152	66	132	20	14	20	13	PT1/8"	190
	12	7.938	2.5×2	9710	35560	124											137	
			2.5×3	13760	53340	136	160	182	22	158	68	136	20	14	20	13	PT1/8"	202
	16	9.525	2.5×2	16450	59280	160												170
			2.5×3	23300	88920	143	208	204	28	172	77	154	30	18	26	17.5	PT1/8"	250

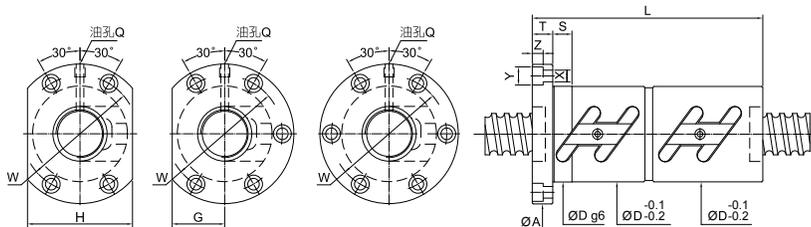


单位:mm

丝杆尺寸		钢球 直径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰						配合	螺丝孔			油孔	刚性
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm		
16	4	2.381	1.5×2	490	1010	81												36	
			2.5×1	430	850	34	70	57	11	45	17	34	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	30	
			3.5×1	560	1180	78												42	
	5	3.175	1.5×2	805	1525	90												39	
			2.5×1	690	1270	77												33	
			2.5×2	1250	2540	40	105	63	11	51	20	40	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	63	
	6	3.175	3.5×1	920	1780	88												45	
			1.5×2	805	1525	90												39	
			2.5×1	690	1270	40	80	63	11	51	20	40	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	33	
20	4	2.381	3.5×1	920	1780	90												45	
			1.5×2	530	1270	83													42
			2.5×1	480	1060	67													36
			2.5×2	820	2120	40	67	63	11	51	24	48	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	69	
	5	3.175	3.5×1	600	1480	75													49
			1.5×2	965	2070	99													47
			2.5×1	830	1730	76													40
			2.5×2	1510	3460	44	105	67	11	55	26	52	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	77	
	6	3.969	3.5×1	1110	2420	80													55
			1.5×2	1285	2545	98													49
			2.5×1	1100	2120	48	82	71	11	59	27	54	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	41	
	8	3.969	3.5×1	1470	2970	93													45
			1.5×2	1285	2545	108													49
			2.5×2	1100	2120	48	102	75	13	61	28	56	15	6.6	11	6.5	M6×1P	41	
			3.5×1	1470	2970	110													56

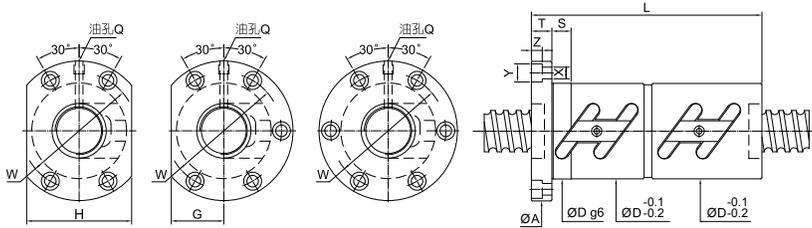


单位:mm

丝杆尺寸		钢珠 直径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰					配合		螺丝孔		油孔	刚性		
外径	导程			( $1 \times 10^6$ REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ $\mu\text{m}$			
25	4	2.381	1.5×2	600	1630	83												51		
			2.5×1	510	1355	46	67												43	
			2.5×2	930	2710	91	69	11	57	26	52	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P			84	
			3.5×1	680	1900	75													59	
	5	3.175	1.5×2	1065	2575	80													57	
			2.5×1	910	2150	77													48	
			2.5×2	1650	4300	105	73	11	61	28	56	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P			92	
			3.5×1	1210	3010	86													65	
	6	3.969	1.5×2	1420	3215	91													58	
			2.5×1	1210	2680	82													49	
			2.5×2	2190	5360	116	76	11	64	29	58	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P			94	
			3.5×1	1610	3750	93													67	
8	4.762	1.5×2	1820	3840	111													60		
		2.5×1	1560	3200	95	85	13	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P			50		
		3.5×1	2080	4480	111													69		
10	4.762	1.5×2	1820	3840	134													60		
		2.5×1	1560	3200	117	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P			50		
			3.5×1	2080	4480	138												69		
28	5	3.175	1.5×2	1110	2960	86													62	
			2.5×1	950	2470	78													52	
			2.5×2	1720	4940	106	83	12	69	31	62	15	6.6	11	6.5	M8×1P			101	
			3.5×1	1270	3460	86													72	
	6	3.969	1.5×2	1480	3605	98														63
			2.5×1	1270	3000	89														53
			2.5×2	2300	6000	117	83	12	69	31	62	15	6.6	11	6.5	M8×1P			103	
			3.5×1	1690	4200	94													73	
	8	4.762	1.5×2	1935	4325	113														66
			2.5×1	1650	3600	97	93	15	76	36	72	15	9	14	8.5	M8×1P			55	
			3.5×1	2200	5040	113													76	
	10	4.762	1.5×2	1935	4325	134														66
2.5×1			1635	3600	117	93	15	76	36	72	15	9	14	8.5	M8×1P			55		
			3.5×1	2200	5040	138												76		

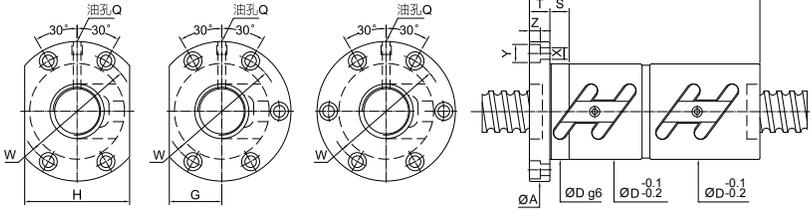


单位:mm

丝杆尺寸		钢珠 直径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰				配合	螺丝孔			油孔	刚性		
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm	
32	4	2.381	2.5×1	565	1750	54	68	81	12	67	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	52	
			2.5×2	1020	3500		90											101	
	5	3.175	1.5×2	1180	3410	58	82	105	85	12	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M8×1P	69
			2.5×1	1010	2840		78												58
			2.5×2	1830	5680		136												112
			2.5×3	2590	8520		136												164
	6	3.969	3.5×1	1350	3980	62	82	100	88	12	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	80
			1.5×2	1560	4135		100												70
			2.5×1	1330	3450		87												59
	8	4.762	2.5×2	2410	6900	66	123	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	114	
			3.5×1	1770	4830		100											81	
			1.5×2	2010	5010		113											76	
2.5×1			1720	4180	106		64												
10	6.35	2.5×2	3120	8360	74	152	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5	M8×1P	123		
		3.5×1	2300	5850		113											88		
		1.5×2	3000	6530		138											76		
12	6.35	2.5×1	3430	7620	74	118	108	18	90	41	82	15	9	14	8.5	M8×1P	64		
		2.5×2	4660	10880		177											124		
		3.5×1	3430	7620		148											88		
36	5	3.175	1.5×2	3000	6530	65	160	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	76	
			2.5×1	2570	5440		137											64	
			2.5×2	4660	10880		208											124	
			3.5×1	3430	7620		160											88	
	6	3.969	1.5×2	1240	3850	65	91	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	75	
			2.5×2	1920	6420		110											123	
			2.5×3	2720	9630		139											181	
	8	4.762	3.5×1	1410	4490	70	90	153	18	92	46	92	20	11	17.5	11	M8×1P	87	
			2.5×2	3265	9450		153											129	
	10	6.35	1.5×2	3680	11850	75	123	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	83	
			2.5×1	3180	7410		141											70	
			2.5×2	4930	12360		180											136	
3.5×1			3630	8650	151		96												
12	6.35	2.5×1	2720	6180	75	137	208	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	70	
		2.5×2	4930	12360		208												136	
		3.5×1	3630	8650		161												97	

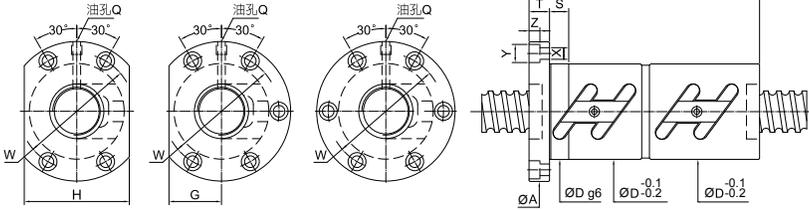


单位:mm

丝杆尺寸		钢珠 直径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰				配合		螺丝孔		油孔	刚性	
外径	导程			( $1 \times 10^6$ REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm	
40	5	3.175	1.5×2	1280	4275	88											82	
			2.5×1	1090	3560	84												69
			2.5×2	1980	7120	67	108	101	15	83	39	78	15	9	14	8.5	M8×1P	133
			2.5×3	2800	10680	139												196
	3.5×1	1450	4980	88													95	
	6	3.969	1.5×2	1750	5300	103												85
			2.5×1	1500	4420	90												71
			2.5×2	2720	8840	70	123	104	15	86	40	80	15	9	14	8.5	PT1/8"	138
			2.5×3	3850	13260	159												202
	3.5×1	2000	6190	103													98	
	8	4.762	1.5×2	2220	6320	124												86
			2.5×1	1900	5270	108												73
2.5×2			3450	10540	74	152	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5	PT1/8"	141	
2.5×3			2540	7380	125													100
10	6.35	1.5×2	3370	8335	141												91	
		2.5×1	2880	6950	131												71	
		2.5×2	5220	13900	82	180	124	18	102	47	94	20	11	17.5	11	PT1/8"	148	
		2.5×3	3840	9730	151													105
12	6.35	2.5×1	2880	6950	137												76	
		2.5×2	5220	13900	86	208	128	18	106	48	96	20	11	17.5	11	PT1/8"	148	
		2.5×3	3840	9730	161													105
45	6	3.969	2.5×2	2850	9870	123											151	
			2.5×3	4035	14800	80	159	114	15	96	48	96	15	9	14	8.5	PT1/8"	222
	8	4.762	2.5×2	3650	11780	158												155
			2.5×3	5175	17670	85	206	127	18	105	52	104	20	11	17.5	11	PT1/8"	228
	10	6.35	2.5×2	5480	15700	180												163
			2.5×3	7760	23550	88	243	132	18	110	50	100	20	11	17.5	11	PT1/8"	239
	12	7.144	2.5×1	3550	8950	140												85
			2.5×2	6440	17900	90	210	132	18	110	50	100	20	11	17.5	11	PT1/8"	165

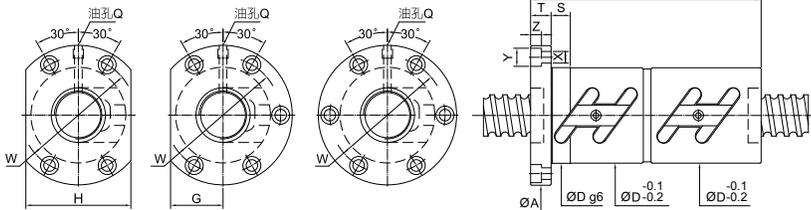


单位:mm

丝杆尺寸		循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰					配合	螺丝孔			油孔	刚性	
外径	导程		钢珠 直径	(1×10 <sup>6</sup> REV) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm	
50	5	3.175	1.5×2	1410	5305	108												98
			1.5×3	2000	7960	80	128											144
			2.5×2	2190	8840	80	113	114	15	96	43	86	15	9	14	8.5	PT1/8"	159
			3.5×1	1610	6190	108												114
	6	3.969	1.5×2	1920	6600	111												101
			2.5×2	2980	11000	84	123	118	15	100	45	90	15	9	14	8.5	PT1/8"	164
			2.5×3	4220	16500	84	159											242
			3.5×1	2190	7700	107												117
	8	4.762	1.5×2	2515	7810	127												104
			2.5×2	3900	13020	87	156	128	18	107	49	98	20	11	17.5	11	PT1/8"	170
			2.5×3	5520	19530	87	208											250
			3.5×1	2870	9110	127												121
10	6.35	1.5×2	3725	10450	151												108	
		2.5×1	3190	8710	132												91	
		2.5×2	5790	17420	93	180	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"	177	
		2.5×3	8200	26130	100	243											261	
12	7.144	3.5×1	4260	12190	151											126		
		2.5×1	3700	10050	100	140	146	18	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"	92	
55	10	6.35	2.5×2	6005	19540	102	181										191	
			2.5×3	8510	29310	102	243	144	18	122	54	108	20	11	17.5	11	PT1/8"	281
63	10	6.35	2.5×1	3510	11200	136											110	
			2.5×2	6370	22400	108	189	154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	213
			2.5×3	9020	33600	108	249											313
	12	7.938	2.5×1	4760	13820	115	144	161	22	137	61	122	20	14	20	13	PT1/8"	112
2.5×2			8650	27560	115	214											218	
16	9.525	2.5×1	8050	23100	122	200	178	28	150	69	138	20	18	26	17.5	PT1/8"	144	
		2.5×2	14600	46200	122	296											280	
80	10	6.35	2.5×2	7130	28500	130	189	176	22	152	66	132	20	14	20	13	PT1/8"	258
			2.5×3	10100	42750	130	249											380
	12	7.938	2.5×2	9710	35560	136	220	182	22	158	68	136	20	14	20	13	PT1/8"	265
			2.5×3	13760	53340	136	292											391
16	9.525	2.5×2	16450	59280	143	290	204	28	172	77	154	30	18	26	17.5	PT1/8"	339	
		2.5×3	23300	88920	143	386											500	

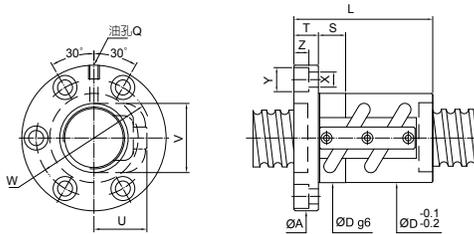


单位:mm

丝杆尺寸		钢珠 直径	循环圈 数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰			配合			螺丝孔			循环管凸出部		油孔	刚性
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm			
14	4	2.381	2.5×1	410	750	25	40	45	10	35	10	5.5	9.5	5.5	19	21	M6×1P	14		
	5	3.175	2.5×1	675	1145	25	42	45	10	35	10	5.5	9.5	5.5	19	21	M6×1P	15		
15	4	2.381	2.5×1	420	800	28.5	40	48	10	38	10	5.5	9.5	5.5	17	22	M6×1P	14		
	5	3.175	2.5×1	680	1210	28.5	42	48	10	38	10	5.5	9.5	5.5	17	22	M6×1P	15		
16	5	3.175	1.5×2	805	1525	31	50	54	12	41	15	5.5	9.5	5.5	20	23	M6×1P	19		
			2.5×1	690	1270														45	16
			2.5×2	1250	2540														60	31
			3.5×1	920	1780														50	22
20	5	3.175	1.5×2	965	2070	35	50	58	12	46	15	5.5	9.5	5.5	22	27	M6×1P	24		
			2.5×1	830	1730														45	20
			2.5×2	1510	3460														60	39
			3.5×1	1110	2420														50	26
6	3.969	1.5×2	1285	2545	36	66	60	12	47	10	5.5	9.5	5.5	23	28	M6×1P	20			
		2.5×1	1100	2120														48	28	
25	6	3.969	1.5×2	1420	3215	42	65	68	12	55	15	5.5	9.5	5.5	28	33	M6×1P	29		
			2.5×1	1210	2680														50	24
			2.5×2	2190	5360														68	47
			3.5×1	1610	3750														65	34
10	4.762	1.5×2	1820	3840	45	75	72	16	58	15	6.6	11	6.5	29	34	M6×1P	30			
		2.5×1	1560	3200														65	25	
28	5	3.175	1.5×2	1110	2960	44	50	70	12	56	15	6.6	11	6.5	28	34	M6×1P	31		
			2.5×1	950	2470														45	26
			2.5×2	1720	4940														60	50
			3.5×1	1270	3460														50	36
6	3.969	1.5×2	1480	3605	44	55	70	12	56	15	6.6	11	6.5	28	36	M6×1P	32			
		2.5×1	1270	3000														50	26	
		2.5×2	2300	6000														68	51	
		3.5×1	1690	4200														55	37	

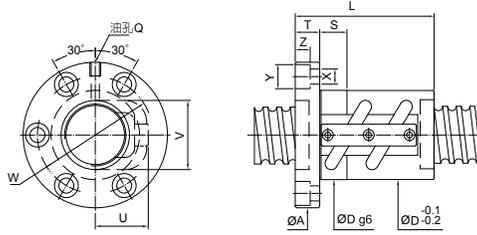


单位:mm

丝杆尺寸		钢珠 直径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰			配合		螺丝孔		循环管凸出部		油孔	刚性
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm	
32	5	3.175	1.5×2	1180	3410		50											34
			2.5×1	1010	2840		45											29
			2.5×2	1830	5680	50	60	76	12	63	15	6.6	11	6.5	30	38	M6×1P	56
			2.5×3	2590	8520		75											82
	3.5×1	1350	3980		50											40		
	6	3.969	1.5×2	1560	4135		55											35
			2.5×1	1330	3450		50											29
			2.5×2	2410	6900	52	68	78	12	65	15	6.6	11	6.5	32	39	M6×1P	57
			3.5×1	1770	4830		55											40
	8	4.762	1.5×2	2010	5010		70											36
			2.5×1	1720	4180		62											30
			2.5×2	3120	8360	54	86	88	16	70	15	9	14	8.5	33	40	M6×1P	59
3.5×1			2300	5850		70											42	
10	6.35	1.5×2	3000	6530		78											38	
		2.5×1	2570	5440		68											32	
		2.5×2	4660	10880	57	98	91	16	73	15	9	14	8.5	37	44	M8×1P	61	
		3.5×1	3430	7620		78											44	
36	6	3.969	2.5×1	1430	3950		50										33	
			2.5×2	2600	7900	55	68	82	12	68	15	6.6	11	6.5	32	42	M6×1P	63
	10	6.35	1.5×2	3180	7410		82											41
			2.5×1	2720	6180		72											35
			2.5×2	4930	12360	62	102	104	18	82	20	11	17.5	11	40	49	M6×1P	68
			3.5×1	3630	8650		82											48

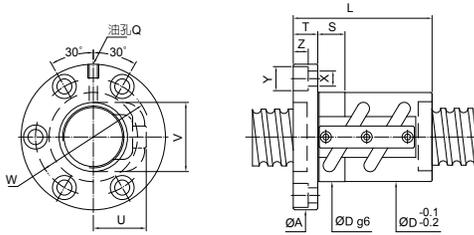


单位:mm

丝杆尺寸		钢珠 直径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰				配合		螺丝孔		循环管凸出部		油孔	刚性	
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	S	×	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm			
40	5	3.175	1.5×2	1280	4270	55													41	
			2.5×1	1090	3560	50														34
			2.5×2	1980	7120	58	65	92	16	72	15	9	14	8.5	34	46	M8×1P			66
			2.5×3	2800	10680	80														98
			3.5×1	1450	4980	55														47
	6	3.969	1.5×2	1750	5300	60														42
			2.5×1	1500	4420	54														35
			2.5×2	2720	8840	60	72	94	16	76	15	9	14	8.5	36	47	PT1/8"			69
			2.5×3	3850	13260	90														101
			3.5×1	2000	6190	60														49
	8	4.762	1.5×2	2220	6320	70														43
			2.5×1	1900	5270	62	62													36
2.5×2			3450	10540	62	86	96	16	78	15	9	14	8.5	38	48	PT1/8"			70	
3.5×1			2540	7380	70														50	
10	6.35	1.5×2	3370	8335	82														45	
		2.5×1	2880	6950	72	72													35	
		2.5×2	5220	13900	65	102	106	18	85	20	11	17.5	11	42	52	PT1/8"			74	
45	10	6.35	2.5×1	3020	7850	70	74												42	
			2.5×2	5480	15700	104														81
	12	7.144	2.5×1	3550	8950	74	87	122	18	97	20	14	20	13	49	60	PT1/8"		43	
			2.5×2	6440	17900	123													82	

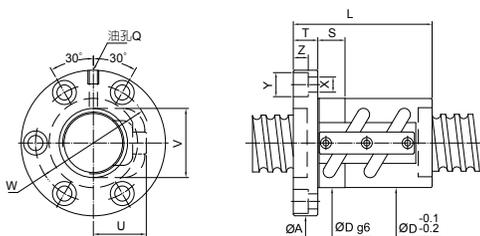



单位:mm

丝杆尺寸		钢珠直径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰			配合		螺丝孔		循环管凸出部		油孔	刚性
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm	
50	5	3.175	1.5×2	1410	5305	63												49
			1.5×3	2000	7960	70	73	104	16	86	15	9	14	8.5	40	56	PT1/8"	72
			3.5×1	1610	6190	63												
	6	3.969	2.5×2	2980	11000	75												82
			2.5×3	4220	16500	72	93	106	16	88	15	9	14	8.5	43	57	PT1/8"	121
	8	4.762	2.5×2	3900	13020	75	88											85
			2.5×3	5520	19530	75	112	116	18	95	20	11	17.5	11	45	59	PT1/8"	125
	10	6.35	1.5×2	3725	10450	84												54
			2.5×1	3190	8710	74												45
			2.5×2	5790	17420	78	104	119	18	98	20	11	17.5	11	48	62	PT1/8"	88
			2.5×3	8200	26130	134												130
	12	7.144	3.5×1	4260	12190	84												63
2.5×1			3700	10050	87												46	
2.5×2			6710	20100	82	123	128	22	105	20	14	20	13	52	64	PT1/8"	89	
55	10	6.35	2.5×2	6005	19540	100											95	
			2.5×3	8150	29310	84	130	125	18	103	20	11	17.5	11	54	68	PT1/8"	140
63	10	6.35	2.5×1	3510	11200	77											55	
			2.5×2	6370	22400	90	107	132	20	110	20	11	17.5	11	53	74	PT1/8"	106
			2.5×3	9020	33600	137												156
	12	7.938	2.5×1	4770	13780	88												59
			2.5×2	8650	27560	94	124	142	22	117	20	14	20	13	57	76	PT1/8"	113
			2.5×3	12250	41340	160												167
16	9.525	2.5×1	8050	23100	105												72	
		2.5×2	14600	46200	100	153	150	22	123	20	14	20	13	62	78	PT1/8"	140	
80	10	6.35	2.5×2	7130	28500	109											129	
			2.5×3	10100	42750	115	139	163	22	137	20	14	20	13	64	91	PT1/8"	190
	12	7.938	2.5×2	9710	35560	125											137	
			2.5×3	13760	53340	120	159	169	22	143	25	14	20	13	67	93	PT1/8"	202
16	9.525	2.5×2	16450	59280	156												170	
		2.5×3	23300	88920	125	204	190	28	154	25	18	26	17.5	70	94	PT1/8"	250	

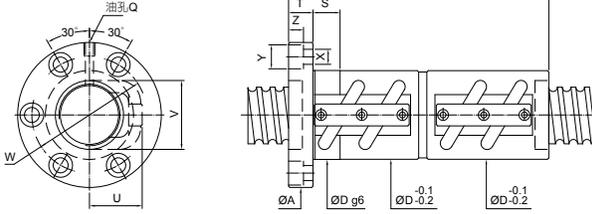


单位:mm

丝杆尺寸		钢珠 直径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰			配合				螺丝孔		循环管凸出部	油孔	刚性	
外径	导程			( $1 \times 10^6$ REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm			
16	5	3.175	1.5×2	805	1525	90												39		
			2.5×1	690	1270	31	80											33		
			2.5×2	1250	2540	110	54	12	41	15	5.5	9.5	5.5	20	23	M6×1P		63		
			3.5×1	920	1780	90												45		
20	5	3.175	1.5×2	965	2070	90				15							47			
			2.5×1	830	1730	35	80			10							40			
			2.5×2	1510	3460	110	58	12	46	15	5.5	9.5	5.5	22	27	M6×1P		77		
			3.5×1	1110	2420	90				15								55		
6	3.969	1.5×2	1285	2545	104				15							49				
		2.5×1	1100	2120	36	92	60	12	47	10	5.5	9.5	5.5	23	28	M6×1P	41			
		3.5×1	1470	2970	104				15								56			
25	5	3.175	1.5×2	1065	2575	90											57			
			2.5×1	910	2150	40	80			64	12	52	15	5.5	9.5	5.5	26	31	M6×1P	48
			2.5×2	1650	4300	110												92		
			3.5×1	1210	3010	90												65		
6	3.969	1.5×2	1420	3215	104												58			
		2.5×1	1210	2680	42	92			68	12	55	15	5.5	9.5	5.5	28	33	M6×1P	49	
		2.5×2	2190	5360	128												94			
		3.5×1	1610	3750	104												67			
10	4.762	1.5×2	1820	3840	136												60			
		2.5×1	1560	3200	45	122	72	16	58	15	6.6	11	6.5	29	34	M6×1P	50			
		3.5×1	2080	4480	136												69			
28	5	3.175	1.5×2	1110	2960	90											62			
			2.5×1	950	2470	44	80			70	12	56	15	6.6	11	6.5	28	34	M6×1P	52
			2.5×2	1720	4940	110												101		
			3.5×1	1270	3460	90												72		
6	3.969	1.5×2	1480	3605	110												63			
		2.5×1	1270	3000	44	98			70	12	56	15	6.6	11	6.5	28	36	M6×1P	53	
		2.5×2	2300	6000	134												103			
		3.5×1	1690	4200	110												73			

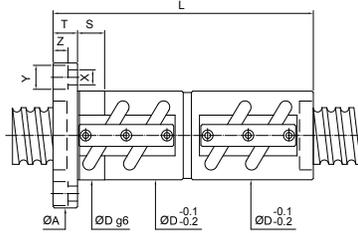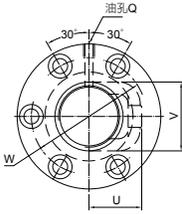



单位:mm

丝杆尺寸		钢珠 直径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰			配合	螺丝孔			循环管凸出 部		油孔	刚性	
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm		
32	5	3.175	1.5×2	1180	3410	90												69	
			2.5×1	1010	2840	80												58	
			2.5×2	1830	5680	50	110	76	12	63	15	6.6	11	6.5	30	38	M6×1P	112	
			2.5×3	2590	8520	140												164	
	6	3.969	3.5×1	1.5×2	1350	3980	90											80	
				1.5×2	1560	4135	104												70
				2.5×1	1330	3450	92												59
				2.5×2	2410	6900	52	128	78	12	65	15	6.6	11	6.5	32	39	M6×1P	114
	8	4.762	3.5×1	2.5×2	1770	4830	104											81	
				1.5×2	2010	5010	126												73
				2.5×1	1720	4180	110												61
				2.5×2	3120	8360	54	158	88	16	70	15	9	14	8.5	33	40	M6×1P	118
10	6.35	3.5×1	2.5×2	2300	5850	126											84		
			1.5×2	3000	6530	142												76	
			2.5×1	2570	5440	122												64	
			2.5×2	4660	10880	57	182	91	16	73	15	9	14	8.5	37	44	M8×1P	123	
36	6	3.969	3.5×1	3430	7620	142											88		
			2.5×1	1430	3950	55	92	82	12	68	15	6.6	11	6.5	32	42	M6×1P	65	
	10	6.35	3.5×1	2.5×2	2600	7900	128											126	
				1.5×2	3180	7410	144												83
				2.5×1	2720	6180	124												70
				2.5×2	4930	12360	62	184	104	18	82	20	11	17.5	11	40	49	M6×1P	136
				2.5×2	4930	12360	184												136
				3.5×1	3630	8650	144												90

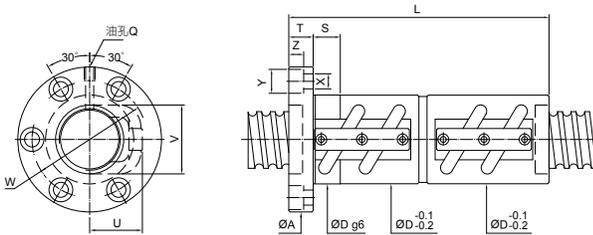


单位:mm

丝杆尺寸		钢珠 直径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰			配合		螺丝孔		循环管凸出部		油孔	刚性	
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm		
40	5	3.175	1.5×2	1280	4275	94												82	
			2.5×1	1090	3560	84												69	
			2.5×2	1980	7120	58	114	92	16	72	15	9	14	8.5	34	46	M8×1P	133	
			2.5×3	2800	10680	144												196	
			3.5×1	1450	4980	94												95	
	6	3.969		1.5×2	1750	5300	108											85	
				2.5×1	1500	4420	96											71	
				2.5×2	2720	8840	60	132	94	16	76	15	9	14	8.5	36	47	PT1/8"	138
				2.5×3	3850	13260	168												202
	8	4.762		3.5×1	2000	6190	108											98	
				1.5×2	2220	6320	126												86
				2.5×1	1900	5270	110												73
2.5×2				3450	10540	62	158	96	16	78	15	9	14	8.5	38	48	PT1/8"	141	
10	6.35		3.5×1	2540	7380	126											100		
			1.5×2	3370	8335	152												91	
			2.5×1	2880	6950	132												71	
			2.5×2	5220	13900	65	192	106	18	85	20	11	17.5	11	42	52	PT1/8"	148	
45	10	6.35	3.5×1	3840	9730	152											105		
			2.5×1	3020	7850	70	134	112	18	90	20	11	17.5	11	48	58	PT1/8"	84	
	12	7.144		2.5×2	5480	15700	194											163	
				2.5×1	3550	8950	74	158	122	18	97	20	14	20	13	49	60	PT1/8"	85
				2.5×2	6440	17900	230												165

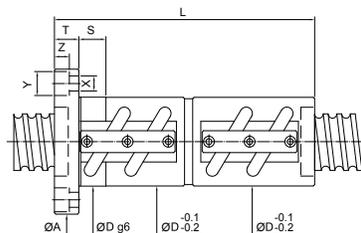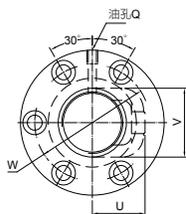


单位:mm

丝杆尺寸		钢珠 直径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰			配合		螺丝孔		循环管凸出部		油孔	刚性	
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.)	Ca(动负荷)	Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm
50	5	3.175	1.5×2	1410	5305	107												98	
			1.5×3	2000	7960	70	127	104	16	86	15	9	14	8.5	40	56	PT1/8"	144	
			3.5×1	1610	6190	107													114
	6	3.969	2.5×2	2980	11000	72	134											164	
			2.5×3	4220	16500	170	106	16	88	15	9	14	8.5	43	57	PT1/8"	242		
	8	4.762	2.5×2	3900	13020	75	160											170	
			2.5×3	5520	19530	208	116	18	95	20	11	17.5	11	45	59	PT1/8"	250		
	10	6.35	1.5×2	3725	10450		154												119
			2.5×1	3190	8710		134												91
			2.5×2	5790	17420	78	194	119	18	98	20	11	17.5	11	48	62	PT1/8"	177	
			2.5×3	8200	26130		254												261
	12	7.144	3.5×1	4260	12190		154												126
2.5×1			3700	10050	82	160												92	
2.5×2			6710	20100	232	128	22	105	20	14	20	13	52	64	PT1/8"	179			
55	10	6.35	2.5×2	6005	19540	84	194										191		
			2.5×3	8510	29310	254	125	18	103	20	11	17.5	11	54	68	PT1/8"	281		
63	10	6.35	2.5×1	3510	11200		136											110	
			2.5×2	6370	22400	90	196	132	20	110	20	11	17.5	11	53	74	PT1/8"	213	
			2.5×3	9020	33600		256												313
	12	7.938	2.5×1	4760	13820		160											112	
			2.5×2	8650	27560	94	232	142	22	117	20	14	20	13	57	76	PT1/8"	218	
16	9.528	2.5×3	12250	41340		304												322	
		2.5×1	8050	23100	100	200												144	
80	10	6.35	2.5×2	7130	28500	115	200											258	
			2.5×3	10100	42750	260	163	22	137	20	14	20	13	64	91	PT1/8"	380		
12	7.938	2.5×2	9710	35560	120	232												265	
		2.5×3	13760	53340	302	169	22	143	25	14	20	13	67	93	PT1/8"	391			
		2.5×1	16450	59280	125	302												339	
16	9.525	2.5×2	16450	59280	125	302												339	
		2.5×3	23300	88920	398	190	28	154	25	18	26	17.5	70	94	PT1/8"	500			

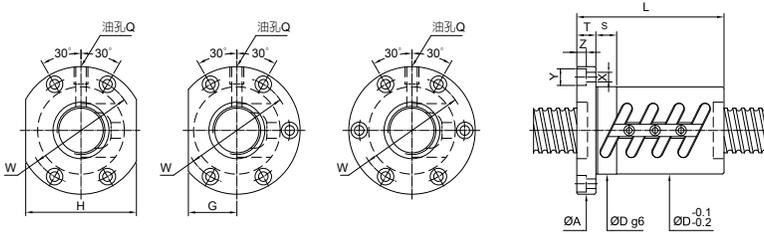

单位:mm

丝杆尺寸		钢珠 直径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰					配合			螺孔	油孔	刚性
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm	
20	4	2.381	2.5×1×(2)	450	1060	40	50	63.5	11	51	21	42	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	32
			3.5×1×(2)	600	1480	60	49											
	5	3.175	2.5×1×(2)	830	1730	44	56	67	11	55	26	52	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	40
			3.5×1×(2)	1110	2420	65	55											
25	4	2.381	2.5×1×(2)	510	1355	46	50	69	11	57	26	52	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	43
			2.5×2×(2)	930	2710	74	84											
	5	3.175	2.5×1×(2)	910	2150	50	55	73	11	61	28	56	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	48
			2.5×2×(2)	1650	4300	85	92											
6	3.969	2.5×1×(2)	1210	2680	53	62	76	11	64	29	58	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	49	
		2.5×2×(2)	2190	5360	98	94												
8	4.762	2.5×1×(2)	1560	3200	58	77	85	13	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	50	
		2.5×1×(2)	1560	3200	58	100											85	15
28	5	3.175	2.5×1×(2)	950	2470	55	56	83	12	69	31	62	15	6.6	11	6.5	M8×1P	52
			2.5×2×(2)	1720	4940	86	101											
	6	3.969	2.5×1×(2)	1270	3000	55	63	83	12	69	31	62	15	6.6	11	6.5	M8×1P	53
			2.5×2×(2)	2300	6000	100	103											
10	4.762	1.5×1×(2)	1045	2120	60	74	93	15	76	36	72	15	9	14	8.5	M8×1P	34	
32	4	2.381	2.5×1×(2)	565	1750	54	50	81	12	67	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	52
			2.5×2×(2)	1020	3500	76	101											
	5	3.175	2.5×1×(2)	1010	2840	58	57	85	12	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M8×1P	58
			2.5×2×(2)	1830	5680	87	112											
	6	3.969	2.5×1×(2)	1330	3450	62	63	88	12	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	59
			2.5×2×(2)	2410	6900	99	114											
8	4.762	1.5×1×(2)	1110	2510	66	64	100	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	37	
		2.5×1×(2)	1720	4180	80	61												
10	6.35	1.5×1×(2)	1660	3260	74	78	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5	M6×1P	39	
		2.5×1×(2)	2570	5440	97	64												
12	6.35	1.5×1×(2)	1660	3260	74	88	108	18	90	41	82	15	9	14	8.5	M8×1P	39	
		2.5×1×(2)	2570	5440	110	64												

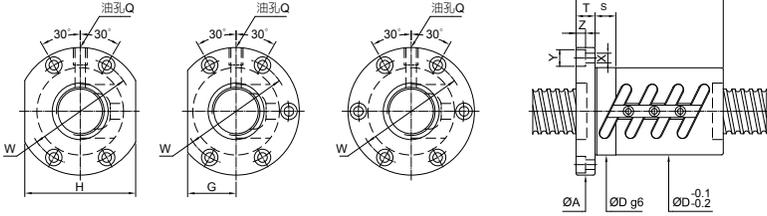

单位:mm

丝杆尺寸		循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰						配合			螺丝孔	油孔	刚性	
外径	钢珠 直径		(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm			
36	5	3.175	2.5×1×(2)	1060	3210	65	60	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	64	
			2.5×2×(2)	1920	6420		90												123
	6	3.969	2.5×1×(2)	1430	3950	65	66	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	65	
			2.5×2×(2)	2600	7900		102												126
10	6.35	1.5×1×(2)	1750	3710	75	81	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	43		
		2.5×1×(2)	2720	6180		103												70	
40	5	3.175	2.5×1×(2)	1090	3560	67	60	101	15	83	39	78	15	9	14	8.5	M8×1P	69	
			2.5×2×(2)	1980	7120		90												133
	6	3.969	2.5×1×(2)	1500	4420	70	66	104	15	86	40	80	15	9	14	8.5	PT1/8"	71	
			2.5×2×(2)	2720	8840		102												138
	8	4.762	2.5×1×(2)	1900	5270	74	83	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5	PT1/8"	73	
			2.5×2×(2)	3450	10540		131												141
10	6.35	1.5×1×(2)	1860	4710		81												47	
		2.5×1×(2)	2880	6950	82	103	124	18	102	47	94	20	11	17.5	11	PT1/8"	76		
		3.5×1×(2)	3850	9730		121											105		
	12	6.35	2.5×1×(2)	2880	6950	86	112	128	18	106	48	96	20	11	17.5	11	PT1/8"	76	
45	10	6.35	2.5×1×(2)	3020	7850	88	101	132	18	110	50	100	20	11	17.5	11	PT1/8"	84	
			2.5×2×(2)	3550	8950	90	112	132	18	110	50	100	20	11	17.5	11	PT1/8"	85	
50	5	3.175	2.5×1×(2)	1210	4420	80	60	114	15	96	43	86	15	9	14	8.5	PT1/8"	83	
			2.5×2×(2)	2980	11000		103												164
	6	3.969	2.5×1×(2)	1390	4710	84	103	118	15	100	45	90	15	9	14	8.5	PT1/8"	85	
			2.5×2×(2)	3900	13020		129												170
	10	6.35	2.5×1×(2)	3190	8710		101												91
			2.5×2×(2)	5790	17420	93	161	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"	177	
		3.5×1×(2)	4260	12190		121											126		
	12	7.144	2.5×1×(2)	3700	10050	100	116	146	22	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"	92	
55	10	6.35	2.5×1×(2)	3310	9770		101											98	
			2.5×2×(2)	6005	19540	102	161	144	18	122	54	108	20	11	17.5	11	PT1/8"	191	
63	10	6.35	2.5×1×(2)	3510	11200		105											110	
			2.5×2×(2)	6370	22400	108	165	154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	213	
	12	7.938	2.5×1×(2)	4770	13780	115	124	161	22	137	61	122	20	14	20	13	PT1/8"	113	

## 13.4 高导程系列

高导程滚珠丝杆是21世纪高速化工具机必备之零组件。高速化切削技术是20世纪工具机技术的重要突破，在21世纪更将发扬光大。因而高导程滚珠丝杆在高速化工具机中所扮演的角色更形重要。

### 特性：

对高导程滚珠丝杆来说，高刚性、低噪音以及温升控制是十分重要的。

PMI采取以下的对策及设计使达到如下的特性：

### 高DN值

一般情况下，PMI的高导程滚珠丝杆的DN值可达130,000。但在一些特别情况下，例如当丝杆两端都是固定端时(Fixed Ends)。DN值可达140,000。若有此种需求，请与本公司连络。

### 高速度

PMI的高导程滚珠丝杆提供每分钟100公尺或更高的移动速率，是可满足高速切削所需。


### 高刚性

丝杆和螺帽皆有经过表面硬化处理至一定的硬度及有效深度以维持高刚性及耐用性。可提供复螺纹(多螺纹)于丝杆上，使承受负载的钢珠数量增多而提高了刚性与耐久性。

### 低噪音



- 特别设计的钢珠回流装置，提供钢珠运转顺畅的环境，也使钢珠快速运动时，不会损坏回流管，保证滚珠丝杆的品质。
- 螺纹上平均且准确的钢珠节圆直径(BCD)，使得滚珠丝杆获得稳定一致的预压扭矩及降低噪音值。



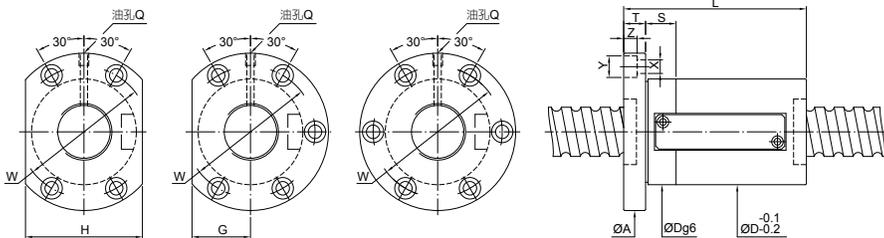


单位:mm

丝杆尺寸		珠径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰					配合	螺丝孔			油孔	刚性	
外径	导程			(1×10° REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm		
12	10	2.381	2.5×1	420	720	30	50	50	10	40	16	32	10	4.5	8	4.4	M6×1P	20	
			2.5×1	1210	2380	46	63	73.5	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	34	
	20	3.969	3.5×1	1580	3230	46	73	73.5	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	45	
		3.969	2.5×1	830	1530	46	79	73.5	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	34	
	20	3.969	1.5×1	830	1530	46	70	73	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	24	
25	16	3.969	1.5×1	920	1930	54	62	76	15	64	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	28	
			2.5×1	1340	3000	54	78	76	15	64	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	40	
	20	4.762	1.5×1	1170	2300	58	74	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	29	
			2.5×1	1710	3580	58	94	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	42	
			3.5×1	2220	4860	114												55	
32	16	3.969	1.5×1	1010	2480	62	63	88	15	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	33	
			2.5×1	1470	3860	62	79	88	15	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	48	
			3.5×1	1910	5240	62	95	88	15	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	63	
			5×1	2340	6620	111													77
	16	6.35	2.5×1	2830	6090	74	92	108	18	90	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P	54	
			3.5×1	3680	8270	74	108	108	18	90	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P	69	
			5×1	4490	10450	124													85
	20	3.969	1.5×1	1010	2480	62	70	88	15	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	33	
				2.5×1	1470	3860	62	90	88	15	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	48
		6.35	3.5×1	1910	5240	62	110	88	15	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	63	
			5×1	2350	6610	130													77
20	6.35	2.5×1	2830	6090	74	104	108	18	90	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P	54		
		3.5×1	3680	8270	74	124	108	18	90	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P	69		
		5×1	4490	10450	144													85	

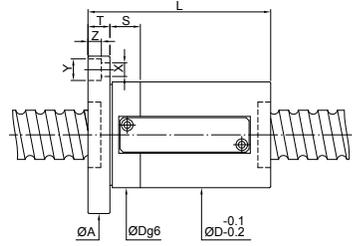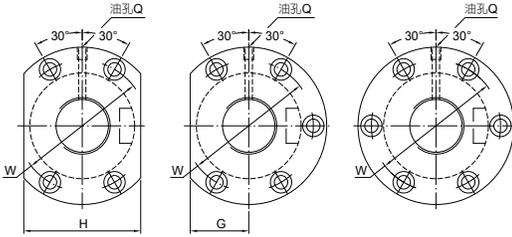


单位:mm

丝杆尺寸		珠径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰					配合		螺丝孔		油孔	刚性
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV) Ca(动负荷)Co(静负荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm
36	10	6.35	3.5×1	3890	9390	75	84	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	76
			5×1	4750	11860		94											93
	12	6.35	2.5×1	2990	6920	75	85	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	58
			3.5×1	3890	9390		97											76
	16	6.35	2.5×1	2990	6920	75	91	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	93
			3.5×1	3890	9390		109											76
	20	6.35	1.5×1	2050	4450	75	91	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	PT1/8"	41
			2.5×1	2990	6920		111											58
3.5×1			3890	9390	131		76											
5×1			4750	11860	151		93											
40	10	6.35	3.5×1	4130	10560	86	86	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	82
			5×1	5050	13340		96											101
	12	6.35	2.5×1	3180	7780	86	86	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	63
			3.5×1	4130	10560		98											82
	16	6.35	2.5×1	3180	7780	86	93	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	101
			3.5×1	4130	10560		109											82
	20	6.35	2.5×1	3740	8790	86	92	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	65
			3.5×1	4870	11930		108											84
	40	7.144	5×1	5950	15070	86	124	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	103
			1.5×1	2180	5000		84											43
	20	6.35	2.5×1	3180	7780	86	104	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	63
			3.5×1	4130	10560		124											82
5×1			5050	13340	144		101											
40	6.35	1.5×1	2180	5000	86	130	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	43	

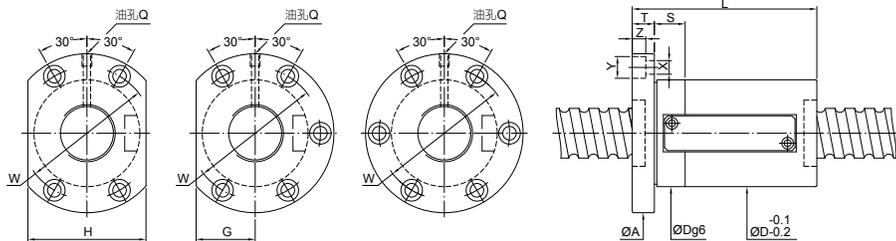


单位:mm

丝杆尺寸		循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰					配合			螺丝孔	油孔	刚性		
外径	导程		珠径	(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm		
50	10	6.35	3.5×1	4560	13230	93	85	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"	97	
			5×1	5580	16710	95	95											119	
	12	6.35	2.5×1	3510	9750	80												74	
			3.5×1	4560	13230	93	92	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"	97	
	12	7.144	5×1	5580	16710	104												119	
			2.5×1	4080	11260	93													75
	16	6.35	3.5×1	5300	15280	100	105	146	25	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"	99	
			5×1	6480	19300	117													121
	16	7.144	2.5×1	3510	9750	94												74	
			3.5×1	4560	13230	93	110	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"	97	
	20	7.144	5×1	5580	16710	126												119	
			2.5×1	4080	11260	100	100												75
	20	7.938	3.5×1	5300	15280	100	116	146	25	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"	99	
			5×1	6480	19300	132													121
			1.5×1	2790	7240	98													52
			2.5×1	4080	11260	118	146	25	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"	75		
20	7.938	3.5×1	5300	15280	100	138											99		
		5×1	6480	19300	158													121	
50	7.938	2.5×1	4750	12090	119												78		
		3.5×1	6180	16400	105	139	152	25	128	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	101		
50	7.938	1.5×1	7550	20720	159												124		
50	7.938	1.5×1	3250	7770	105	115	152	25	128	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	53		

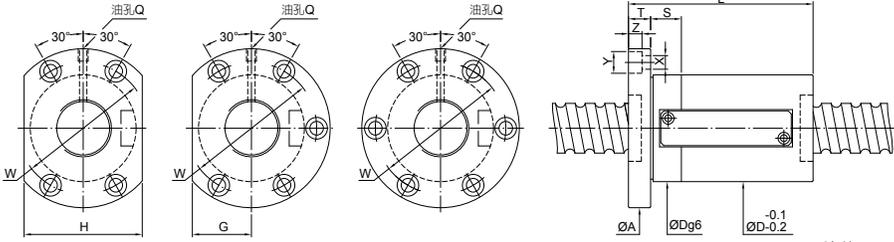


单位:mm

丝杆尺寸		珠径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰						配合				螺丝孔	油孔	刚性
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm		
63	10	6.35	3.5×1	5030	17020	108	86	154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	115		
			5×1	6150	21500		96											141		
	12	6.35	2.5×1	3870	12540	108	84	154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	87		
			3.5×1	5030	17020		96											141		
	12	7.144	2.5×1	4540	14460	115	90	102	161	22	137	61	122	20	14	20	13	PT1/8"	89	
			3.5×1	5900	19620		102												117	
	16	7.144	2.5×1	4540	14460	115	97	113	161	22	137	61	122	20	14	20	13	PT1/8"	117	
			3.5×1	A5900	19620		113												117	
	16	7.938	2.5×1	5260	15430	120	112	128	180	28	150	72	144	25	18	26	17.5	PT1/8"	91	
			3.5×1	6840	20940		128												120	
	20	6.35	2.5×1	3870	12540	108	104	124	154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	87	
			3.5×1	5030	17020		124												141	
20	9.525	2.5×1	8870	25870	122	120	140	182	28	150	72	144	25	18	26	17.5	PT1/8"	105		
		3.5×1	11530	35110		140												136		
20	9.525	3.5×1	11530	35110	122	160	140	182	28	150	72	144	25	18	26	17.5	PT1/8"	167		
		5×1	14090	44350		160												167		
80	10	6.35	3.5×1	5630	21660	130	90	176	22	152	66	132	20	14	20	13	PT1/8"	133		
			5×1	6880	27360		100											164		
	12	7.938	3.5×1	7670	27030	136	101	182	22	158	68	136	20	14	20	13	PT1/8"	143		
			5×1	9380	34140		113											177		
	16	9.525	2.5×1	9400	33100	143	108	124	204	28	172	77	154	30	18	26	17.5	PT1/8"	124	
			3.5×1	12220	44920		143												162	
20	9.525	2.5×1	9400	33100	143	120	140	204	28	172	77	154	30	18	26	17.5	PT1/8"	201		
		3.5×1	12220	44920		140												201		
100	16	9.525	2.5×1	9990	33200	170	115	131	243	32	205	91	182	30	22	32	21.5	PT1/8"	139	
			3.5×1	12990	45050		131												182	
	20	9.525	2.5×1	9990	33200	170	128	148	243	32	205	91	182	30	22	32	21.5	PT1/8"	226	
			3.5×1	15880	71320		147												226	
	20	9.525	2.5×1	9990	33200	170	128	148	243	32	205	91	182	30	22	32	21.5	PT1/8"	139	
			3.5×1	12990	45050		148												182	
20	9.525	3.5×1	12990	45050	170	168	148	243	32	205	91	182	30	22	32	21.5	PT1/8"	226		
		5×1	15880	71320		168												226		

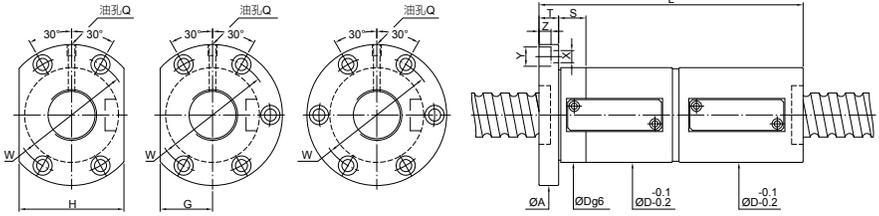

单位:mm


丝杆尺寸		珠径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰					配合	螺丝孔			油孔	刚性	
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm		
12	10	2.381	2.5×1	420	720	30	102	50	10	40	16	32	10	4.5	8	4.4	M6×1P	30	
			2.5×1	1210	2380	46	113	73.5	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	51	
	20	3.969	3.5×1	1580	3230		133												68
		3.969	1.5×1	830	1530	46	128	73.5	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	35	
25	16	3.969	2.5×1	1210	2380	46	160	73.5	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	51	
		3.969	1.5×1	830	1530	46	130	73	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	35	
	20	4.762	1.5×1	920	1930	54	126	76	15	64	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	41	
		4.762	2.5×1	1340	3000	54	158	76	15	64	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	61	
	32	16	6.35	1.5×1	1170	2300	58	154	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	43
			6.35	2.5×1	1710	3580	58	194	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	63
			6.35	3.5×1	2220	4860	58	234	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	83
			6.35	5×1	2340	6620	58	226	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M8×1P	120
		20	3.969	1.5×1	1010	2480	62	130	88	15	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	49
			3.969	2.5×1	1470	3860	62	162	88	15	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	73
			3.969	3.5×1	1910	5240	62	194	88	15	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	96
			3.969	5×1	2340	6620	62	226	88	15	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	120
6.35			2.5×1	2830	6090	74	173	108	18	90	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P	80	
6.35			3.5×1	3680	8270	74	205	108	18	90	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P	105	
20	6.35	5×1	4490	10450	74	237	108	18	90	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P	131		
	3.969	1.5×1	1010	2480	62	93	88	15	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	49		
		3.969	2.5×1	1470	3860	62	133	88	15	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	73	
		3.969	3.5×1	1910	5240	62	173	88	15	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	96	
20	6.35	5×1	2350	6610	74	213	108	18	90	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P	120		
	6.35	2.5×1	2830	6090	74	204	108	18	90	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P	80		
20	6.35	3.5×1	3680	8270	74	244	108	18	90	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P	105		
	6.35	5×1	4490	10450	74	284	108	18	90	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P	131		

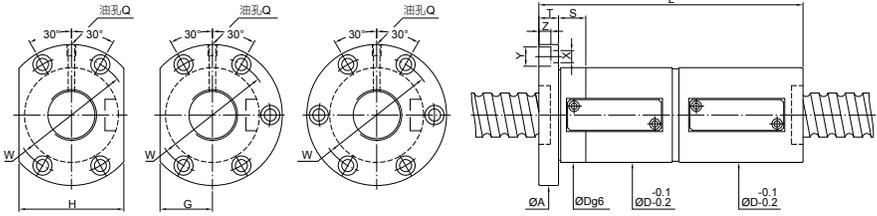

单位:mm



丝杆尺寸		珠径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰						配合			螺丝孔		油孔	刚性
外径	导程			( $1 \times 10^6$ REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm			
36	10	6.35	3.5×1	3890	9390	75	155	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	115		
			5×1	4750	11860		175											143		
	12	6.35	2.5×1	2990	6920	75	140	164	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	88	
			5×1	4750	11860		188												143	
	16	6.35	2.5×1	2990	6920	75	171	203	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	88	
			3.5×1	3890	9390		235												143	
	20	6.35	1.5×1	2050	4450	75	164	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	PT1/8"	11	59	
			2.5×1	2990	6920		204												88	
3.5×1			3890	9390	244		115													
5×1			4750	11860	284		143													
40	10	6.35	3.5×1	4130	10560	86	155	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	125		
			5×1	5050	13340		175											155		
	12	6.35	2.5×1	3180	7780	86	141	165	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	95	
			3.5×1	4130	10560		189												125	
	16	6.35	2.5×1	3180	7780	86	173	205	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	95	
			3.5×1	4130	10560		237												125	
	16	7.144	2.5×1	3740	8790	86	173	205	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	98	
			3.5×1	4870	11930		237												128	
	20	6.35	1.5×1	2180	5000	86	164	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	11	64	
			2.5×1	3180	7780		204												95	
			3.5×1	4130	10560		244												125	
			5×1	5050	13340		284												155	
40	6.35	1.5×1	2180	5000	86	242	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	64			

## FDWE

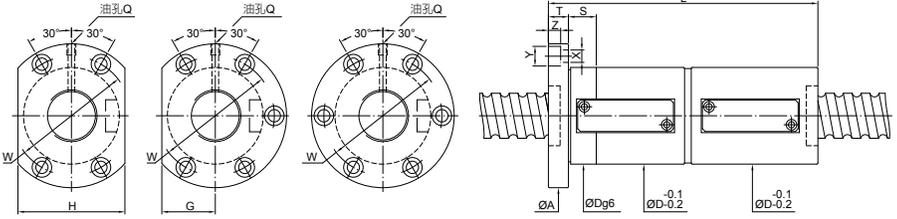


单位:mm

丝杆尺寸		循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰					配合	螺丝孔			油孔	刚性		
外径	导程		珠径	(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm		
50	10	6.35	3.5×1	4560	13230	93	155	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"	149	
			5×1	5580	16710	175	185												
	12	6.35	2.5×1	3510	9750	141												112	
			3.5×1	4560	13230	93	165	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"	149	
	12	7.144	5×1	5580	16710	189												185	
			2.5×1	4080	11260	161													114
	16	6.35	3.5×1	5300	15280	100	185	146	25	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"	151	
			5×1	6480	19300	209													187
	16	7.144	2.5×1	3510	9750	174													112
			3.5×1	4560	13230	93	206	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"	149	
	20	7.144	5×1	5580	16710	238													185
			2.5×1	4080	11260	180													114
	20	7.938	3.5×1	5300	15280	100	212	146	25	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"	151	
			5×1	6480	19300	244													187
	50	7.938	1.5×1	2790	7240	179													77
			2.5×1	4080	11260	219													
50	7.938	3.5×1	5300	15280	100	259	146	25	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"	151		
		5×1	6480	19300	299														187
50	7.938	2.5×1	4750	12090	219													117	
		3.5×1	6180	16400	105	259	152	25	128	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	154		
50	7.938	5×1	7550	20720	299													191	
		1.5×1	3250	7770	105	305	152	25	128	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	79		

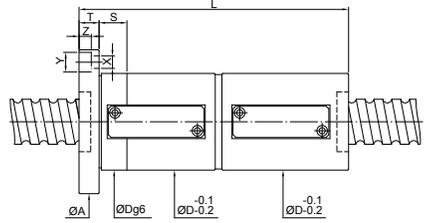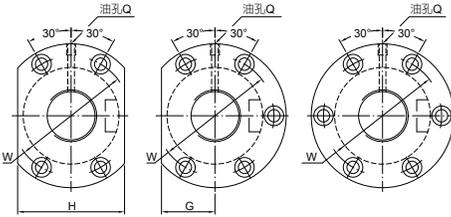


单位:mm

丝杆尺寸		珠径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰						配合			螺丝孔		油孔	刚性
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm			
63	10	6.35	3.5×1	5030	17020	108	155	154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	178		
			5×1	6150	21500	175	220													
	12	6.35	2.5×1	3870	12540	153	158	154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	134		
			3.5×1	5030	17020	108												177	220	
	12	7.144	2.5×1	4540	14460	158	182	161	22	137	61	122	20	14	20	13	PT1/8"	136		
			3.5×1	5900	19620	115												206		
			5×1	7210	24780	206												224		
	16	7.144	2.5×1	4540	14460	177	209	161	22	137	61	122	20	14	20	13	PT1/8"	136		
			3.5×1	5900	19620	115												241		
			5×1	7210	24780	241												224		
	16	7.938	2.5×1	5260	15430	207	239	180	28	150	72	144	25	18	26	17.5	PT1/8"	139		
			3.5×1	6840	20940	120												271		
20	6.35	2.5×1	3870	12540	205	245	154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	134			
		3.5×1	5030	17020	108												285			
	20	9.525	2.5×1	8870	25870	219	259	182	28	150	72	144	25	18	26	17.5	PT1/8"	208		
			3.5×1	11530	35110	122												299		
	80	10	6.35	2.5×1	5630	21660	130	159	176	22	152	66	132	20	14	20	13	PT1/8"	207	
				5×1	6880	27360	179	256												
12		7.938	2.5×1	7670	27030	184	220	204	28	172	77	154	30	18	26	17.5	PT1/8"	222		
			3.5×1	9380	34140	136												208		
16		9.525	2.5×1	9400	33100	188	220	204	28	172	77	154	30	18	26	17.5	PT1/8"	189		
			3.5×1	12220	44920	143												252		
20		9.525	2.5×1	9400	33100	220	260	204	28	172	77	154	30	18	26	17.5	PT1/8"	251		
			3.5×1	12220	44920	143												300		
100		16	9.525	2.5×1	9990	33200	211	243	243	32	205	91	182	30	22	32	21.5	PT1/8"	213	
				3.5×1	12990	45050	170												259	
		20	9.525	2.5×1	9990	33200	228	268	243	32	205	91	182	30	22	32	21.5	PT1/8"	213	
				3.5×1	12990	45050	170												308	
	20	9.525	2.5×1	9990	33200	211	268	243	32	205	91	182	30	22	32	21.5	PT1/8"	283		
			3.5×1	15880	71320	259												351		
20	9.525	2.5×1	9990	33200	228	268	243	32	205	91	182	30	22	32	21.5	PT1/8"	213			
		3.5×1	12990	45050	170												308			

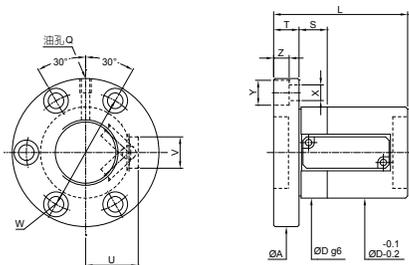



单位:mm

丝杆尺寸		珠径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰			配合	螺丝孔			循环管凸出部		油孔	刚性	
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm		
12	10	2.381	2.5×1	420	720	25	50	48	10	36	10	4.5	8	4.4	14	12	M6×1P	20	
			2.5×1	1210	2380	38	63	62	13	50	10	5.5	9.5	5.5	23	15	M6×1P	34	
	20	3.969	3.5×1	1580	3230	73												45	
		16	3.969	1.5×1	830	1530	63												24
			2.5×1	1210	2380	79												34	
	20	3.969	1.5×1	830	1530	70												24	
25	16	3.969	1.5×1	920	1930	62												28	
			2.5×1	1340	3000	78												40	
	20	4.762	1.5×1	1170	2300	74												29	
			2.5×1	1710	3580	94													42
			3.5×1	2220	4860	114												55	
32	16	3.969	1.5×1	1010	2480	63												33	
			2.5×1	1470	3860	79												48	
			3.5×1	1910	5240	95	78	15	63	15	6.6	11	6.6	29	15	M8×1P	63		
			5×1	2340	6610	111													77
	16	6.35	2.5×1	2830	8200	92												54	
			3.5×1	3680	11120	124	57	108	98	18	77	20	11	17.5	11	34	22	M8×1P	69
				5×1	4490	14050	124											85	
	20	3.969	1.5×1	1010	2480	70													33
			2.5×1	1470	3860	90													48
			3.5×1	1910	5240	110	49	78	15	63	15	6.6	11	6.6	29	15	M8×1P	63	
5×1			2350	6610	130													77	
20	6.35	2.5×1	2830	8200	104													54	
		3.5×1	3680	11120	144	57	124	98	18	77	20	11	17.5	11	34	22	M8×1P	69	
			5×1	4490	14050	144												85	

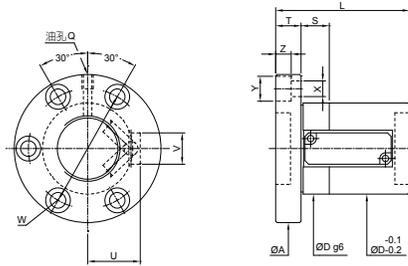


单位:mm

丝杆尺寸		珠径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰			配合			螺丝孔		循环管凸出部		油孔	刚性	
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)		Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ µm		
36	10	6.35	3.5×1	3890	9390	60	84	100	18	80	20	11	17.5	11	36	22	M8×1P	76		
			5×1	4750	11860		94											93		
	12	6.35	2.5×1	2990	6920	60	85	100	18	80	20	11	17.5	11	36	22	M8×1P	58		
			3.5×1	3890	9390		97											76		
	16	6.35	2.5×1	2990	6920	60	91	100	18	80	20	11	17.5	11	36	22	M8×1P	93		
			3.5×1	3890	9390		109											76		
	20	6.35	1.5×1	2050	4450	60	91	100	18	80	20	11	17.5	11	36	22	M8×1P	41		
			2.5×1	2990	6920		111											58		
			3.5×1	3890	9390		131											76		
			5×1	4750	11860		151											93		
40	10	6.35	3.5×1	4130	10560	64	84	104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"	82		
			5×1	5050	13340		96											101		
	12	6.35	2.5×1	3180	7780	64	86	104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"	63		
			3.5×1	4130	10560		98											82		
	16	6.35	2.5×1	3180	7780	64	93	104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"	101		
			3.5×1	4130	10560		109											82		
	16	7.144	6.35	2.5×1	3740	8790	64	92	108	104	18	84	15	11	17.5	11	38	22	PT1/8"	65
				3.5×1	4870	11930		124												84
	20	6.35	1.5×1	2180	5000	64	84	104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"	43		
			2.5×1	3180	7780		104											63		
3.5×1			4130	10560	124		82													
5×1			5050	13340	144		101													
40	6.35	1.5×1	2180	5000	64	130	104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"	43			

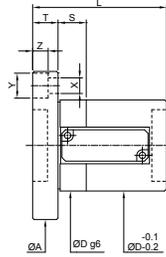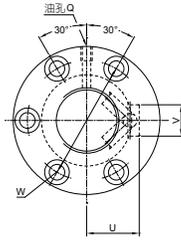

单位:mm



丝杆尺寸		珠径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰			配合		螺丝孔			循环管凸出部		油孔	刚性	
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm			
50	10	6.35	3.5×1	4560	13230	73	85	118	18	96	20	11	17.5	11	43	22	PT1/8"	97	119	
			5×1	5580	16710															95
	12	6.35	2.5×1	3510	9750	73	94	118	18	96	20	11	17.5	11	43	22	PT1/8"	97	119	
			5×1	5580	16710															106
	12	7.144	2.5×1	4080	11260	75	105	122	20	98	15	14	20	13	44	24	PT1/8"	99	121	
			3.5×1	5300	15280															117
	16	6.35	2.5×1	3510	9750	73	110	118	18	96	20	11	17.5	11	43	22	PT1/8"	97	119	
			5×1	5580	16710															126
	16	7.144	2.5×1	4080	11260	75	116	122	20	98	15	14	20	13	44	24	PT1/8"	99	121	
			3.5×1	5300	15280															132
	20	7.144	1.5×1	2790	7240	75	118	122	20	98	15	14	20	13	44	20	PT1/8"	97	119	
			2.5×1	4080	11260															98
			3.5×1	5300	15280															118
			5×1	6480	19300															138
	20	7.938	2.5×1	4750	12090	76	139	123	25	99	20	14	20	13	46	25	PT1/8"	101	124	
			3.5×1	6180	16400															159
50	7.938	1.5×1	3250	7770	76	115	123	25	99	20	14	20	13	46	25	PT1/8"	53			

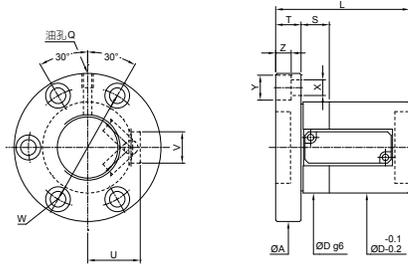

单位:mm


丝杆尺寸		珠径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)			螺帽		法兰			配合	螺丝孔			循环管凸出部		油孔	刚性
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)			Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm
63	10	6.35	3.5×1	5030	17020	86	86	133	22	108	20	14	20	13	49	24	PT1/8"	115	
			5×1	6150	1500		96											141	
	12	6.35	2.5×1	3870	12540	86	84	133	22	108	20	14	20	13	49	24	PT1/8"	87	
			3.5×1	5030	17020		96											115	
	12	7.144	5×1	6150	1500	87	108	134	22	110	20	14	20	13	50	25	PT1/8"	141	
			2.5×1	4540	14460		90											89	
	12	7.144	3.5×1	5900	7210	87	102	134	22	110	20	14	20	13	50	25	PT1/8"	117	
			5×1	7210	24780		114											145	
	16	7.144	2.5×1	4540	14460	87	97	134	22	110	20	14	20	13	50	25	PT1/8"	89	
			3.5×1	5900	7210		129											117	
	16	7.938	5×1	7210	24780	89	144	148	28	118	25	18	26	17.5	52	25	PT1/8"	145	
			2.5×1	5260	15430		112											91	
16	7.938	3.5×1	6840	20940	89	128	148	28	118	25	18	26	17.5	52	25	PT1/8"	120		
		5×1	8360	26450		144											147		
20	6.35	2.5×1	3870	12540	86	104	124	133	108	20	14	20	13	49	24	PT1/8"	87		
		3.5×1	5030	17020		144											115		
20	6.35	5×1	6150	1500	86	144	133	22	108	20	14	20	13	49	24	PT1/8"	141		
		2.5×1	5260	15430		120											91		
20	7.938	3.5×1	6840	20940	89	140	148	28	118	25	18	26	17.5	52	25	PT1/8"	120		
		5×1	8360	26450		160											147		
20	9.525	2.5×1	8870	25870	93	120	152	28	122	25	18	26	17.5	54	28	PT1/8"	105		
		3.5×1	11530	35110		160											136		
20	9.525	5×1	14090	44350	93	160	152	28	122	25	18	26	17.5	54	28	PT1/8"	167		
		3.5×1	11530	35110		160											136		
80	10	6.35	3.5×1	5030	17020	103	90	150	22	126	20	14	20	13	58	25	PT1/8"	133	
			5×1	6150	1500		100											164	
	12	7.938	3.5×1	7670	27030	123	101	170	22	146	20	14	20	13	66	28	PT1/8"	143	
			5×1	9380	34140		113											177	
	16	9.525	2.5×1	9400	33100	126	108	185	28	155	30	18	26	17.5	70	28	PT1/8"	124	
			3.5×1	12220	44920		140											162	
20	9.525	5×1	14940	56740	126	140	185	28	155	30	18	26	17.5	70	28	PT1/8"	201		
		2.5×1	9400	33100		120											124		
20	9.525	3.5×1	12220	44920	126	140	185	28	155	30	18	26	17.5	70	28	PT1/8"	162		
		5×1	14940	56740		160											201		
100	16	9.525	2.5×1	9990	33200	146	115	131	217	32	181	30	22	32	21.5	82	35	PT1/8"	139
			3.5×1	12990	45050		147												182
	20	9.525	5×1	15880	71320	146	147	148	217	32	181	30	22	32	21.5	82	35	PT1/8"	226
			2.5×1	9990	33200		128												139
	20	9.525	3.5×1	12990	45050	146	148	217	32	181	30	22	32	21.5	82	35	PT1/8"	182	
			5×1	15880	71320		168											226	

# FDVE

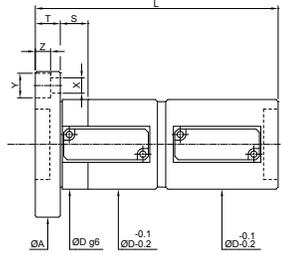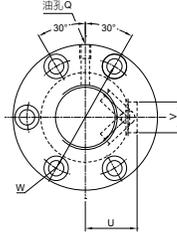



单位:mm

丝杆尺寸		珠径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰			配合			螺丝孔		循环管凸出部		油孔	刚性
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm		
12	10	2.381	2.5×1	420	720	25	102	48	10	36	10	4.5	8	4.4	14	12	M6×1P	30	
		3.969	2.5×1	1210	2380	38	113	62	13	50	10	5.5	9.5	5.5	23	15	M6×1P	51	
	20	3.969	1.5×1	830	1530	38	128	62	13	50	10	5.5	9.5	5.5	23	15	M6×1P	35	
		3.969	2.5×1	1210	2380	38	160	62	13	50	10	5.5	9.5	5.5	23	15	M6×1P	51	
25	16	3.969	1.5×1	920	1930	42	126	68	15	55	15	6.6	11	6.6	26	14	M6×1P	41	
		3.969	2.5×1	1340	3000	42	158	68	15	55	15	6.6	11	6.6	26	14	M6×1P	61	
	20	4.762	1.5×1	1170	2300	44	154	72	15	59	15	6.6	11	6.5	27	16	M6×1P	43	
		4.762	2.5×1	1710	3580	44	194	72	15	59	15	6.6	11	6.5	27	16	M6×1P	63	
32	16	3.969	3.5×1	2220	4860	44	234	78	15	63	15	6.6	11	6.6	29	15	M8×1P	83	
			1.5×1	1010	2480	49	130	78	15	63	15	6.6	11	6.6	29	15	M8×1P	49	
			2.5×1	1470	3860	49	162	78	15	63	15	6.6	11	6.6	29	15	M8×1P	73	
			3.5×1	1910	5240	49	194	78	15	63	15	6.6	11	6.6	29	15	M8×1P	96	
	20	3.969	5×1	2340	6610	49	226	84	15	69	15	6.6	11	6.6	31	16	M8×1P	120	
			2.5×1	2830	8200	57	173	84	15	69	15	6.6	11	6.6	31	16	M8×1P	80	
			3.5×1	3680	11120	57	205	84	15	69	15	6.6	11	6.6	31	16	M8×1P	105	
			5×1	4490	14050	57	237	84	15	69	15	6.6	11	6.6	31	16	M8×1P	131	
	20	6.35	1.5×1	1010	2480	49	133	84	15	69	15	6.6	11	6.6	31	16	M8×1P	49	
			2.5×1	1470	3860	49	173	84	15	69	15	6.6	11	6.6	31	16	M8×1P	73	
			3.5×1	1910	5240	49	213	84	15	69	15	6.6	11	6.6	31	16	M8×1P	96	
			5×1	2350	6610	49	253	84	15	69	15	6.6	11	6.6	31	16	M8×1P	120	
20	6.35	2.5×1	2830	8200	57	204	84	15	69	15	6.6	11	6.6	31	16	M8×1P	80		
		3.5×1	3680	11120	57	244	84	15	69	15	6.6	11	6.6	31	16	M8×1P	105		
		5×1	4490	14050	57	284	84	15	69	15	6.6	11	6.6	31	16	M8×1P	131		
		5×1	4490	14050	57	284	84	15	69	15	6.6	11	6.6	31	16	M8×1P	131		

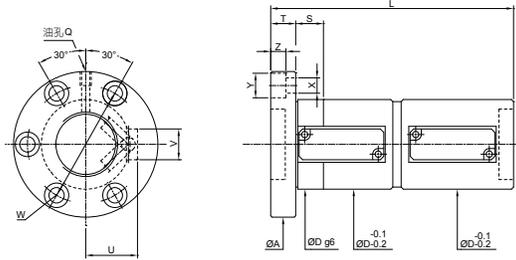


单位:mm

丝杆尺寸		珠径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰			配合			螺丝孔			循环管凸出部		油孔	刚性															
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)		Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm																	
36	10	6.35	3.5×1	3890	9390	60	155	100	18	80	20	11	17.5	11	36	22	M8×1P		115																
			5×1	4750	11860		175													143															
	12	6.35	2.5×1	2990	6920	60	152	100	18	80	20	11	17.5	11	36	22	M8×1P		88																
			3.5×1	3890	9390		176													115															
	16	6.35	2.5×1	2990	6920	60	173	205	100	18	80	20	11	17.5	11	36	22	M8×1P		143															
			3.5×1	3890	9390		200														115														
	20	6.35	1.5×1	2050	4450	60	164	100	18	80	20	11	17.5	11	36	22	M8×1P		59																
			2.5×1	2990	6920		204													88															
			3.5×1	3890	9390		244													115															
			5×1	4750	11860		284													143															
			40	10	6.35		3.5×1													4130	10560	64	155	104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"		125
							5×1													5050	13340		175												
12	6.35	2.5×1		3180	7780	64	141	165	104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"		95															
		3.5×1		4130	10560		189														125														
16	6.35	2.5×1		3180	7780	64	173	205	104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"		95															
		3.5×1		4130	10560		237														125														
16	7.144	6.35		2.5×1	3740	8790	64	173	205	104	18	84	15	11	17.5	11	38	22	PT1/8"		98														
				3.5×1	4870	11930		237														128													
20	6.35	2.5×1		2180	5000	64	164	104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"		64																
		3.5×1		3180	7780		204													95															
40	6.35	3.5×1		4130	10560	64	244	104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"		125																
		5×1		5050	13340		284													155															
40	6.35	1.5×1	2180	5000	64	242	104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"		64																	

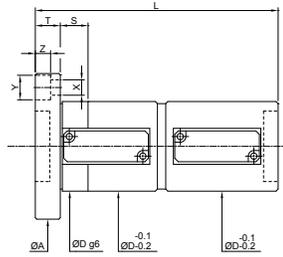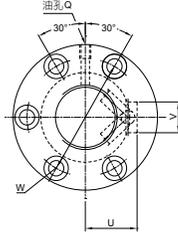

单位:mm

丝杆尺寸		珠径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰			配合	螺丝孔			循环管凸出部		油孔	刚性	
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)		Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm	
50	10	6.35	3.5×1	4560	13230	73	155	118	18	96	20	11	17.5	11	43	22	PT1/8"	149	
			5×1	5580	16710		175											185	
	12	6.35	2.5×1	3510	9750	73	152	176	118	18	96	20	11	17.5	11	43	22	PT1/8"	112
			3.5×1	4560	13230		176												149
	12	7.144	5×1	5580	16710	73	200	185	122	20	98	15	14	20	13	44	24	PT1/8"	185
			2.5×1	4080	11260		161												114
	16	6.35	3.5×1	5300	15280	75	185	212	122	20	98	15	14	20	13	44	24	PT1/8"	151
			5×1	6480	19300		209												187
	16	7.144	2.5×1	3510	9750	75	174	212	122	20	98	15	14	20	13	44	24	PT1/8"	112
			3.5×1	4560	13230		206												149
	20	7.144	5×1	5580	16710	75	238	212	122	20	98	15	14	20	13	44	24	PT1/8"	185
			2.5×1	4080	11260		180												114
	20	7.938	1.5×1	2790	7240	75	179	212	122	20	98	15	14	20	13	44	20	PT1/8"	77
			2.5×1	4080	11260		219												114
20	7.938	3.5×1	5300	15280	75	259	212	122	20	98	15	14	20	13	44	20	PT1/8"	151	
		5×1	6480	19300		259												187	
50	7.938	2.5×1	4750	12090	76	219	305	123	25	99	20	14	20	13	46	25	PT1/8"	117	
		3.5×1	6180	16400		259												154	
50	7.938	5×1	7550	20720	76	299	305	123	25	99	20	14	20	13	46	25	PT1/8"	191	
		1.5×1	3250	7770		305												79	

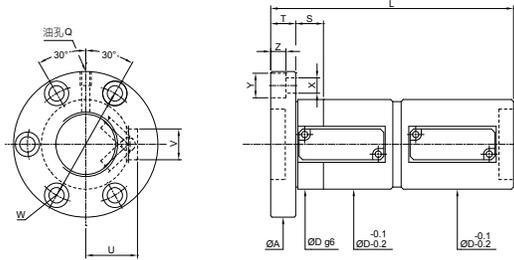

单位:mm

丝杆尺寸		珠径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰			配合	螺丝孔			循环管凸出部		油孔	刚性	
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)Co(静负荷)	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm		
63	10	6.35	3.5×1	5030	17020	86	155	133	22	108	20	14	20	13	49	24	PT1/8"	178	
			5×1	6150	1500		175											220	
	12	6.35	2.5×1	3870	12540	86	153	133	22	108	20	14	20	13	49	24	PT1/8"	134	
			3.5×1	5030	17020		201											178	
	12	7.144	2.5×1	4540	14460	87	158	182	134	22	110	20	14	20	13	50	25	PT1/8"	136
			3.5×1	5900	7210		206												180
	16	7.144	2.5×1	4540	14460	87	177	209	134	22	110	20	14	20	13	50	25	PT1/8"	224
			3.5×1	5900	7210		241												228
	16	7.938	2.5×1	5260	15430	89	207	239	148	28	118	25	18	26	17.5	52	25	PT1/8"	134
			3.5×1	6840	20940		271												178
	20	6.35	2.5×1	3870	12540	86	205	245	133	22	108	20	14	20	13	49	24	PT1/8"	220
			3.5×1	5030	17020		285												178
20	7.938	2.5×1	5260	15430	89	221	261	148	28	118	25	18	26	17.5	52	25	PT1/8"	139	
		3.5×1	6840	20940		301												184	
20	9.525	2.5×1	8870	25870	93	219	259	152	28	122	25	18	26	17.5	54	28	PT1/8"	258	
		3.5×1	11530	35110		299												208	
80	10	6.35	3.5×1	5030	17020	103	159	150	22	126	20	14	20	13	58	25	PT1/8"	207	
			5×1	6150	1500		179											256	
	12	7.938	3.5×1	7670	27030	123	184	170	22	146	20	14	20	13	66	28	PT1/8"	222	
			5×1	9380	34140		208											275	
	16	9.525	2.5×1	9400	33100	126	188	220	185	28	155	30	18	26	17.5	70	28	PT1/8"	189
			3.5×1	12220	44920		252												251
20	9.525	2.5×1	14940	56740	126	252	260	185	28	155	30	18	26	17.5	70	28	PT1/8"	311	
		3.5×1	14940	56740		300												311	
100	16	9.525	2.5×1	9990	33200	146	211	243	217	32	181	30	22	32	21.5	82	35	PT1/8"	213
			3.5×1	12990	45050		259												283
	20	9.525	2.5×1	15880	71320	146	259	268	217	32	181	30	22	32	21.5	82	35	PT1/8"	351
			3.5×1	15880	71320		308												283
			5×1	15880	71320													351	

PMI精密级滚珠丝杆

## 13.5 高负荷系列

### 特性：

PMI 针对FSVH、FSDH型式进行(钢珠与螺纹的接触角、钢珠直径、回流方式)的改善，提高与旧型式(FSVC)差异2倍以上之额定动负荷。

### 高寿命

PMI 采用之循环构造可使螺帽内之负荷分布均匀，提高滚珠丝杆之使用寿命。

旧型式(FSVC)之循环方式为回流管垂直插入滚珠沟槽形成一前倾角，滚珠在进入回流管时会与回流管撞击而弹入回流管，FSVH系列之循环构造由切线方向进入回流管，与导程角方向一致可顺畅进入回流管,可提高循环构造之使用寿命。

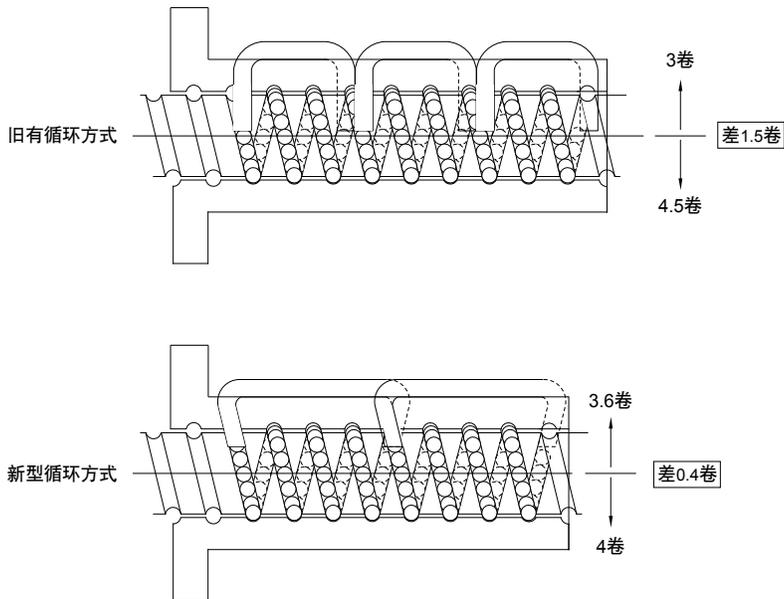



图13.4 高负荷丝杆新旧循环圈数差异比较

### 高DN值


*PMI* 采用将钢珠与回流轨道作切线式循环构造，可使用在DN值较高之高转速需求上。

### 低噪音

因为采用切线式循环构造，故能消除钢珠在回流时撞击回流管所产生之噪音。

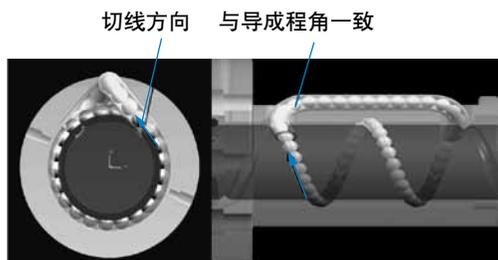

**FSVH 循环构造 (NEW)**

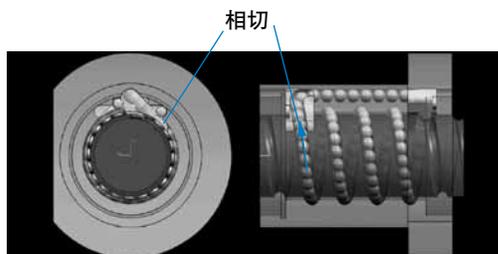

**FSDH 循环构造 (NEW)**

图13.5 FSVH、FSDH循环构造

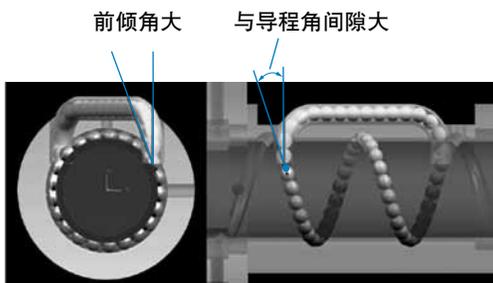


图13.6 旧型式 FSVH 循环构造

### 多样化的规格组合

*PMI* 可承制轴径 $\varnothing 40\sim\varnothing 120\text{mm}$ ，导程 $10\sim 60\text{mm}$ 之标准规格。(若有特殊规格需求,请与业务人员接洽)

### 高负荷丝杆建议安装方式

为了使丝杆轴、螺帽承受轴向均一负荷，在使用上建议采用如图13.4所示的安装方式，可以避免丝杆轴、螺帽及钢珠过度的磨损及运转时受力不均造成振动，有效提升滚珠丝杆的使用寿命。

### 用途

射出成型机 / 冲、锻压机 / 压模铸造机床 / 半导体制造设备 / 产业用机械

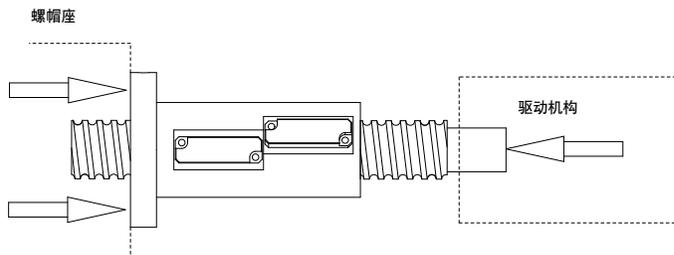


图13.7 高负荷丝杆建议安装方式



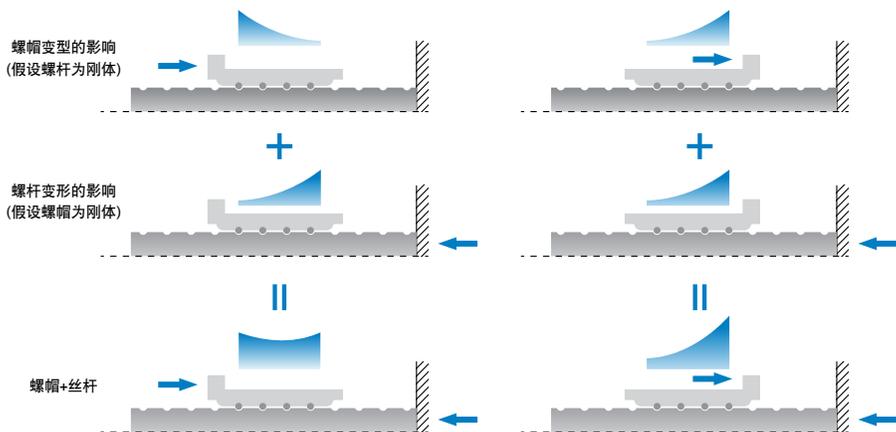


图13.8 负载分布图

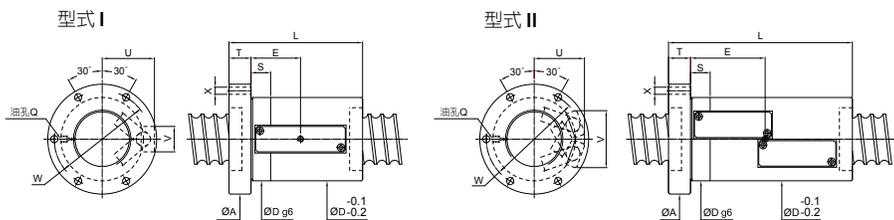

单位:mm

丝杆尺寸	外径	导程	钢珠尺寸	循环圈数×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰			配合	油孔		螺丝孔	循环管凸出部		型式
					动负荷 (1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca	静负荷 Co	Dg6	L	A	T	W	S	Q	E	X	V	U	
40	10	7.938	3.5×2	15000	41800	66	124	98	18	83	20	M6×1P	50.75	9	51	43	II	
	12	9.525	3.5×2	18600	48200	70	156	93	18	86	20	M6×1P	58	9	55	45	II	
45	10	7.938	3.5×2	15900	47300	70	134	104	18	87	20	M6×1P	54.2	9	54	45	II	
50	10	7.938	3.5×2	16700	52900	77	133	109	18	92	20	M6×1P	53.7	9	60	48	II	
	16	12.7	6×1	24800	63700	95	168	128	28	112	20	PT1/8"	70.5	9	32	60	I	
		12.7	3.5×2	31200	83500		200	128	28	112	20		86	9	72	62	II	
20	12.7	3.5×2	31200	84800	95	235	128	28	112	20	PT1/8"	97	9	72	62	II		
55	10	7.938	3.5×2	17500	58500	80	153	114	28	97	20	PT1/8"	62.1	9	61	49	II	
	16	12.7	6×1	25800	71800	100	168	133	28	115	20	PT1/8"	69.5	9	32	63	I	
3.5×2			32600	94000	100	200	133	28	115	20	84.5		9	77	64	II		
63	16	12.7	6×1	27800	81700	105	168	138	28	122	25	PT1/8"	65.25	9	32	66	I	
			3.5×2	35000	107000	105	202	138	28	122	25		82.25	9	80	67	II	
			6×2	50300	164000	105	266	138	28	122	25		114.25	9	80	67	II	
	20	15.875	2.5×2	35900	99300	117	210	157	32	137	25	PT1/8"	96	11	88	74	II	
			3.5×2	46600	134700	117	246	157	32	137	25		105.5	11	88	74	II	
25	15.875	2.5×2	35900	99300	117	235	157	32	137	25	PT1/8"	91	11	86	75	II		
80	16	12.7	6×1	30900	104400	120	172	158	32	139	25	PT1/8"	66	9	36	73	I	
			3.5×2	39000	136700	120	205	158	32	139	25		84	9	89	74	II	
			6×2	56000	208700	120	275	158	32	139	25		122	9	89	74	II	
	20	15.875	2.5×2	40100	127000	130	210	168	32	150	25	PT1/8"	87.5	11	90	83	II	
			3.5×2	52100	172400	130	250	168	32	150	25		107.5	11	90	83	II	
			6×2	75000	263200	130	330	168	32	150	30		147.5	11	90	83	II	
			3.5×2	67700	206100	145	305	188	40	165	25		PT1/8"	119	11	108	94	II
25	19.05	6×2	97200	314600	145	402	188	40	165	30	169	11		108	94	II		

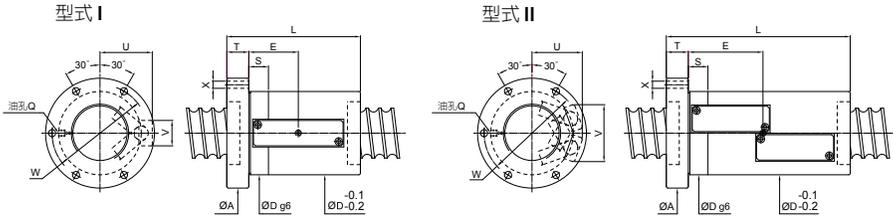

单位:mm

丝杆尺寸		钢珠尺寸	循环圈数圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰			配合	油孔		螺孔	循环管凸出部		型式
外径	导程			动负荷 (1×10 <sup>6</sup> REV) Ca	静负荷 Co	Dg6	L	A	T	W	S	Q	E	X	V	U	
100	16	12.7	6×1	34200	133200	145	172	185	32	165	25	PT1/8"	63.5	11	38	85	I
			3.5×2	43200	174500	145	205	185	32	165	25		79.5	11	98	85	II
			6×2	62000	266300	145	275	185	32	165	25		117.5	11	98	85	II
	20	15.875	2.5×2	44800	160900	150	205	194	32	172	30	PT1/8"	82	11	107	92	II
			3.5×2	58300	218400	150	245	194	32	172	30		102	11	107	92	II
			6×2	83800	333300	150	330	194	32	172	30		147	11	107	92	II
25	19.05	3.5×2	74900	260200	165	305	218	40	190	30	PT1/8"	122	11	111	102	II	
		6×2	107700	397100	165	410	218	40	190	30		177	11	111	102	II	
120	16	12.7	6×1	34100	130200	173	205	213	40	193	30	PT1/8"	84	11	38	93	I
			3.5×2	43000	170700	173	230	213	40	193	30		101	11	108	94	II
	20	15.875	6×1	46000	160800	173	222	213	40	193	30	PT1/8"	95	11	54	100	I
			3.5×2	58100	210700	173	260	213	40	193	30		116	11	121	104	II
			6×1	59200	194500	173	261	213	40	193	30		109.5	11	50	106	I
25	19.0	3.5×2	74700	254800	173	314	213	40	193	30	PT1/8"	135.5	11	129	109	II	


# 13.6 端塞高负荷系列

# FSDH

型号

BALLSCREWS


规格 端塞高负荷系列

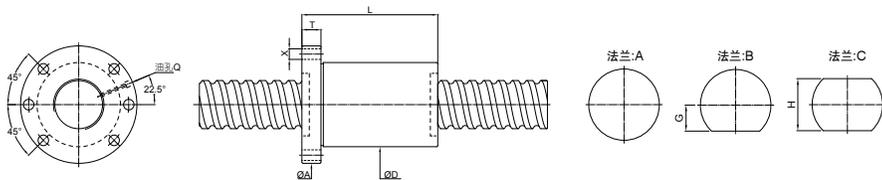

单位:mm

丝杆尺寸		钢珠尺寸	圈数×螺纹数	基本额定负荷(kgf)		螺帽		法兰				油孔	螺丝孔
外径	导程			动负荷 (1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca	静负荷 Co	D6	L	A	T	W	G	Q	X
45	12	9.525	5x1	13600	35400	84	98	128	24	106	57	PT1/8"	14
	16	9.525	5x1	13500	35300	84	122	128	24	106	57	PT1/8"	14
	20	9.525	4x1	11000	27900	84	122	128	24	106	57	PT1/8"	14
50	16	12.7	5x1	21100	53700	102	125	146	28	124	65	PT1/8"	14
	20	12.7	4x1	17200	42400	102	124	146	28	124	65	PT1/8"	14
	40	12.7	3x2	23400	61200	102	163	146	28	124	65	PT1/8"	14
63	32	15.875	4x1	25500	66000	126	176	182	32	154	81	PT1/8"	18
	40	15.875	3x2	35300	96600	126	169	182	32	154	81	PT1/8"	18
80	50	19.05	4x2	66600	204000	155	255	224	40	190	100	PT1/8"	22
100	60	19.05	4x2	73400	251500	175	295	244	40	210	100	PT1/8"	22



# 13.7 端盖型系列

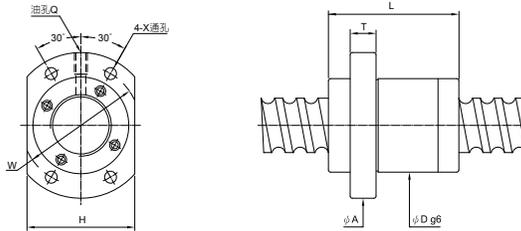

单位:mm

丝杆尺寸		钢珠直径	循环圈数 圈×螺纹数	基本额定负荷(kgf)		螺帽尺寸								
外径	导程			(1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca(动负荷)	Co(静负荷)	螺帽		法兰			螺丝孔 X	油孔 Q	刚性 kgf/μm	
				Dg6		L	A	T	H	W				
15	10	3.715	2.8×2	1410	2800	34	44	57	10	40	45	5.5	M6×1P	34
16	16	3.175	1.8×2	700	1400	32	38	53	10	38	42	4.5	M6×1P	18
20	20	3.175	1.8×2	1100	2500	39	52	62	10	46	50	5.5	M6×1P	29
25	25	3.969	1.8×2	1650	3900	47	62	74	12	56	60	6.6	M6×1P	35
			1.8×4	2830	7800									
32	32	4.762	1.8×2	2360	5940	58	78	92	15	68	74	9	M6×1P	44
			1.8×4	4280	11800									
36	24	7.144	2.8×2	6450	15220	75	94	115	18	86	94	11	M6×1P	77
40	40	6.35	1.8×2	3860	9900	73	95	114	17	84	93	11	M6×1P	55
			1.8×4	7000	19880									
50	50	7.938	1.8×2	5800	15800	90	120	135	20	104	112	14	M6×1P	68
			1.8×4	10520	31600									



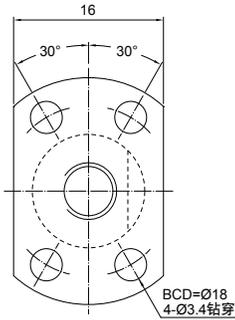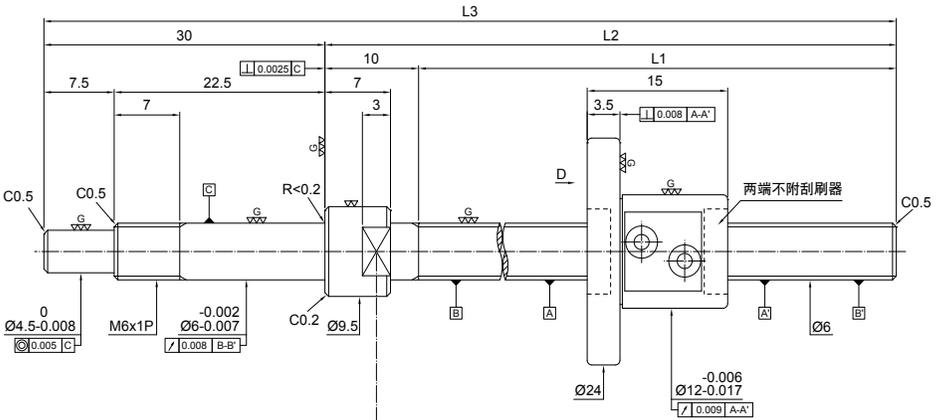

D视图

滚珠丝杆规格



产品规格	预压品	微间隙品
螺纹数 / 螺旋方向		1/右
节圆直径		6.1
导程		1
钢珠直径		0.8
循环圈数 (圈×列)		2.5 × 1
导程角		2.99
额定动负荷 $C_a$ (kgf)		58
额定静负荷 $C_o$ (kgf)		100
轴向间隙	0	0.005以下
预压扭矩(kgf-cm)	0.01~0.15	0.03以下

单位:mm

品号	轴尺寸			精度等级	导程精度		
	L1	L2	L3		目标值(T)	误差E	变动 $e_{300}$
FSM0601-C3-1R-0105	65	75	105	3	0	0.012	0.008
FSM0601-C3-1R-0135	95	105	135	3	0	0.012	0.008
FSM0601-C3-1R-0165	125	135	165	3	0	0.012	0.008

# FSMC 小珠径滚珠丝杆

轴径 $\varnothing 8$  导程01

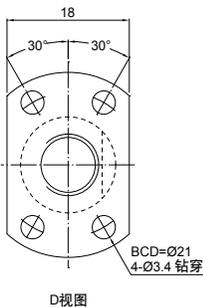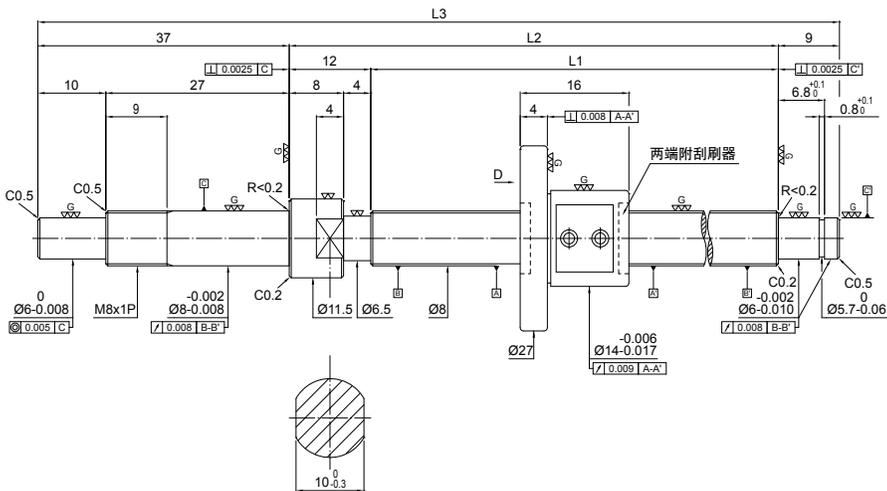

滚珠丝杆规格

产品规格	预压品	微间隙品
螺纹数 / 螺旋方向	1/右	
节圆直径	8.1	
导程	1	
钢珠直径	0.8	
循环圈数 (圈×列)	2.5 × 1	
导程角	2.25	
额定动负荷 $C_a$ (kgf)	66	
额定静负荷 $C_o$ (kgf)	140	
轴向间隙	0	0.005以下
预压扭矩(kgf-cm)	0.01~0.2	0.05以下



单位:mm

品号	轴尺寸			精度等级	导程精度		
	L1	L2	L3		目标值(T)	误差E	变动 $e_{300}$
FSM0801-C3-1R-0138	80	92	138	3	0	0.012	0.008
FSM0801-C3-1R-0168	110	122	168	3	0	0.012	0.008
FSM0801-C3-1R-0198	140	152	198	3	0	0.012	0.008
FSM0801-C3-1R-0248	190	202	248	3	0	0.012	0.008



# FSMC 小珠径滚珠丝杆

轴径 $\varnothing 6$  导程02

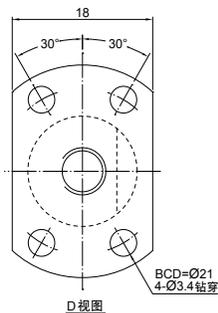
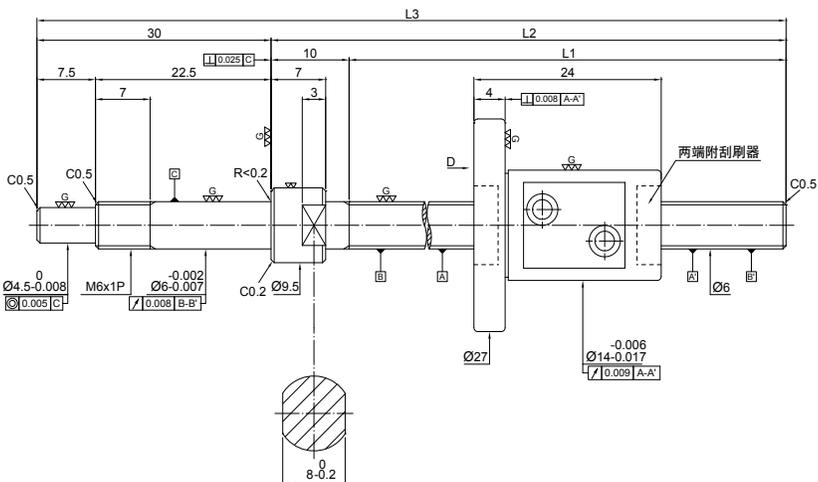


滚珠丝杆规格

产品规格	预压品	微间隙品
螺纹数 / 螺旋方向	1/右	
节圆直径	6.3	
导程	2	
钢珠直径	1.588	
循环圈数 (圈×列)	2.5 × 1	
导程角	5.77	
额定动负荷 Ca (kgf)	160	
额定静负荷 Co (kgf)	210	
轴向间隙	0	0.005以下
预压扭矩(kgf-cm)	0.01~0.2	0.05以下

单位:mm

品号	轴尺寸			精度等级	导程精度		
	L1	L2	L3		目标值(T)	误差E	变动 $e_{300}$
FSM0602-C3-1R-0105	65	75	105	3	0	0.012	0.008
FSM0602-C3-1R-0135	95	105	135	3	0	0.012	0.008
FSM0602-C3-1R-0165	125	135	165	3	0	0.012	0.008

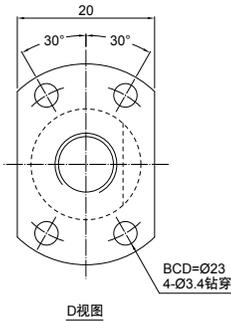
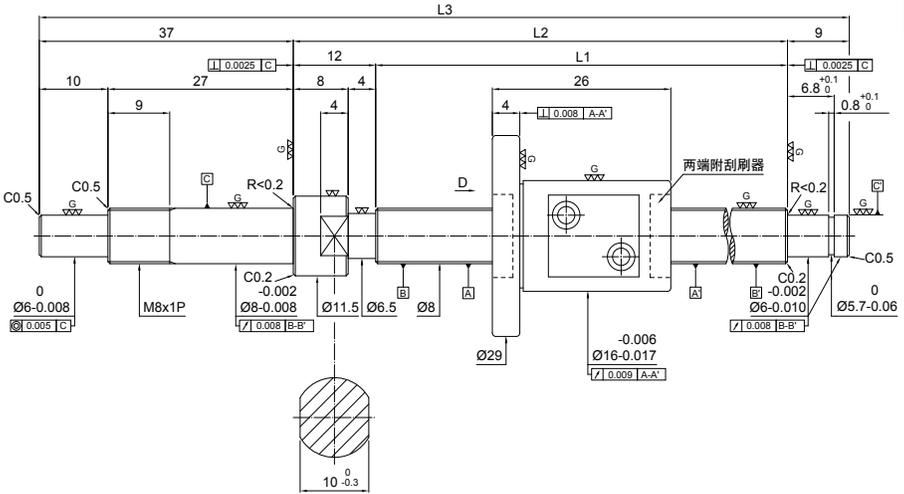


滚珠丝杆规格

产品规格	预压品	微间隙品
螺纹数 / 螺旋方向	1/右	
节圆直径	8.3	
导程	2	
钢珠直径	1.588	
循环圈数 (圈×列)	2.5 × 1	
导程角	4.39	
额定动负荷 Ca (kgf)	190	
额定静负荷 Co (kgf)	290	
轴向间隙	0	0.005以下
预压扭矩(kgf-cm)	0.01~0.2	0.05以下

单位:mm

品号	轴尺寸			精度等级	导程精度		
	L1	L2	L3		目标值(T)	误差E	变动e <sub>300</sub>
FSM0802-C3-1R-0138	80	92	138	3	0	0.012	0.008
FSM0802-C3-1R-0168	110	122	168	3	0	0.012	0.008
FSM0802-C3-1R-0198	140	152	198	3	0	0.012	0.008
FSM0802-C3-1R-0248	190	202	248	3	0	0.012	0.008

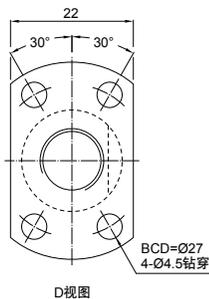
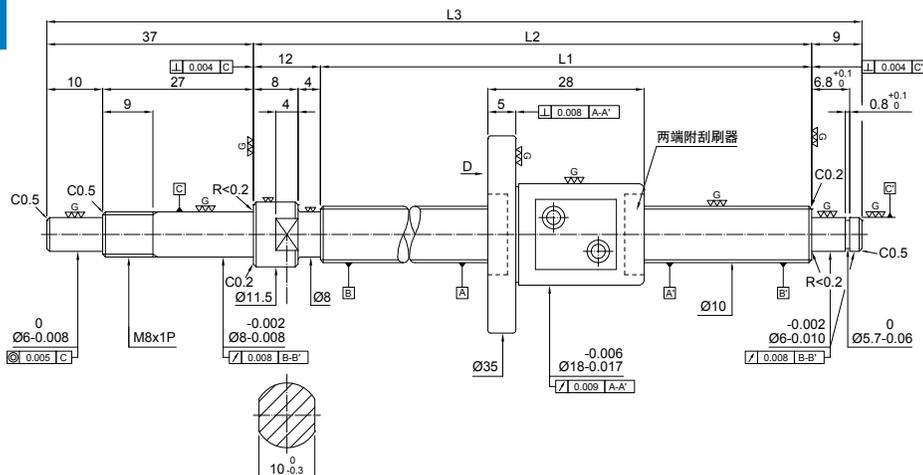


滚珠丝杆规格

产品规格	预压品	微间隙品
螺纹数 / 螺旋方向	1/右	
节圆直径	10.3	
导程	2	
钢珠直径	1.588	
循环圈数 (圈×列)	2.5 × 1	
导程角	3.54	
额定动负荷 Ca (kgf)	220	
额定静负荷 Co (kgf)	370	
轴向间隙	0	0.005以下
预压扭矩(kgf-cm)	0.01~0.3	0.05以下

单位:mm

品号	轴尺寸			精度等级	导程精度		
	L1	L2	L3		目标值(T)	误差E	变动 $e_{300}$
FSM1002-C3-1R-0168	110	122	168	3	0	0.012	0.008
FSM1002-C3-1R-0218	160	172	218	3	0	0.012	0.008
FSM1002-C3-1R-0268	210	222	268	3	0	0.012	0.008
FSM1002-C3-1R-0318	260	272	318	3	0	0.012	0.008
FSM1002-C3-1R-0368	310	322	368	3	0	0.012	0.008

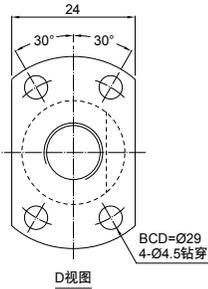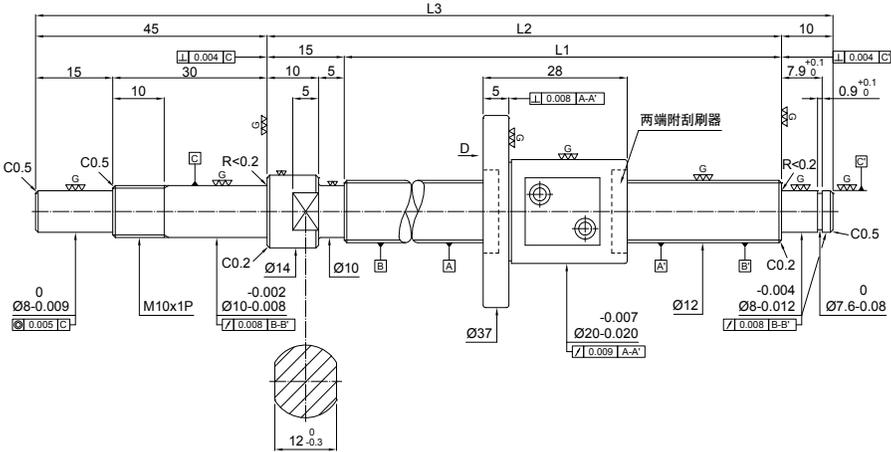

滚珠丝杆规格



产品规格	预压品	微间隙品
螺纹数 / 螺旋方向	1/右	
节圆直径	12.3	
导程	2	
钢珠直径	1.588	
循环圈数 (圈×列)	2.5 × 1	
导程角	2.96	
额定动负荷 Ca (kgf)	240	
额定静负荷 Co (kgf)	450	
轴向间隙	0	0.005以下
预压扭矩(kgf-cm)	0.04~0.4	0.1以下

单位:mm

品号	轴尺寸			精度等级	导程精度		
	L1	L2	L3		目标值(T)	误差E	变动 $e_{300}$
FSM1202-C3-1R-0180	110	125	180	3	0	0.012	0.008
FSM1202-C3-1R-0230	160	175	230	3	0	0.012	0.008
FSM1202-C3-1R-0280	210	225	280	3	0	0.012	0.008
FSM1202-C3-1R-0330	260	275	330	3	0	0.012	0.008
FSM1202-C3-1R-0380	310	325	380	3	0	0.012	0.008

# FSMC 小球径滚珠丝杆

## 轴径 $\phi 16$ 导程02

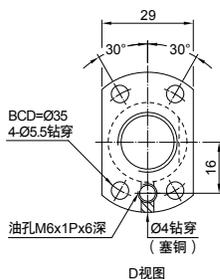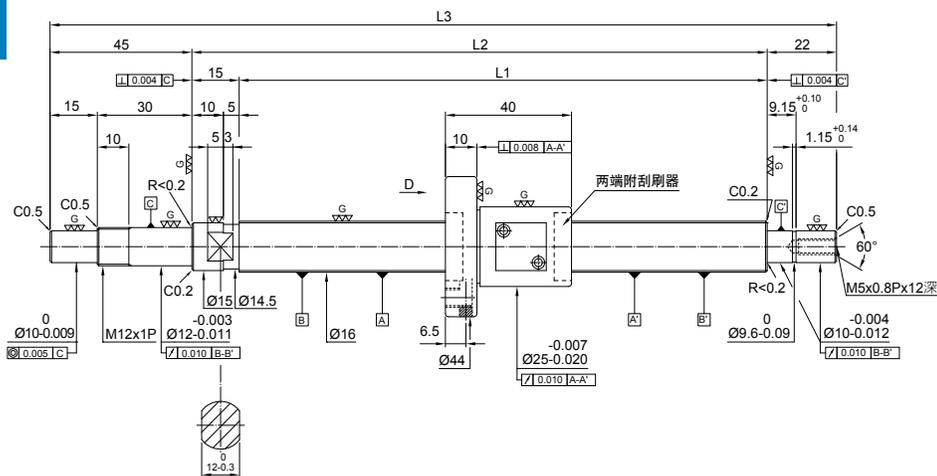

滚珠丝杆规格

产品规格	预压品	微间隙品
螺纹数 / 螺旋方向	1/右	
节圆直径	16.3	
导程	2	
钢珠直径	1.588	
循环圈数 (圈×列)	3.5 × 1	
导程角	2.24	
额定动负荷 Ca (kgf)	360	
额定静负荷 Co (kgf)	850	
轴向间隙	0	0.005以下
预压扭矩(kgf-cm)	0.05~0.5	0.15以下



单位:mm

品号	轴尺寸			精度等级	导程精度		
	L1	L2	L3		目标值(T)	误差E	变动 $e_{300}$
FSM1602-C3-1R-0221	139	154	221	3	0	0.012	0.008
FSM1602-C3-1R-0271	189	204	271	3	0	0.012	0.008
FSM1602-C3-1R-0321	239	254	321	3	0	0.012	0.008
FSM1602-C3-1R-0371	289	304	371	3	0	0.012	0.008
FSM1602-C3-1R-0471	389	404	471	3	0	0.013	0.008



# FSWE 标准型滚珠丝杆

轴径  $\phi 12$  导程 10

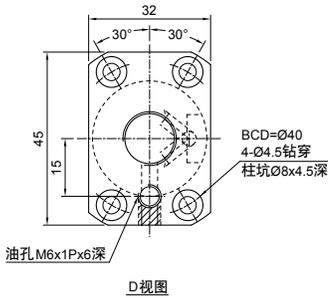
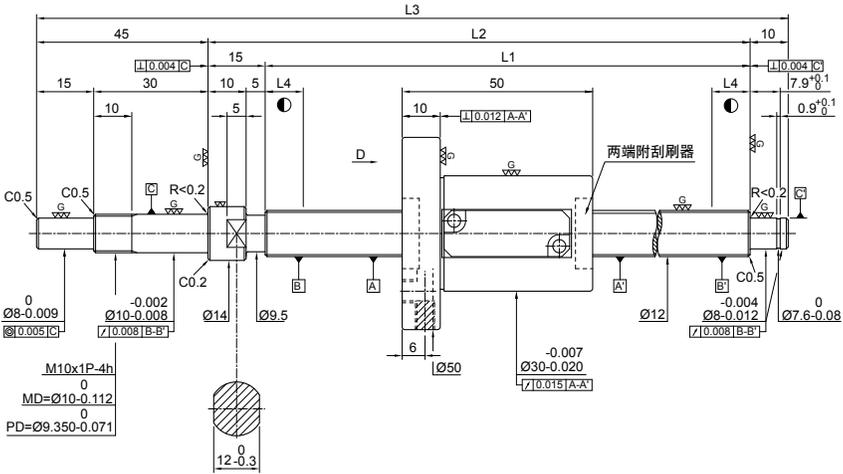


滚珠丝杆规格

产品规格	预压品	微间隙品
螺纹数 / 螺旋方向	1 / 右	
节圆直径	12.4	
导程	10	
钢珠直径	2.381	
循环圈数 (圈 × 列)	2.5 × 1	
导程角	14.4	
额定动负荷 Ca (kgf)	420	
额定静负荷 Co (kgf)	720	
轴向间隙	0	0.005以下
预压扭矩 (kgf-cm)	0.1~0.5	0.1以下

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 e <sub>300</sub>
1R12-10B1-FSWE-160-230-0.008	160	175	230	10	3	0.012	0.008
1R12-10B1-FSWE-210-280-0.008	210	225	280	10	3	0.012	0.008
1R12-10B1-FSWE-310-380-0.008	310	325	380	15	3	0.012	0.008
1R12-10B1-FSWE-410-480-0.008	410	425	480	15	3	0.013	0.008
1R12-10B1-FSWE-510-580-0.008	510	525	580	15	3	0.015	0.008

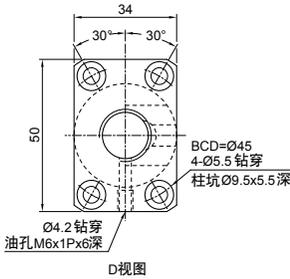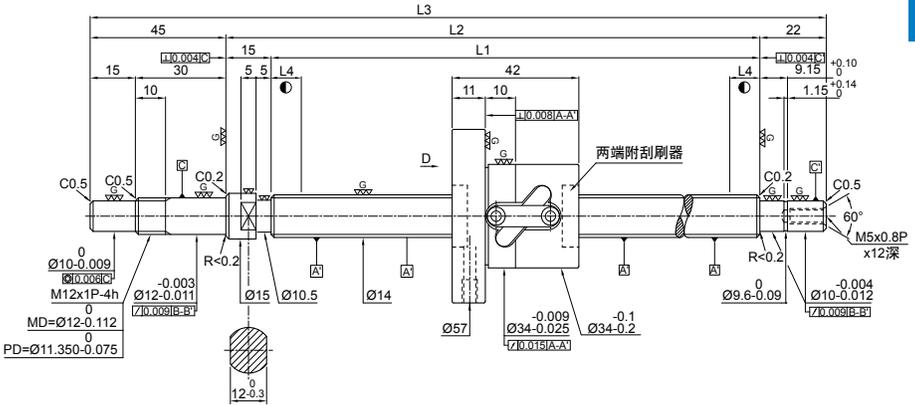

滚珠丝杆规格



产品规格	预压品	微间隙品
螺纹数 / 螺旋方向	1 / 右	
节圆直径	14.6	
导程	5	
钢珠直径	3.175	
循环圈数 (圈 × 列)	2.5 × 1	
导程角	6.22	
额定动负荷 $C_a$ (kgf)	675	
额定静负荷 $C_o$ (kgf)	1145	
轴向间隙	0	0.005以下
预压扭矩 (kgf-cm)	0.15~0.7	0.2以下

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 $e_{300}$
1R14-05B1-FSWC-189-271-0.008	189	204	271	10	3	0.012	0.008
1R14-05B1-FSWC-239-321-0.008	239	254	321	10	3	0.012	0.008
1R14-05B1-FSWC-339-421-0.008	339	954	421	15	3	0.012	0.008
1R14-05B1-FSWC-439-521-0.008	439	454	521	15	3	0.012	0.008
1R14-05B1-FSWC-539-621-0.008	539	554	621	15	3	0.012	0.008
1R14-05B1-FSWC-689-771-0.008	689	704	771	15	3	0.013	0.008

# FSWC 标准型滚珠丝杆

轴径  $\varnothing 15$  导程 10

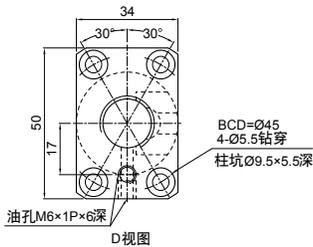
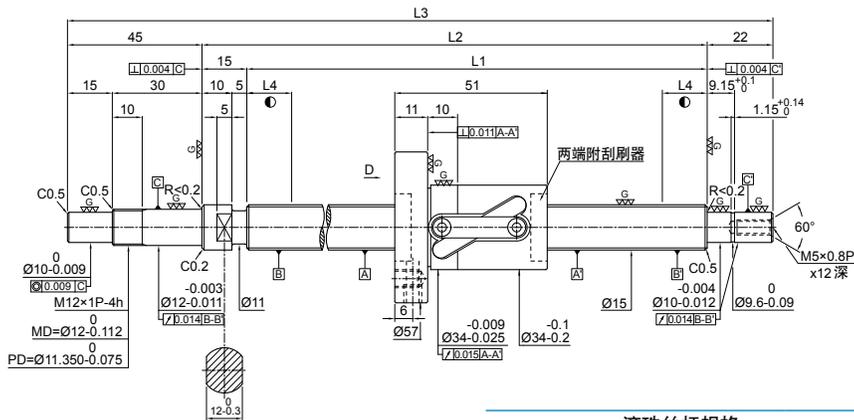


滚珠丝杆规格

产品规格	预压品	微间隙品
螺纹数 / 螺旋方向	1 / 右	
节圆直径	15.6	
导程	10	
钢珠直径	3.175	
循环圈数 (圈 $\times$ 列)	2.5 $\times$ 1	
导程角	11.53	
额定动负荷 $C_a$ (kgf)	680	
额定静负荷 $C_o$ (kgf)	1210	
轴向间隙	0	0.005以下
预压扭矩 (kgf-cm)	0.1~0.79	0.24 以下

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 $e_{300}$
1R15-10B1-FSWC-189-271-0.018	189	201	271	10	5	0.023	0.018
1R15-10B1-FSWC-239-321-0.018	239	254	321	10	5	0.023	0.018
1R15-10B1-FSWC-289-371-0.018	289	304	371	15	5	0.023	0.018
1R15-10B1-FSWC-339-421-0.018	339	354	421	15	5	0.023	0.018
1R15-10B1-FSWC-389-471-0.018	289	404	471	15	5	0.025	0.018
1R15-10B1-FSWC-439-521-0.018	439	454	521	15	5	0.025	0.018
1R15-10B1-FSWC-489-571-0.018	489	504	571	15	5	0.027	0.018

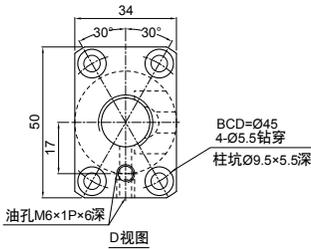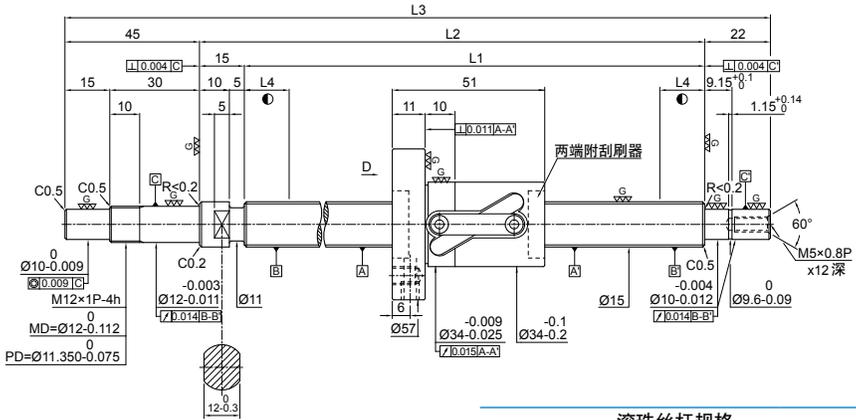

滚珠丝杆规格



产品规格	预压品	微间隙品
螺纹数 / 螺旋方向		1 / 右
节圆直径		15.6
导程		10
钢珠直径		3.175
循环圈数 (圈 × 列)		2.5 × 1
导程角		11.53
额定动负荷 Ca (kgf)		680
额定静负荷 Co (kgf)		1210
轴向间隙	0	0.005以下
预压扭矩 (kgf-cm)	0.1~0.79	0.24 以下

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 e <sub>300</sub>
1R15-10B1-FSWC-539-621-0.018	539	554	621	15	5	0.027	0.018
1R15-10B1-FSWC-589-671-0.018	589	604	671	15	5	0.030	0.018
1R15-10B1-FSWC-639-721-0.018	639	654	721	15	5	0.030	0.018
1R15-10B1-FSWC-689-771-0.018	689	704	771	15	5	0.035	0.018
1R15-10B1-FSWC-789-871-0.018	789	804	871	15	5	0.035	0.018
1R15-10B1-FSWC-889-971-0.018	889	904	971	15	5	0.040	0.018
1R15-10B1-FSWC-1089-1171-0.018	1089	1104	1171	15	5	0.046	0.018

# FSKC 标准型滚珠丝杆

轴径  $\varnothing 15$  导程 20

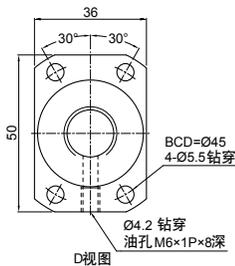
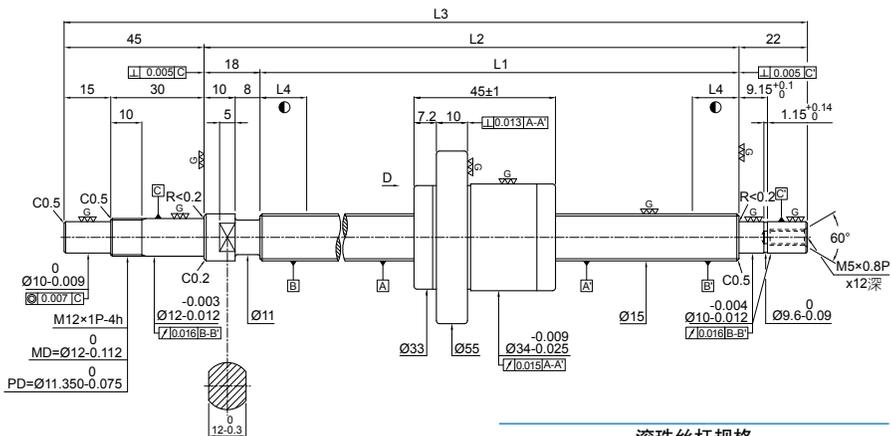


滚珠丝杆规格

产品规格	预压品	微间隙品
螺纹数 / 螺旋方向		1 / 右
节圆直径		15.6
导程		20
钢珠直径		3.175
循环圈数 (圈 × 螺纹数)		1.8 × 1
导程角		22.2
额定动负荷 $C_a$ (kgf)		780
额定静负荷 $C_o$ (kgf)		1400
轴向间隙	0	0.005 以下
预压扭矩 (kgf-cm)	0.15~0.8	0.24 以下

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 $e_{300}$
1R15-20A1-FSKC-186-271-0.018	186	204	271	10	5	0.023	0.018
1R15-20A1-FSKC-236-321-0.018	236	254	321	10	5	0.023	0.018
1R15-20A1-FSKC-286-371-0.018	286	304	371	15	5	0.023	0.018
1R15-20A1-FSKC-336-421-0.018	336	354	421	15	5	0.023	0.018
1R15-20A1-FSKC-386-471-0.018	386	404	471	15	5	0.025	0.018
1R15-20A1-FSKC-436-521-0.018	436	454	521	15	5	0.025	0.018
1R15-20A1-FSKC-486-571-0.018	486	504	571	15	5	0.027	0.018

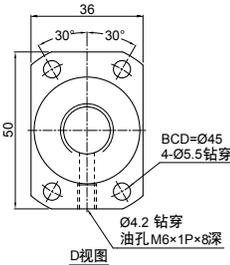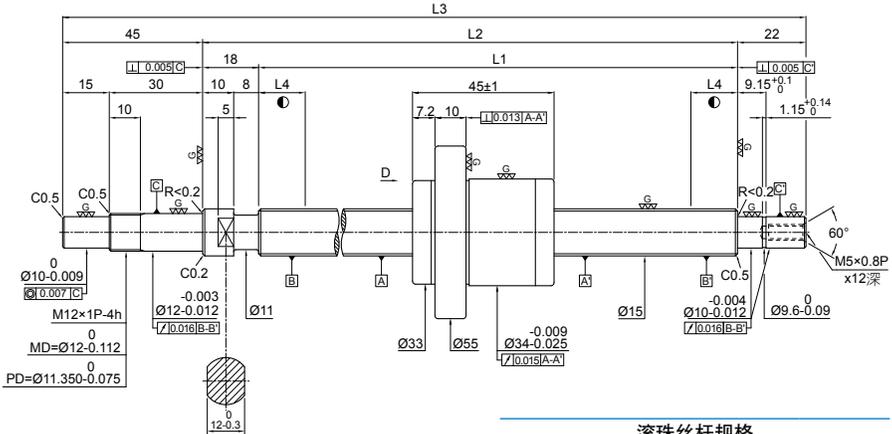


滚珠丝杆规格

产品规格	预压品	微间隙品
螺纹数 / 螺旋方向		1 / 右
节圆直径		15.6
导程		20
钢珠直径		3.175
循环圈数 (圈×螺纹数)		1.8 × 1
导程角		22.2
额定动负荷 Ca (kgf)		780
额定静负荷 Co (kgf)		1400
轴向间隙	0	0.005以下
预压扭矩 (kgf-cm)	0.15~0.8	0.24 以下

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 e <sub>300</sub>
1R15-20A1-FSKC-536-621-0.018	536	554	621	15	5	0.027	0.018
1R15-20A1-FSKC-586-671-0.018	586	604	671	15	5	0.030	0.018
1R15-20A1-FSKC-636-721-0.018	636	654	721	15	5	0.030	0.018
1R15-20A1-FSKC-686-771-0.018	686	704	771	15	5	0.030	0.018
1R15-20A1-FSKC-786-871-0.018	786	804	871	15	5	0.035	0.018
1R15-20A1-FSKC-886-971-0.018	889	904	971	15	5	0.040	0.018
1R15-20A1-FSKC-1086-1171-0.018	1089	1104	1171	15	5	0.046	0.018



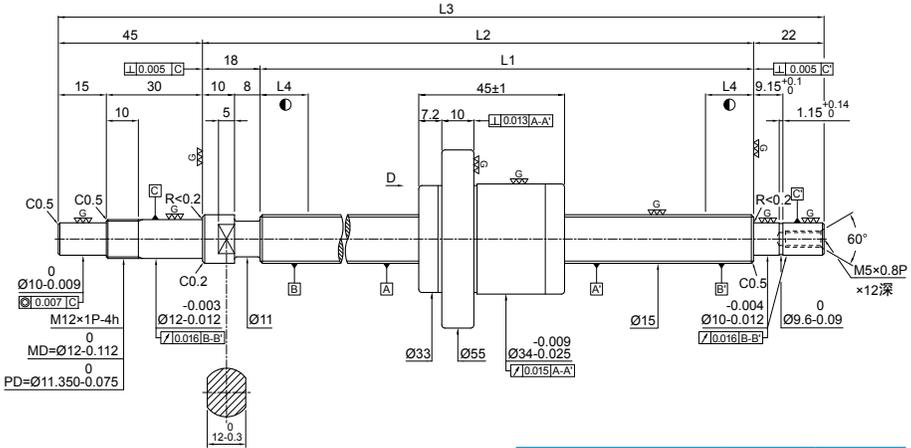



滚珠丝杆规格

产品规格	预压品	微间隙品
螺纹数 / 螺旋方向	2 / 右	
节圆直径	15.6	
导程	20	
钢珠直径	3.175	
循环圈数 (圈×螺纹数)	1.8×2	
导程角	22.2	
额定动负荷 Ca (kgf)	1400	
额定静负荷 Co (kgf)	2800	
轴向间隙	0	0.005以下
预压扭矩 (kgf-cm)	0.2~0.9	-

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 e <sub>300</sub>
2R15-20A1-FSKC-536-621-0.018	536	554	621	15	5	0.027	0.018
2R15-20A1-FSKC-586-671-0.018	586	604	671	15	5	0.030	0.018
2R15-20A1-FSKC-636-721-0.018	636	654	721	15	5	0.030	0.018
2R15-20A1-FSKC-686-771-0.018	686	704	771	15	5	0.030	0.018
2R15-20A1-FSKC-786-871-0.018	786	804	871	15	5	0.035	0.018
2R15-20A1-FSKC-886-971-0.018	886	904	971	15	5	0.040	0.018



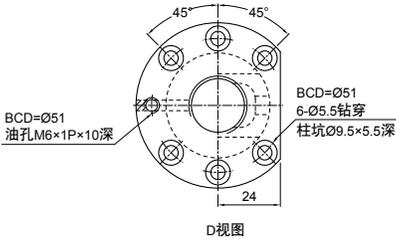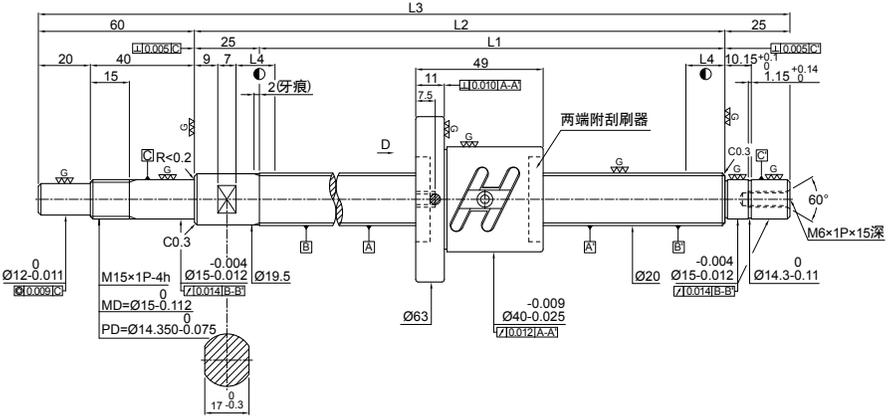

滚珠丝杆规格

产品规格	预压品
螺纹数 / 螺旋方向	1 / 右
节圆直径	20.4
导程	4
钢珠直径	2.381
循环圈数 (圈 × 列)	2.5 × 2
导程角	3.57
额定动负荷 Ca (kgf)	820
额定静负荷 Co (kgf)	2110
轴向间隙	0
预压扭矩 (kgf-cm)	0.12~0.68

单位:mm



品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 e <sub>300</sub>
1R20-04B2-FSWC-225-335-0.018	225	250	335	10	5	0.023	0.018
1R20-04B2-FSWC-275-385-0.018	275	300	385	10	5	0.023	0.018
1R20-04B2-FSWC-375-485-0.018	375	400	485	15	5	0.025	0.018
1R20-04B2-FSWC-475-585-0.018	475	500	585	15	5	0.027	0.018
1R20-04B2-FSWC-575-685-0.018	575	600	685	15	5	0.030	0.018
1R20-04B2-FSWC-675-785-0.018	675	700	785	15	5	0.035	0.018





# FSWC 标准型滚珠丝杆

## 轴径 $\varnothing 25$ 导程 04

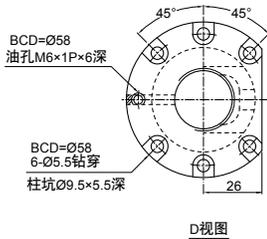
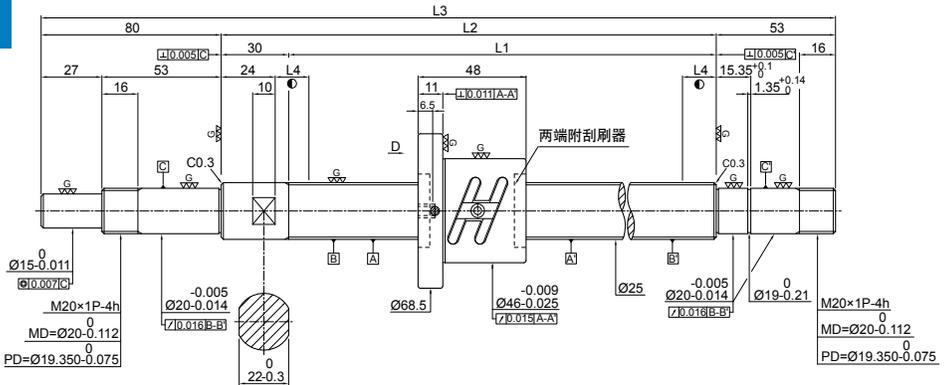


滚珠丝杆规格

产品规格	预压品
螺纹数 / 螺旋方向	1 / 右
节圆直径	25.4
导程	4
钢珠直径	2.381
循环圈数 (圈 × 列)	2.5 × 2
导程角	2.87
额定动负荷 $C_a$ (kgf)	930
额定静负荷 $C_o$ (kgf)	2710
轴向间隙	0
预压扭矩 (kgf-cm)	0.15~0.85

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	误差 E	变动 $e_{300}$
	L1	L2	L3	L4			
1R25-04B2-FSWC-220-383-0.018	220	250	383	10	5	0.023	0.018
1R25-04B2-FSWC-270-433-0.018	270	300	433	10	5	0.023	0.018
1R25-04B2-FSWC-370-533-0.018	370	400	533	15	5	0.025	0.018
1R25-04B2-FSWC-470-633-0.018	470	500	633	15	5	0.027	0.018
1R25-04B2-FSWC-570-733-0.018	570	600	733	15	5	0.030	0.018
1R25-04B2-FSWC-770-933-0.018	770	800	933	10	5	0.035	0.018

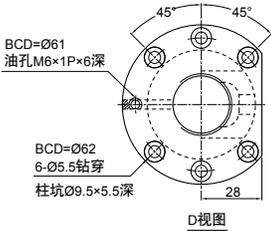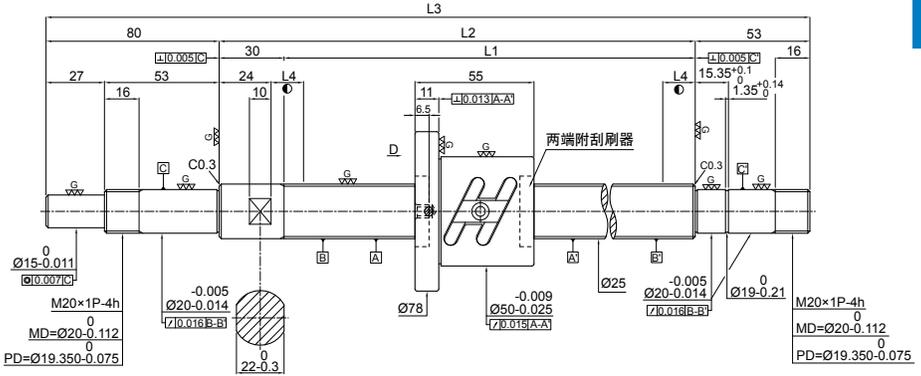



滚珠丝杆规格

产品规格	预压品	微间隙品
螺纹数 / 螺旋方向		1 / 右
节圆直径		20.7
导程		10
钢珠直径		3.969
循环圈数 (圈 × 列)		2.5 × 2
导程角		8.78
额定动负荷 Ca (kgf)		1100
额定静负荷 Co (kgf)		2120
轴向间隙	0	0.005以下
预压扭矩 (kgf-cm)	0.2~0.1.2	0.3 以下

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 e <sub>300</sub>
1R25-05B2-FSWC-220-383-0.018	220	250	383	10	5	0.023	0.018
1R25-05B2-FSWC-270-433-0.018	270	300	433	10	5	0.023	0.018
1R25-05B2-FSWC-370-533-0.018	370	400	533	15	5	0.025	0.018
1R25-05B2-FSWC-470-633-0.018	470	500	633	15	5	0.027	0.018
1R25-05B2-FSWC-570-733-0.018	570	600	733	15	5	0.030	0.018
1R25-05B2-FSWC-670-833-0.018	670	700	833	15	5	0.030	0.018
1R25-05B2-FSWC-770-933-0.018	770	800	933	15	5	0.035	0.018
1R25-05B2-FSWC-970-1133-0.018	970	1000	1133	15	5	0.040	0.018
1R25-05B2-FSWC-1170-1333-0.018	1170	1200	1333	15	5	0.046	0.018

# FSWC 标准型滚珠丝杆 轴径 $\phi 25$ 导程 06

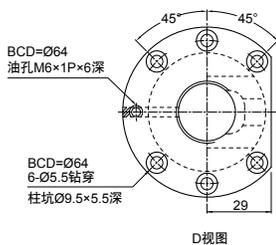
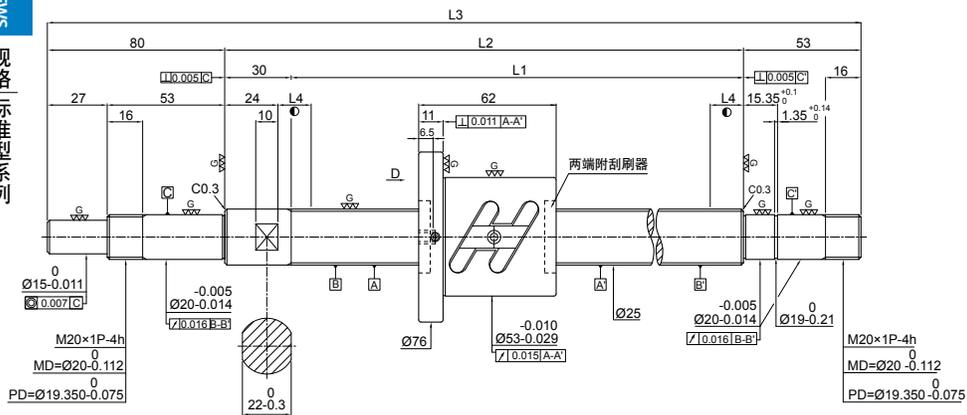


滚珠丝杆规格

产品规格	预压品
螺纹数 / 螺旋方向	1 / 右
节圆直径	25.7
导程	6
钢珠直径	3.969
循环圈数 (圈 × 列)	2.5 × 2
导程角	4.25
额定动负荷 $C_a$ (kgf)	2190
额定静负荷 $C_o$ (kgf)	5360
轴向间隙	0
预压扭矩 (kgf-cm)	0.42~2.4

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	误差 E		变动 $e_{300}$
	L1	L2	L3	L4				
1R25-06B2-FSWC-370-533-0.018	370	400	533	15	5	0.025	0.018	
1R25-06B2-FSWC-570-733-0.018	570	600	733	15	5	0.030	0.018	
1R25-06B2-FSWC-770-933-0.018	770	800	933	15	5	0.035	0.018	
1R25-06B2-FSWC-1170-1333-0.018	1170	1200	1333	15	5	0.046	0.018	

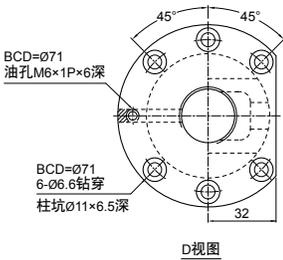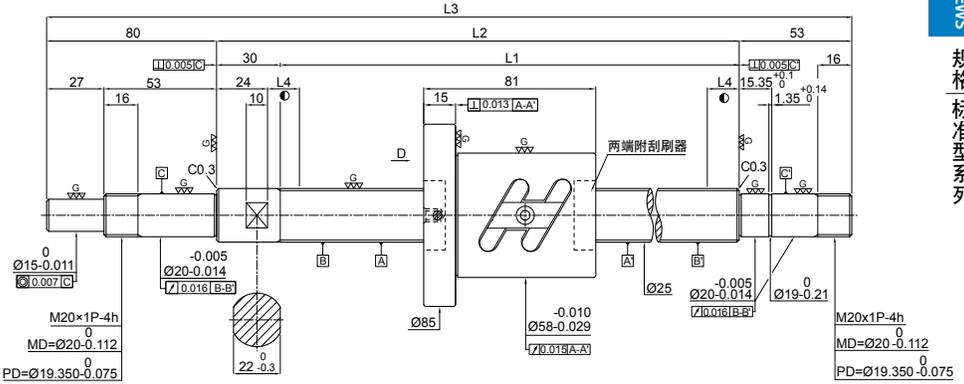

滚珠丝杆规格



产品规格	预压品
螺纹数 / 螺旋方向	1 / 右
节圆直径	26
导程	10
钢珠直径	4.762
循环圈数 (圈 × 列)	1.5 × 2
导程角	6.98
额定动负荷 Ca (kgf)	1820
额定静负荷 Co (kgf)	3840
轴向间隙	0
预压扭矩 (kgf-cm)	0.42~2.4

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 e <sub>300</sub>
1R25-10A2-FSWC-370-533-0.018	370	400	533	10	5	0.025	0.018
1R25-10A2-FSWC-570-733-0.018	570	600	733	10	5	0.030	0.018
1R25-10A2-FSWC-770-933-0.018	770	800	933	15	5	0.035	0.018
1R25-10A2-FSWC-970-1133-0.018	970	1000	1133	15	5	0.040	0.018
1R25-10A2-FSWC-1170-1333-0.018	1170	1200	1333	15	5	0.046	0.018
1R25-10A2-FSWC-1470-1600-0.018	1470	1500	1633	15	5	0.054	0.018

# FSWC 标准型滚珠丝杆

轴径  $\varnothing 28$  导程 05

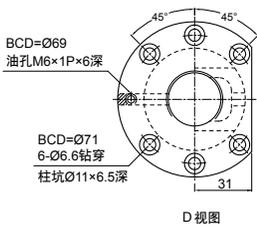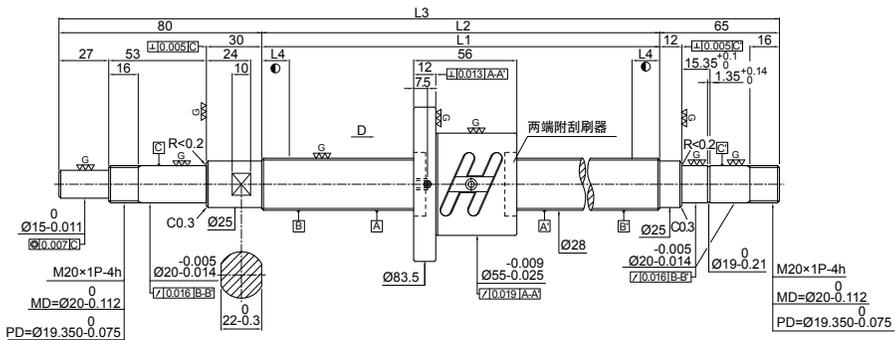


滚珠丝杆规格

产品规格	预压品
螺纹数 / 螺旋方向	1 / 右
节圆直径	28.6
导程	5
钢珠直径	3.175
循环圈数 (圈 × 列)	2.5 × 2
导程角	3.19
额定动负荷 $C_a$ (kgf)	1720
额定静负荷 $C_o$ (kgf)	4940
轴向间隙	0
预压扭矩 (kgf-cm)	0.3~1.7

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 $e_{300}$
1R28-05B2-FSWC-270-445-0.018	270	300	445	10	5	0.023	0.018
1R28-05B2-FSWC-370-545-0.018	370	400	545	15	5	0.023	0.018
1R28-05B2-FSWC-470-645-0.018	470	500	645	15	5	0.023	0.018
1R28-05B2-FSWC-558-733-0.018	558	588	733	15	5	0.023	0.018
1R28-05B2-FSWC-758-933-0.018	758	788	933	15	5	0.025	0.018
1R28-05B2-FSWC-958-1133-0.018	958	988	1133	15	5	0.025	0.018
1R28-05B2-FSWC-1158-1333-0.018	1158	1188	1333	15	5	0.027	0.018

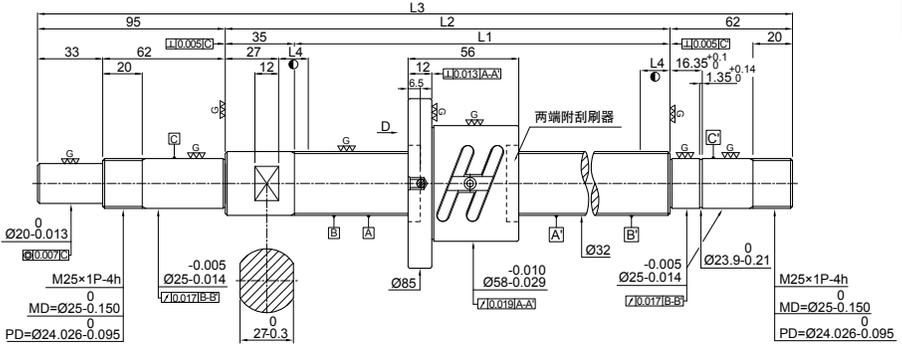

滚珠丝杆规格



产品规格	预压品
螺纹数 / 螺旋方向	1 / 右
节圆直径	32.6
导程	5
钢珠直径	3.175
循环圈数 (圈 × 列)	2.5 × 2
导程角	2.79
额定动负荷 Ca (kgf)	1830
额定静负荷 Co (kgf)	5680
轴向间隙	0
预压扭矩 (kgf-cm)	0.48~1.92

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 e <sub>300</sub>
1R32-05B2-FSWC-265-457-0.018	265	300	457	10	5	0.023	0.018
1R32-05B2-FSWC-365-557-0.018	365	400	557	15	5	0.025	0.018
1R32-05B2-FSWC-465-657-0.018	465	500	657	15	5	0.027	0.018
1R32-05B2-FSWC-565-757-0.018	565	600	757	15	5	0.030	0.018
1R32-05B2-FSWC-665-857-0.018	665	700	857	15	5	0.030	0.018
1R32-05B2-FSWC-765-957-0.018	765	800	957	15	5	0.035	0.018
1R32-05B2-FSWC-965-1157-0.018	965	1000	1157	15	5	0.040	0.018
1R32-05B2-FSWC-1165-1357-0.018	1165	1200	1357	15	5	0.046	0.018
1R32-05B2-FSWC-1465-1657-0.018	1465	1500	1657	15	5	0.054	0.018

# FSWC 标准型滚珠丝杆

轴径  $\varnothing 32$  导程 06

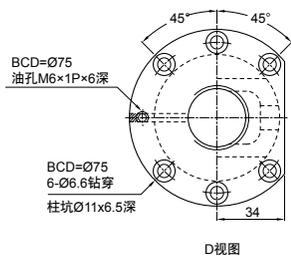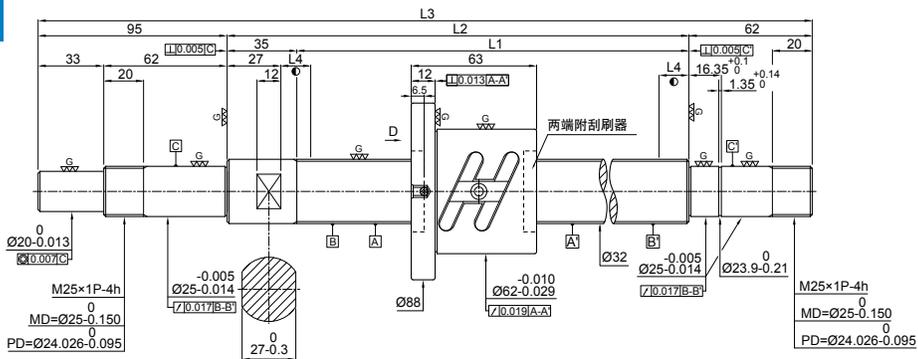

滚珠丝杆规格



产品规格	预压品
螺纹数 / 螺旋方向	1 / 右
节圆直径	32.7
导程	6
钢珠直径	3.969
循环圈数 (圈 × 列)	2.5 × 2
导程角	3.34
额定动负荷 Ca (kgf)	2410
额定静负荷 Co (kgf)	6900
轴向间隙	0
预压扭矩 (kgf-cm)	0.48~2.72

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 e <sub>300</sub>
1R32-06B2-FSWC-365-557-0.018	365	400	557	15	5	0.025	0.018
1R32-06B2-FSWC-565-757-0.018	565	600	757	15	5	0.030	0.018
1R32-06B2-FSWC-765-957-0.018	765	800	957	15	5	0.035	0.018
1R32-06B2-FSWC-965-1157-0.018	965	1000	1157	15	5	0.040	0.018
1R32-06B2-FSWC-1165-1357-0.018	1165	1200	1357	15	5	0.046	0.018
1R32-06B2-FSWC-1465-1657-0.018	1465	1500	1657	15	5	0.054	0.018





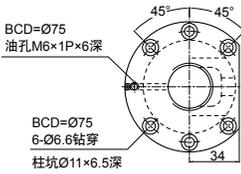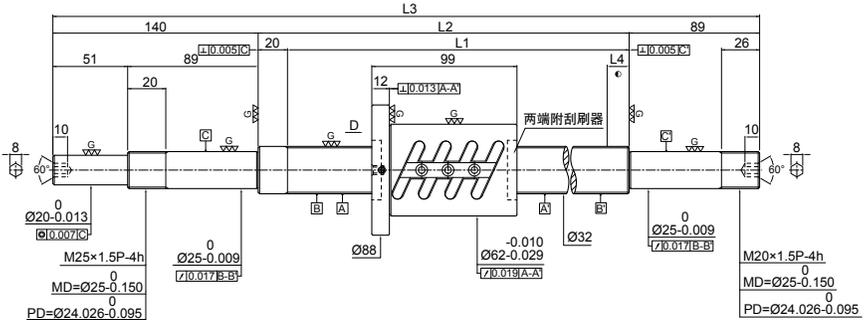

D视图

滚珠丝杆规格



产品规格	预压品
螺纹数 / 螺旋方向	1 / 右
节圆直径	32.7
导程	6
钢珠直径	3.969
循环圈数 (圈 × 列)	2.5 × 2(2)
导程角	3.34
额定动负荷 Ca (kgf)	2410
额定静负荷 Co (kgf)	6900
轴向间隙	0
预压扭矩 (kgf-cm)	2.32~4.82

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 e <sub>300</sub>
1R32-06B1-FOWC-380-629-0.018	380	400	629	15	5	0.025	0.018
1R32-06B1-FOWC-580-829-0.018	580	600	829	15	5	0.030	0.018
1R32-06B1-FOWC-780-1029-0.018	780	800	1029	15	5	0.035	0.018
1R32-06B1-FOWC-980-1229-0.018	980	1000	1229	15	5	0.040	0.018
1R32-06B1-FOWC-1180-1429-0.018	1180	1200	1429	15	5	0.046	0.018
1R32-06B1-FOWC-1480-1729-0.018	1480	1500	1729	15	5	0.054	0.018

# FOWC 标准型滚珠丝杆

轴径  $\varnothing 32$  导程 08

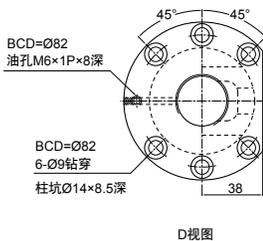
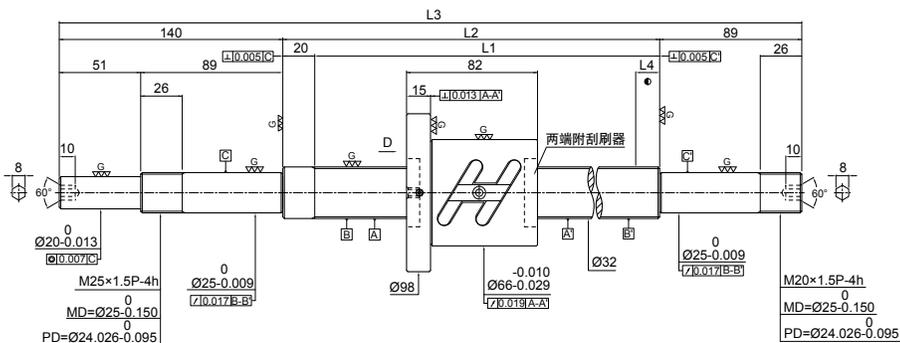


滚珠丝杆规格

产品规格	预压品
螺纹数 / 螺旋方向	1 / 右
节圆直径	33
导程	8
钢珠直径	4.762
循环圈数 (圈 × 列)	2.5 × 1(2)
导程角	4.41
额定动负荷 Ca (kgf)	1720
额定静负荷 Co (kgf)	4180
轴向间隙	0
预压扭矩 (kgf-cm)	1.26~5.06

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 e <sub>300</sub>
1R32-08B1-FOWC-380-629-0.018	380	400	629	15	5	0.025	0.018
1R32-08B1-FOWC-580-829-0.018	580	600	829	15	5	0.030	0.018
1R32-08B1-FOWC-780-1029-0.018	780	800	1029	15	5	0.035	0.018
1R32-08B1-FOWC-980-1229-0.018	980	1000	1229	15	5	0.040	0.018
1R32-08B1-FOWC-1480-1729-0.018	1480	1500	1729	15	5	0.054	0.018

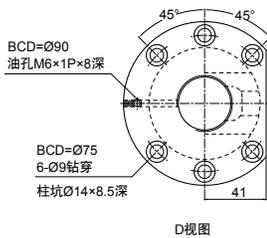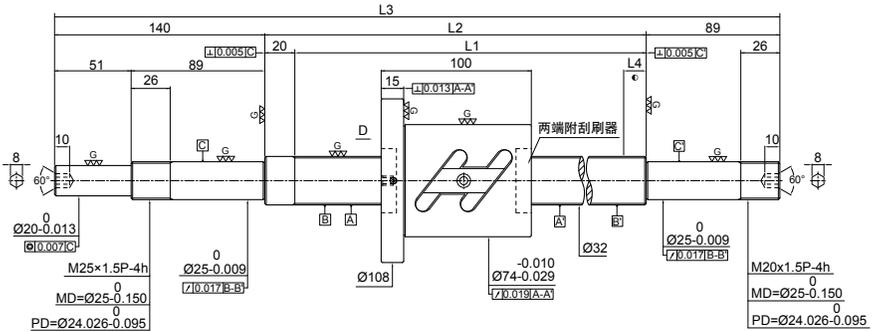



滚珠丝杆规格

产品规格	预压品
螺纹数 / 螺旋方向	1 / 右
节圆直径	33.4
导程	10
钢珠直径	6.35
循环圈数 (圈 × 列)	2.5 × 1(2)
导程角	5.44
额定动负荷 Ca (kgf)	2570
额定静负荷 Co (kgf)	5440
轴向间隙	0
预压扭矩 (kgf-cm)	3.58~7.44

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 e <sub>300</sub>
1R32-10B1-FOWC-380-629-0.018	380	400	629	15	5	0.025	0.018
1R32-10B1-FOWC-480-729-0.018	480	500	729	15	5	0.027	0.018
1R32-10B1-FOWC-580-829-0.018	580	600	829	15	5	0.030	0.018
1R32-10B1-FOWC-680-929-0.018	680	700	929	15	5	0.030	0.018
1R32-10B1-FOWC-780-1029-0.018	780	800	1029	15	5	0.035	0.018
1R32-10B1-FOWC-980-1229-0.018	980	1000	1229	15	5	0.040	0.018
1R32-10B1-FOWC-1180-1429-0.018	1180	1200	1429	15	5	0.046	0.018
1R32-10B1-FOWC-1480-1729-0.018	1480	1500	1729	15	5	0.054	0.018
1R32-10B1-FOWC-1780-2029-0.018	1780	1800	2029	15	5	0.065	0.018



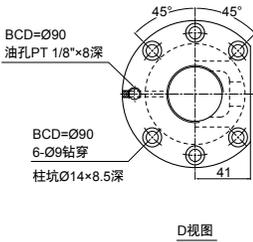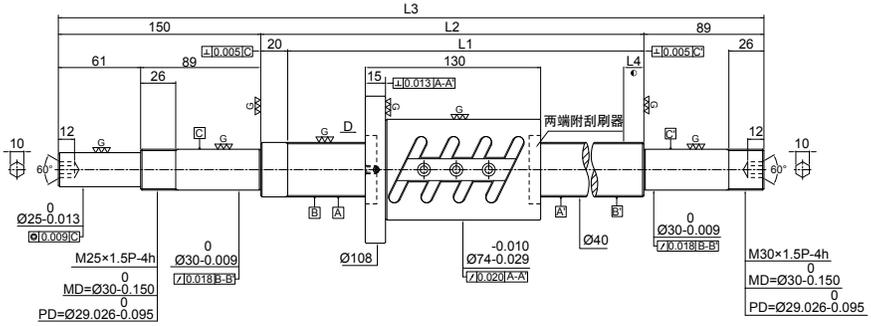

D视图

滚珠丝杆规格



产品规格	预压品
螺纹数 / 螺旋方向	1 / 右
节圆直径	41
导程	8
钢珠直径	4.762
循环圈数 (圈 × 列)	2.5 × 2(2)
导程角	3.55
额定动负荷 Ca (kgf)	3450
额定静负荷 Co (kgf)	10540
轴向间隙	0
预压扭矩 (kgf-cm)	4.24~8.82

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 e <sub>300</sub>
1R40-8B2-FOWC-380-639-0.018	380	400	639	15	5	0.025	0.018
1R40-8B2-FOWC-580-839-0.018	580	600	839	15	5	0.030	0.018
1R40-8B2-FOWC-780-1039-0.018	780	800	1039	15	5	0.035	0.018
1R40-8B2-FOWC-980-1239-0.018	980	1000	1239	15	5	0.040	0.018
1R40-8B2-FOWC-1180-1439-0.018	1180	1200	1439	15	5	0.046	0.018
1R40-8B2-FOWC-1580-1839-0.018	1580	1600	1839	15	5	0.054	0.018

# FOWC 标准型滚珠丝杆

轴径  $\varnothing 40$  导程 10

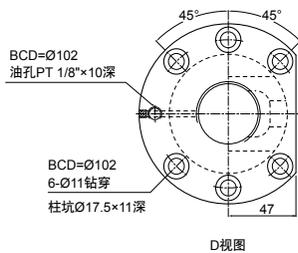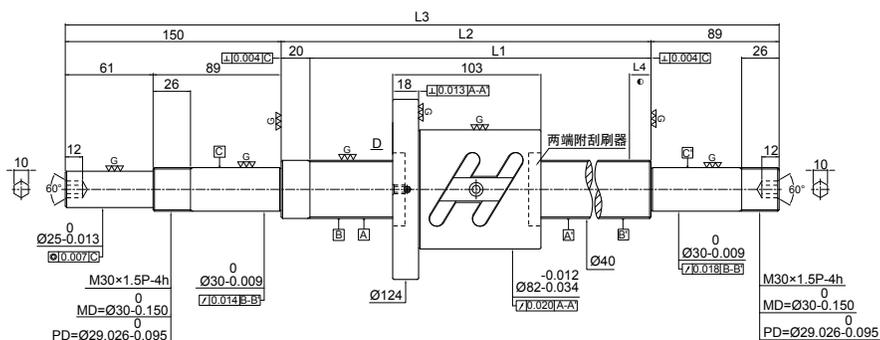


滚珠丝杆规格

产品规格	预压品
螺纹数 / 螺旋方向	1 / 右
节圆直径	41.4
导程	10
钢珠直径	6.35
循环圈数 (圈 × 列)	2.5 × 1(2)
导程角	4.4
额定动负荷 $C_a$ (kgf)	2880
额定静负荷 $C_o$ (kgf)	6950
轴向间隙	0
预压扭矩 (kgf-cm)	4.57~8.49


单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 $e_{300}$
1R40-10B1-FOWC-480-739-0.018	480	500	739	15	5	0.027	0.018
1R40-10B1-FOWC-580-839-0.018	580	600	839	15	5	0.030	0.018
1R40-10B1-FOWC-680-939-0.018	680	700	939	15	5	0.030	0.018
1R40-10B1-FOWC-780-1039-0.018	780	800	1039	15	5	0.035	0.018
1R40-10B1-FOWC-980-1239-0.018	980	1000	1239	15	5	0.040	0.018
1R40-10B1-FOWC-1180-1439-0.018	1180	1200	1439	15	5	0.046	0.018
1R40-10B1-FOWC-1380-1639-0.018	1380	1400	1639	15	5	0.054	0.018
1R40-10B1-FOWC-1580-1839-0.018	1580	1600	1839	15	5	0.054	0.018
1R40-10B1-FOWC-1780-2039-0.018	1780	1800	2039	15	5	0.065	0.018
1R40-10B1-FOWC-2380-2639-0.018	2380	2400	2639	15	5	0.077	0.018

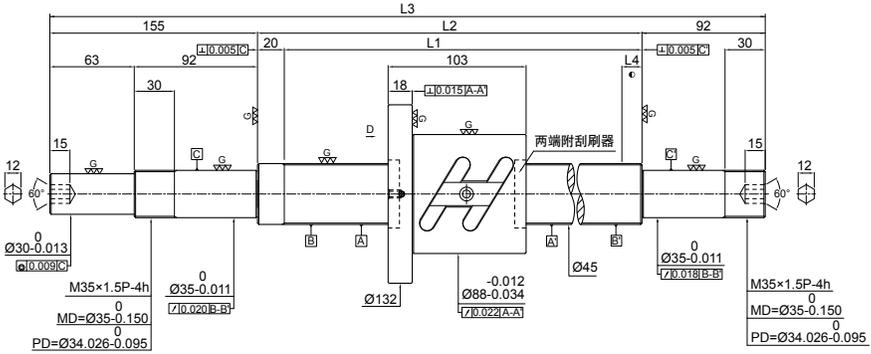

滚珠丝杆规格

产品规格	预压品
螺纹数 / 螺旋方向	1 / 右
节圆直径	46.4
导程	10
钢珠直径	6.35
循环圈数 (圈 × 列)	2.5 × 1(2)
导程角	4.4
额定动负荷 Ca (kgf)	3020
额定静负荷 Co (kgf)	7850
轴向间隙	0
预压扭矩 (kgf-cm)	4.58~9.5


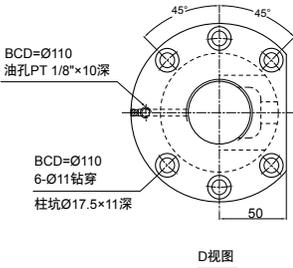


单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 $e_{300}$
1R45-10B1-1FOWC-680-947-0.018	680	700	947	15	5	0.035	0.018
1R45-10B1-1FOWC-980-1247-0.018	980	1000	1247	15	5	0.04	0.018
1R45-10B1-1FOWC-1380-1647-0.018	1380	1400	1647	15	5	0.054	0.018
1R45-10B1-1FOWC-1780-2047-0.018	1780	1800	2047	15	5	0.065	0.018
1R45-10B1-1FOWC-2480-2747-0.018	2480	2500	2747	15	5	0.077	0.018

# FOWC 标准型滚珠丝杆

## 轴径 $\varnothing 50$ 导程 10

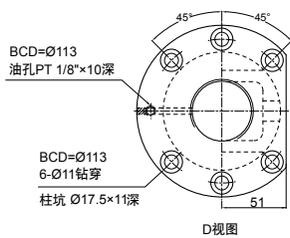
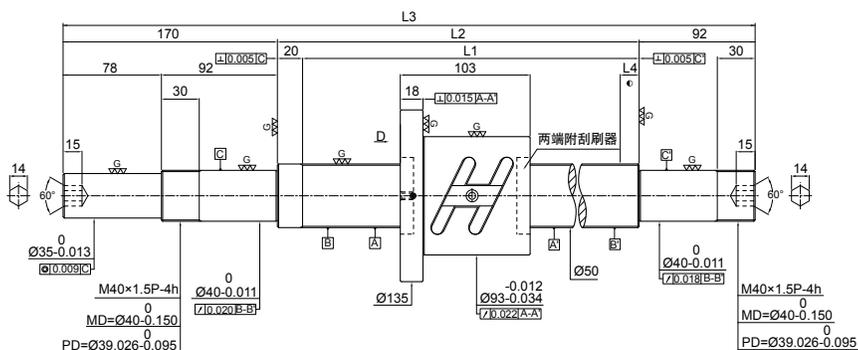


滚珠丝杆规格

产品规格	预压品
螺纹数 / 螺旋方向	1 / 右
节圆直径	51.4
导程	10
钢珠直径	6.35
循环圈数 (圈 × 列)	2.5 × 1(2)
导程角	3.54
额定动负荷 $C_a$ (kgf)	3190
额定静负荷 $C_o$ (kgf)	8710
轴向间隙	0
预压扭矩 (kgf-cm)	4.84~11.28

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 $e_{300}$
1R50-10B1-FOWC-580-892-0.018	580	600	892	15	5	0.030	0.018
1R50-10B1-FOWC-780-1092-0.018	780	800	1092	15	5	0.035	0.018
1R50-10B1-FOWC-980-1292-0.018	980	1000	1292	15	5	0.040	0.018
1R50-10B1-FOWC-1180-1492-0.018	1180	1200	1492	15	5	0.046	0.018
1R50-10B1-FOWC-1480-1792-0.018	1480	1500	1792	15	5	0.054	0.018
1R50-10B1-FOWC-1980-2292-0.018	1980	2000	2292	15	5	0.065	0.018
1R50-10B1-FOWC-2580-2892-0.018	2580	2600	2892	15	5	0.093	0.018

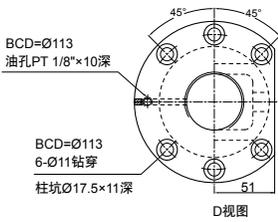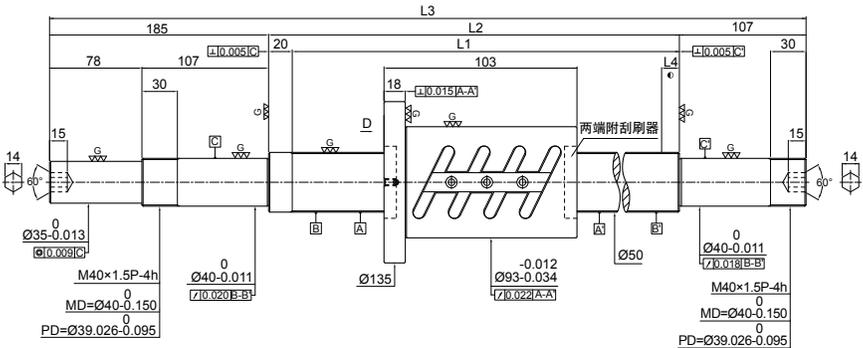

滚珠丝杆规格



产品规格	预压品
螺纹数 / 螺旋方向	1 / 右
节圆直径	51.4
导程	10
钢珠直径	6.35
循环圈数 (圈 × 列)	2.5 × 2(2)
导程角	3.54
额定动负荷 Ca (kgf)	5790
额定静负荷 Co (kgf)	17420
轴向间隙	0
预压扭矩 (kgf-cm)	10.48~17.48

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 e <sub>300</sub>
1R50-10B2-FOWC-580-892-0.018	580	600	892	15	5	0.030	0.018
1R50-10B2-FOWC-780-1092-0.018	780	800	1092	15	5	0.035	0.018
1R50-10B2-FOWC-980-1292-0.018	980	1000	1292	15	5	0.040	0.018
1R50-10B2-FOWC-1180-1492-0.018	1180	1200	1492	15	5	0.046	0.018
1R50-10B2-FOWC-1480-1792-0.018	1480	1500	1792	15	5	0.054	0.018
1R50-10B2-FOWC-1980-2292-0.018	1980	2000	2292	15	5	0.065	0.018
1R50-10B2-FOWC-2580-2892-0.018	2580	2600	2892	15	5	0.093	0.018

# FDWC 标准型滚珠丝杆

轴径  $\varnothing 32$  导程 10

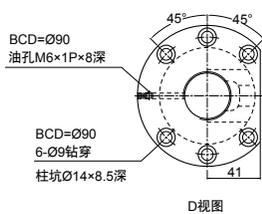
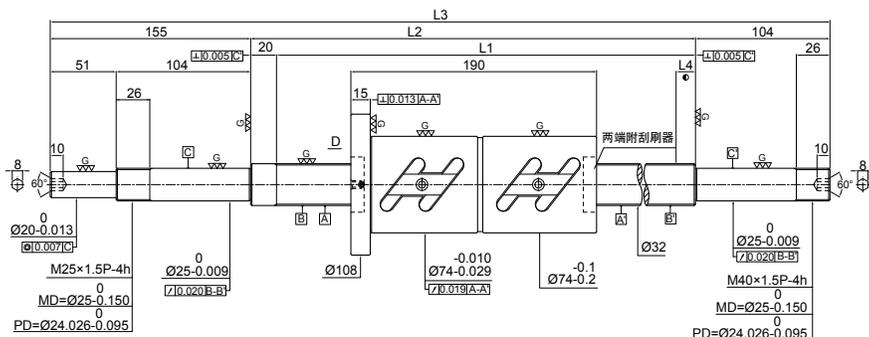


滚珠丝杆规格

产品规格	预压品
螺纹数 / 螺旋方向	1 / 右
节圆直径	33.4
导程	10
钢珠直径	6.35
循环圈数 (圈 × 列)	2.5 × 2
导程角	5.44
额定动负荷 Ca (kgf)	4660
额定静负荷 Co (kgf)	10880
轴向间隙	0
预压扭矩 (kgf-cm)	5.51~11.43

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 $e_{300}$
1R32-10B2-FDWC-380-659-0.018	380	400	659	15	5	0.025	0.018
1R32-10B2-FDWC-480-759-0.018	480	500	759	15	5	0.027	0.018
1R32-10B2-FDWC-580-859-0.018	580	600	859	15	5	0.030	0.018
1R32-10B2-FDWC-680-959-0.018	680	700	959	15	5	0.030	0.018
1R32-10B2-FDWC-780-1059-0.018	780	800	1059	15	5	0.035	0.018
1R32-10B2-FDWC-980-1259-0.018	980	1000	1259	15	5	0.040	0.018
1R32-10B2-FDWC-1180-1459-0.018	1180	1200	1459	15	5	0.046	0.018
1R32-10B2-FDWC-1480-1759-0.018	1480	1500	1759	15	5	0.054	0.018
1R32-10B2-FDWC-1780-2059-0.018	1780	1800	2059	15	5	0.065	0.018

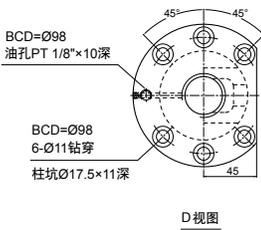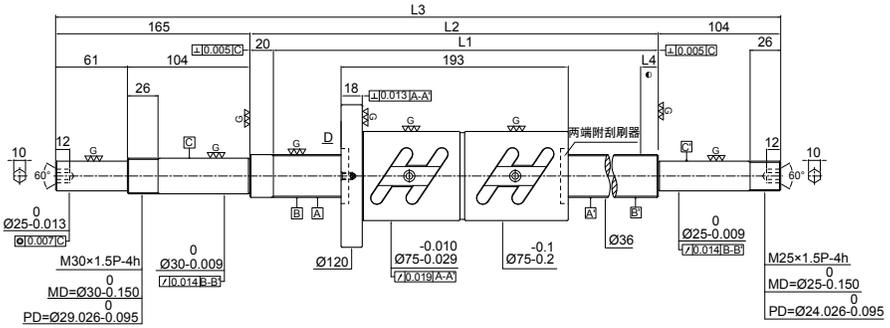

滚珠丝杆规格



产品规格	预压品
螺纹数 / 螺旋方向	1 / 右
节圆直径	37.4
导程	10
钢珠直径	6.35
循环圈数 (圈 × 列)	2.5 × 2
导程角	4.86
额定动负荷 Ca (kgf)	4930
额定静负荷 Co (kgf)	12360
轴向间隙	0
预压扭矩 (kgf-cm)	6.64~12.34

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 e <sub>300</sub>
1R36-10B2-1FDWC-480-769-0.018	480	500	769	15	5	0.027	0.018
1R36-10B2-1FDWC-680-969-0.018	680	700	969	15	5	0.035	0.018
1R36-10B2-1FDWC-980-1269-0.018	980	1000	1269	15	5	0.040	0.018
1R36-10B2-1FDWC-1380-1669-0.018	1380	1400	1669	15	5	0.054	0.018
1R36-10B2-1FDWC-1780-2069-0.018	1780	1800	2069	15	5	0.065	0.018

# FDWC 标准型滚珠丝杆

轴径  $\varnothing 40$  导程 10

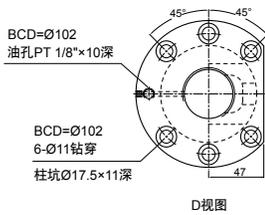
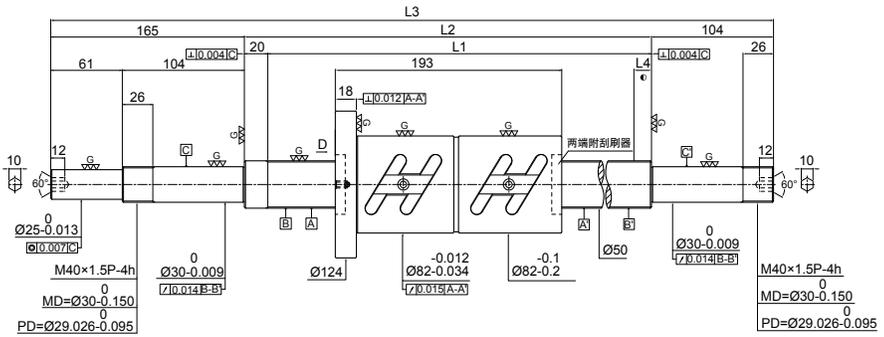


滚珠丝杆规格

产品规格	预压品
螺纹数 / 螺旋方向	1 / 右
节圆直径	41.4
导程	10
钢珠直径	6.35
循环圈数 (圈 × 列)	2.5 × 2
导程角	4.4
额定动负荷 $C_a$ (kgf)	5220
额定静负荷 $C_o$ (kgf)	13900
轴向间隙	0
预压扭矩 (kgf-cm)	8.26~13.78

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 $e_{300}$
1R40-10B2-FDWC-480-769-0.018	480	500	769	15	5	0.027	0.018
1R40-10B2-FDWC-580-869-0.018	580	600	869	15	5	0.030	0.018
1R40-10B2-FDWC-680-969-0.018	680	700	969	15	5	0.030	0.018
1R40-10B2-FDWC-780-1069-0.018	780	800	1069	15	5	0.035	0.018
1R40-10B2-FDWC-980-1269-0.018	980	1000	1269	15	5	0.040	0.018
1R40-10B2-FDWC-1180-1469-0.018	1180	1200	1469	15	5	0.046	0.018
1R40-10B2-FDWC-1380-1669-0.018	1380	1400	1669	15	5	0.054	0.018
1R40-10B2-FDWC-1580-1869-0.018	1580	1600	1869	15	5	0.054	0.018
1R40-10B2-FDWC-1780-2069-0.018	1780	1800	2069	15	5	0.065	0.018
1R40-10B2-FDWC-2380-2269-0.018	2380	2400	2269	15	5	0.077	0.018

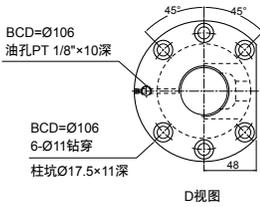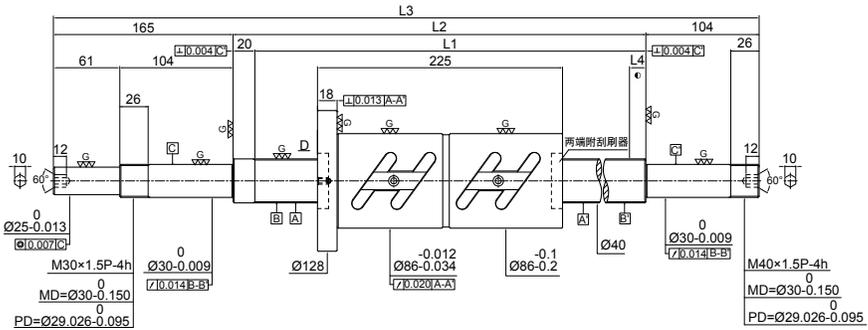

滚珠丝杆规格

产品规格	预压品
螺纹数 / 螺旋方向	1 / 右
节圆直径	41.5
导程	12
钢珠直径	7.144
循环圈数 (圈 × 列)	2.5 × 2
导程角	5.26
额定动负荷 Ca (kgf)	6170
额定静负荷 Co (kgf)	15700
轴向间隙	0
预压扭矩 (kgf-cm)	9.79~18.17

单位:mm

品号	轴尺寸				精度等级	导程精度	
	L1	L2	L3	L4		误差 E	变动 e <sub>300</sub>
1R40-12B2-FDWC-680-969-0.018	680	700	969	15	5	0.030	0.018
1R40-12B2-FDWC-980-1269-0.018	980	1000	1269	15	5	0.040	0.018
1R40-12B2-FDWC-1380-1669-0.018	1380	1400	1669	15	5	0.054	0.018
1R40-12B2-FDWC-1780-2069-0.018	1780	1800	2069	15	5	0.065	0.018
1R40-12B2-FDWC-2480-2769-0.018	2480	2500	2769	15	5	0.077	0.018

# 14 PMI转造级滚珠丝杆

## 14.1 转造级滚珠导丝杆介绍

PMI转造级滚珠导丝杆制程、设备不同于它厂，本公司先进的转造技术搭配德国Bad Dübener进口数值电控滚牙机制造，本公司从导丝杆素材选用、转造加工、中周波表面热处理、後制加工皆有严格品质管控，以满足顾客所需产品之最佳品质。

转造级滚珠丝杆搭配研磨级螺帽取代了传统艾克姆导丝杆、梯形导丝杆之传动方式，可提升运转顺畅度、降低摩擦力及轴向背隙之优点，且供货迅速、价格低廉。

转造级与研磨级滚珠导丝杆除了在导程误差之定义与几何公差有所差异外，亦可用相同预压方式来消除轴向背隙，欢迎向本公司咨询相关技术资料。



本公司采用最先进德国数值电控滚牙机，转造制程中，牙轮两轴油压缸皆采用伺服油压校正油压压力及定位精度。



本公司牙轮亦采用德国Bad Dübener原厂滚轮，以维持原厂机台稳定性及转造後品质。

## 14.2 PMI转造级滚珠导丝杆特征

### C7、C8、C10级丝杆已标准化

本公司转造级丝杆导程精度以JIS B1192 -1997为制造基准规范，本公司PMI C7、C8、C10之产品已标准化。

## 导程精度最高可达C5级

导程精密等级可达JIS C5、C6级，如有C5、C6级需求请电洽本公司咨询。

## 转造用螺帽精密度高

转造级螺帽制程与研磨级螺帽制程一致，经过表面硬化处理，采用内螺纹研磨机精磨，以维持使用耐久性及良好的运动平滑性。

## 螺帽互换性高

当丝杆与螺帽无预压情况下，在允许的最大轴向背隙内，同规格丝杆可更换不同形式的螺帽。

## 14.3 转造级滚珠导丝杆导程精度( $e_{300}$ )

依据JIS B1192 -1997，**PMI** 转造级滚珠丝杆导程精度定义：以有效螺纹长度范围内，任意300mm的累积导程误差之容许值，参考表14.1：

表14.1 导程精度对照

$e_{300}$  (有效螺纹长度范围内，任意300mm的累积导程误差之容许值)

单位:  $\mu\text{m}$

等级	C5	C6	C7	C8	C10
ISO, DIN	23		52		210
JIS	18		50		210
<b>PMI</b>	18	25	50	100	210

ep (有效螺纹长度范围内累积导程误差之容许值)

单位:  $\mu\text{m}$

等级	C5	C6	C7	C8	C10
<b>PMI</b>	$ep = \pm(lu/300) \times e_{300}$ lu: 有效螺纹长度(单位: mm)				

单位:  $\mu\text{m}$

e <sub>300</sub> 测量长度	等级	C5	C6	C7	C8	C10
	0~100		15	20	44	84
101~200		16	22	48	92	194
201~315		18	25	50	100	210

P.S. 如有PMI C5、C6级需求，请咨询本公司业务人员。

## 14.4 PMI转造级滚珠导丝杆外径及导程对照表

PMI 转造级滚珠丝杆有多元化规格与不同导程精度最大转造长度可提供选购，参考表14.2~14.3

表14.2 转造丝杆规格表

丝杆公称 外径 $\varnothing$	导程										转造丝杆最 大长度
	4	5	5.08	6	10	16	20	25	32	40	
12	●	●									1400
14	●	●									2800
15					●						4400
16	●	●			●	●					3600
20	●	●			●		●				4400
25	●	●/○	●/○		●			●			4400
28		●		●							4400
32		●/○	●/○		●		●		●		5700
36					●						5700
40		●			●		●			●	5400
50					●						5200

● : 右旋螺纹 ○ : 左旋螺纹

P.S. 转造级滚珠丝杆长度与精度所限制，如有其他需求请向本公司电洽咨询

表14.3 导程精度与最大转造长度对照表

丝杆公称 外径 $\Phi$ (mm)	导程精度等级(e300)最大转造长度(mm)				
	C5	C6	C7	C8	C10
12	请电洽本公司业务人员		1400	1400	1400
14			2800	2800	2800
15			4400	4400	4400
16			3600	3600	3600
20			4400	4400	4400
25~28			4400	4400	4400
32			5700	5700	5700
36			5700	5700	5700
40			5400	5400	5400
50			5200	5200	5200

## 14.5 轴向背隙

一般无预压情况下，最大轴向背隙见表14.4

表14.4 最大轴向背隙

丝杆外径 $\Phi d$ (mm)	6~12	14~28	30~32	36~45	50
最大轴向背隙 (mm)	0.05	0.10	0.14	0.17	0.20

PMI 转造级滚珠丝杆可用相同预压方式来消除轴向背隙，如需做预压动作，欢迎洽询本公司业务人员。


## 14.6 材料与硬度

PMI 转造级滚珠导丝杆标准素材及表面硬度，见表14.5

表14.5

名称	材料	热处理方式	硬度(HRC)
转造级丝杆	S55C	中周波热处理	58~62
螺帽	SCM420H	渗碳热处理	58~62

## 14.7 转造级滚珠导丝杆形式与尺寸

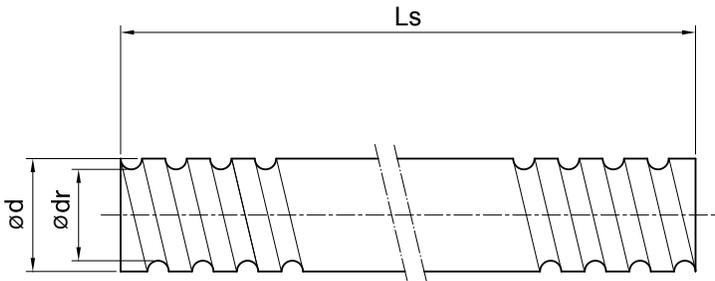

单位:mm


型号			导程精度等级	螺纹方向	螺纹数	最长转造长度	丝杆编号
外径 d	导程	珠径 $D_w$		L: 左 / R: 右			
12	4	2.381	C7, C8, C10	R	1	1400	R1204A
	5	2.000		R	1		R1205Z
14	4	2.381		R	1	2800	R1404A
	5	3.175		R	1		R1405B
15	10	3.175		R	2	4400	2R1510B
16	4	2.381		R	1	3600	R1604A
	5	3.175		R	1		R1605B
	10	3.175		R	2		2R1610B
	16	3.175	R	2	2R1616B		

单位:mm

外径 d	型号		导程精度等级	螺纹方向		螺纹数	最长转造长度	丝杆编号
	导程	珠径 D <sub>w</sub>		L: 左 / R: 右				
20	4	2.381	C7, C8, C10	R	1	4400	R2004A	
	5	3.175		R	1		R2005B	
	10	4.762		R	1		R2010D	
	20	3.175		R	2		2R2020B	
25	4	2.381		R	1		4400	R2504A
	5	3.175		R/L	1			R(L)2505B
	5.08	3.175		R/L	1			R(L)2515B
	10	4.762		R	1			R2510D
	10	6.350		R	1	R2510F		
	25	3.969		R	4	4R2525C		
28	5	3.175		R	1	5700	R2805B	
	6	3.175		R	1		R2806B	
32	5	3.175		R/L	1		5700	R(L)3205B
	5.08	3.175		R/L	1			R(L)3215B
	10	6.350		R	1			R3210F
	20	6.350		R	2			2R3220F
	32	4.762	R	4	4R3232D			
36	10	6.350	R	1	5700		R3610F	
40	5	3.175	R	1	5400		R4005B	
	10	6.350	R	1			R4010F	
	20	6.350	R	2			2R4020F	
	40	6.350	R	4			4R4040F	
50	10	6.350	R	1	5200		R5010F	

订购代码：

**4 R 15 10 A -1500 -C7**

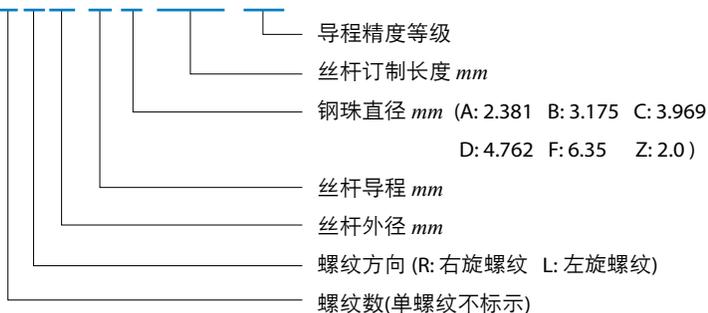

## 14.8 转造级滚珠丝杆螺帽

标准规格：

**FSIN**



**FSIW**



**FSKW**



**FSDW**



## 选配规格：

FSWW



FSVW



RSVW



SSVW





FSBW



## 订购代码：

L F S I N 25 05 -5.6P

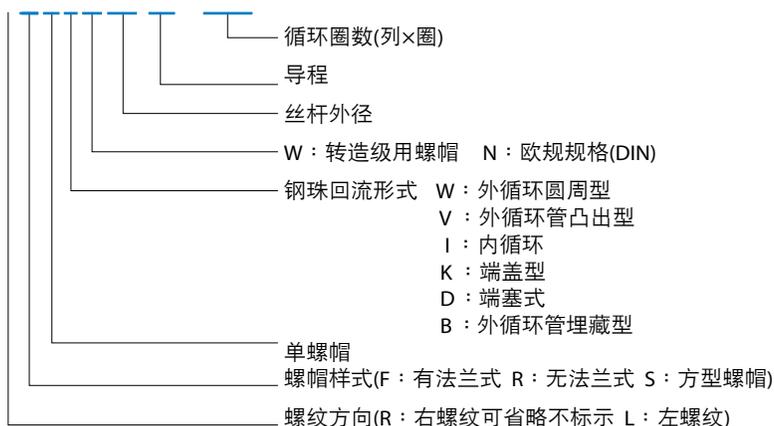

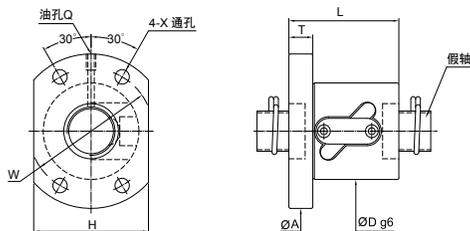

单位:mm


丝杆尺寸		修正后额定负荷 (kgf)				螺帽尺寸									
外径	导程	钢珠直径	循环圈数×列	动负荷	静负荷	外径	长度	法兰				螺孔	油孔	刚性	螺帽编号
				(1×10° REV.) Ca	Co			A	T	W	H				
12	4	2.381	2.5×1	285	533	30	40	52	10	40	31	4.5	M6×1P	9	FSWW1204-2.5P
	5	2.000	2.5×1	270	350	26	40	47	10	37	30	4.5	M6×1P	8.2	FSWW1205-2.5P
14	4	2.381	3.5×1	500	1100	35	42	57	10	45	40	4.5	M6×1P	15	FSWW1404-3.5P
	5	3.175	2.5×1	515	990	40	40	57	10	45	40	4.5	M6×1P	11	FSWW1405-2.5P
20	5	3.175	2.5×1	625	1450	44	41	67	10	55	52	5.5	M6×1P	15	FSWW2005-2.5P
	10	4.762	2.5×1	1100	2200	52	61	82	12	67	64	6.6	M6×1P	16	FSWW2010-2.5P
25	5	3.175	2.5×1	720	1830	50	56	73	11	61	56	6.6	M6×1P	18	FSWW2505-2.5P
			2.5×2	1120	3710									37	FSWW2505-5.0P
	10	6.350	2.5×1	1720	3590	60	97	96	15	78	72	9	M6×1P	21	FSWW2510-2.5P
			2.5×2	3200	7170									40	FSWW2510-5.0P
32	10	6.350	2.5×1	1930	4680	67	97	103	15	85	78	9	M6×1P	25	FSWW3210-2.5P
			2.5×2	3130	9410									49	FSWW3210-5.0P
36	10	6.350	2.5×2	3370	10800	70	99	110	17	90	82	11	M6×1P	29	FSWW3610-5.0P
40	10	6.350	2.5×2	3520	12000	76	100	116	17	96	88	11	M6×1P	59	FSWW4010-5.0P
50	10	6.350	2.5×2	3900	15000	88	126	128	18	108	100	11	M6×1P	72	FSWW5010-5.0P
			3.5×2	4940	21000									98	FSWW5010-7.0P

备注：

螺帽刚性:

如上表所示之刚性值是施加30%之动负荷(Ca)为轴向负荷时，沟槽与钢珠间所产生的弹性变形而求得之理论值。

若轴向负荷与理论条件不同时，请参照本文。

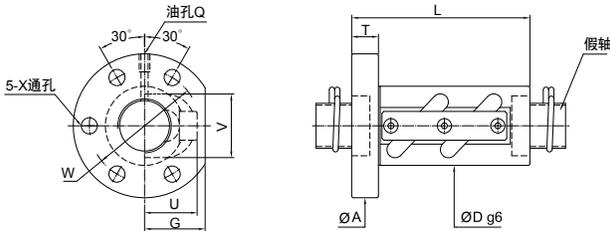

单位:mm


丝杆尺寸		钢珠直径	循环圈数 圈×列	修正后额定负荷 (kgf)		螺帽尺寸												
外径	导程			动负荷 (1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca	静负荷 Co	外径 D	长度 L	法兰				循环管凸出部		螺丝孔	油孔	刚性 kgf/ μm	螺帽编号	
						A	T	W	G	U	V	X	Q					
14	4	2.381	3.5×1	500	1100	25	42	55	10	40	19	19	21	4.5	M6×1P	15	FSVW1404-3.5P	
	5	3.175	2.5×1	515	990	30	43	50	10	40	22	22	21	4.5	M6×1P	11	FSVW1405-2.5P	
16	5	3.175	2.5×1	550	1140	34	43	54	10	44	24	20	22	4.5	M6×1P	13	FSVW1605-2.5P	
	5	3.175	2.5×1	625	1450	40	43	60	12	50	28	28	27	4.5	M6×1P	15	FSVW2005-2.5P	
20	10	4.762	2.5×1	1100	2200	40	60	67	12	53	30	30	30	6.6	M6×1P	16	FSVW2010-2.5P	
	5	3.175	2.5×1	720	1830	42	45	60	71	12	57	28	28	32	6.6	M6×1P	18	FSVW2505-2.5P
25			2.5×2	1120	3710	42	60	71	12	57	28	28	32	6.6	M6×1P	37	FSVW2505-5.0P	
	10	6.350	2.5×1	1720	3590	44	68	79	15	62	34	34	37	9.0	M6×1P	21	FSVW2510-2.5P	
32			2.5×2	3200	7170	44	98	79	15	62	34	34	37	9.0	M6×1P	40	FSVW2510-5.0P	
	10	6.350	2.5×1	1930	4680	55	72	97	18	75	39	39	44	11	M6×1P	25	FSVW3210-2.5P	
36			2.5×2	3130	9410	55	101	97	18	75	39	39	44	11	M6×1P	49	FSVW3210-5.0P	
	10	6.350	2.5×1	1860	5400	70	70	105	17	80	42	35	49	11	M6×1P	29	FSVW3610-2.5P	
40			2.5×2	3370	10800	70	98	105	17	80	42	35	49	11	M6×1P	55	FSVW3610-5.0P	
	10	6.350	3.5×2	4450	16800	65	123	114	20	90	44	44	52	14	M6×1P	81	FSVW4010-7.0P	
50	10	6.350	3.5×2	4940	21000	80	125	138	22	110	52	52	62	18	M6×1P	98	FSVW5010-7.0P	

备注：

螺帽刚性:

如上表所示之刚性值是施加30%之动负荷(Ca)为轴向负荷时, 沟槽与钢珠间所产生的弹性变形而求得之理论值。

若轴向负荷与理论条件不同时, 请参照本文。

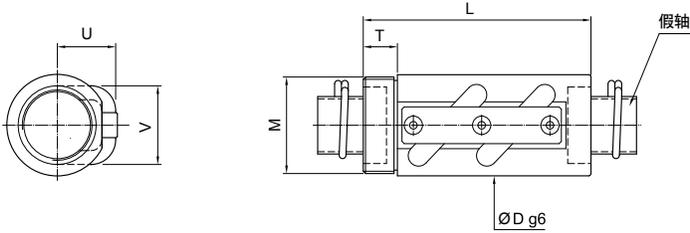

单位:mm


丝杆尺寸		钢珠直径	循环圈数 圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽尺寸							
外径	导程			动负荷 (1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca	静负荷 Co	外径 D	长度 L	法兰 M T		循环管凸出部 U V		刚性 kgf/μm	螺帽编号
14	4	2.381	3.5×1	500	1100	25	42	M24×1.0P	10	19	21	15	RSVW1404-3.5P
	5	3.175	2.5×1	515	990	30	43	M26×1.5P	10	22	21	11	RSVW1405-2.5P
20	5	3.175	2.5×1	625	1450	40	43	M36×1.5P	12	28	27	15	RSVW2005-2.5P
25	5	3.175	2.5×1	720	1830	42	48	M40×1.5P	15	28	32	18	RSVW2505-2.5P
			2.5×2	1120	3710		63					37	RSVW2505-5.0P
	10	6.350	2.5×1	1720	3590	44	68	M42×1.5P	15	34	37	21	RSVW2510-2.5P
		2.5×2	3200	7170	98	98	40					RSVW2510-5.0P	
32	10	6.350	2.5×1	1930	4680	55	72	M50×1.5P	18	39	44	25	RSVW3210-2.5P
			2.5×2	3130	9410		101					49	RSVW3210-5.0P
40	10	6.350	3.5×2	4450	16800	65	128	M60×2.0P	25	44	52	81	RSVW4010-7.0P
50	10	6.350	3.5×2	4940	21000	80	143	M75×2.0P	40	52	62	98	RSVW5010-7.0P

备注：

螺帽刚性:

如上表所示之刚性值是施加30%之动负荷(Ca)为轴向负荷时,沟槽与钢珠间所产生的弹性变形而求得之理论值。

若轴向负荷与理论条件不同时,请参照本文。

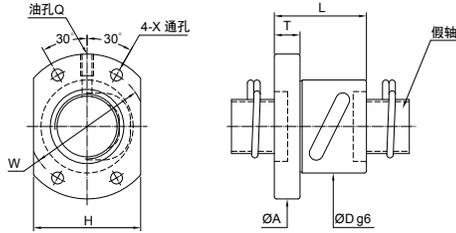

单位:mm


丝杆尺寸		钢珠直径	循环圈数圈×列	基本额定负荷(kgf)		螺帽尺寸										
外径	导程			动负荷 (1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca	静负荷 Co	外径 D	长度 L	法兰				螺 丝 孔 X	油 孔 Q	刚性 kgf/μm	螺帽编号	
12	5	2.000	2.5×1	270	350	26	40	47	10	37	30	4.5	M6×1P	8.2	FSBW1205-2.5P	
	4	2.381	3.5×1	500	1100	31	40	50	10	40	37	4.5	M6×1P	15	FSBW1404-3.5P	
14	5	3.175	2.5×1	515	990	32	40	50	10	40	38	4.5	M6×1P	11	FSBW1405-2.5P	
	5	3.175	2.5×1	570	1130	34	40	54	10	44	40	4.5	M6×1P	13	FSBW1605-2.5P	
20	4	2.381	2.5×1	415	850	40	41	59	10	50	46	4.5	M6×1P	14	FSBW2004-2.5P	
	5	3.175	2.5×1	620	1450	40	40	59	10	50	46	4.5	M6×1P	16	FSBW2005-2.5P	
25	4	2.381	2.5×1	450	980	43	41	67	10	55	50	4.5	M6×1P	17	FSBW2504-2.5P	
	5	3.175	2.5×1	720	1830	43	40	67	10	55	50	5.5	M6×1P	18	FSBW2505-2.5P	

备注：

螺帽刚性:

如上表所示之刚性值是施加30%之动负荷(Ca)为轴向负荷时，沟槽与钢珠间所产生的弹性变形而求得之理论值。

若轴向负荷与理论条件不同时，请参照本文。

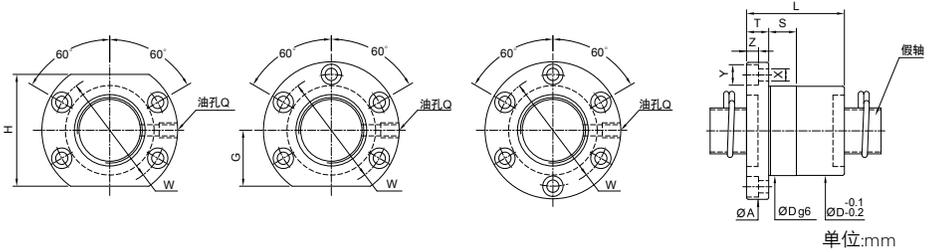

单位:mm


丝杆尺寸		钢球直径	循环圈数	基本额定负荷 (kgf)		螺帽尺寸													
外径	导程			动负荷 (1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca	静负荷 Co	外径 D	长度 L	法兰					配合 S	螺丝孔			油孔 Q	刚性 kgf/μm	螺帽编号
						A	T	W	G	H		X	Y	Z					
14	4	2.381	4	400	890	26	47	46	10	36	-	-	10	4.5	8	4.5	M6×1P	18	FSIW1404-4.0P
16	5	3.175	3	570	1030	30	42	49	10	39	20	40	10	4.5	-	-	M6×1P	17	FSIW1605-3.0P
20	5	3.175	4	830	1890	34	53	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	21	FSIW2005-4.0P
25	5	3.175	4	940	2420	40	53	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	26	FSIW2505-4.0P
32	5	3.175	4	1050	3390	48	53	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	32	FSIW3205-4.0P
	10	6.350	4	2510	5880	54	90	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	34	FSIW3210-4.0P
40	5	3.175	4	1180	4390	55	56	88.5	16	72	29	58	15	9	14	8.5	M8×1P	38	FSIW4005-4.0P
	10	6.350	4	2630	7860	64	93	106	18	84	43	86	20	11	17.5	11	M8×1P	41	FSIW4010-4.0P
50	10	6.350	4	2770	10290	74	93	116	18	94	42	84	20	11	17.5	11	M8×1P	50	FSIW5010-4.0P

备注：

螺帽刚性:

如上表所示之刚性值是施加30%之动负荷(Ca)为轴向负荷时，沟槽与钢珠间所产生的弹性变形而求得之理论值。

若轴向负荷与理论条件不同时，请参照本文。

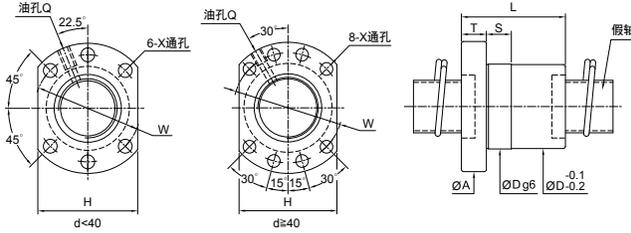

单位:mm


丝杆尺寸		基本额定负荷(kgf)				螺帽尺寸										
外径	导程	钢珠直径	循环圈数	动负荷	静负荷	外径	长度	法兰				螺丝孔	配合	油孔	刚性	螺帽编号
				( $1 \times 10^6$ REV.) Ca	Co			A	T	W	H					
16	5	3.175	3	570	1030	28	42	48	10	38	40	5.5	12	M6×1P	17	FSIN1605-3.0P
	20	5	3.175	4	830	1890	36	50	58	12	47	44	6.5	12	M6×1P	21
25	5	3.175	4	940	2420	40	50	62	12	51	48	6.5	12	M6×1P	26	FSIN2505-4.0P
	10	4.762	4	1560	3550	40	85	62	12	51	48	6.5	15	M6×1P	27	FSIN2510-4.0P
32	5	3.175	4	1050	3390	50	50	80	12	65	62	9	12	M6×1P	32	FSIN3205-4.0P
	10	6.350	4	2510	5880	50	80	80	13	65	62	9	16	M6×1P	34	FSIN3210-4.0P
40	5	3.175	4	1180	4390	63	54	93	15	78	70	9	12	M8×1P	38	FSIN4005-4.0P
	10	6.350	4	2430	7860	63	82	93	15	78	70	9	15	M8×1P	41	FSIN4010-4.0P
50	10	6.350	4	2770	10290	75	88	110	18	93	85	11	16	M8×1P	50	FSIN5010-4.0P
	6	3920	15440	106	106	110	18	93	85	11	16	M8×1P	73	FSIN5010-6.0P		

备注：

螺帽刚性:

如上表所示之刚性值是施加30%之动负荷(Ca)为轴向负荷时，沟槽与钢珠间所产生的弹性变形而求得之理论值。

若轴向负荷与理论条件不同时，请参照本文。

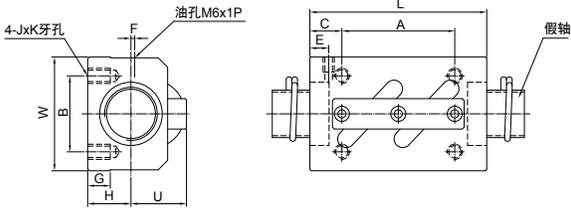

单位:mm


丝杆尺寸		钢珠		循环		基本额定负荷 (kgf)			螺帽尺寸											
外径	导程	直径	圈数	圈数	列数	动负荷	静负荷	长度	宽度	高度	安装用攻牙孔				给油孔		基准面高		刚性	螺帽编号
						$(1 \times 10^6 \text{ REV})$ Ca	Co				L	W	H	A	B	C	JxK	E		
14	4	2.381	3.5×1	500	1110	35	34	13	22	26	6.5	M4×7	6	2	6	18	15	SSVW1404-3.5P		
	5	3.175	2.5×1	515	990	35	34	13	22	26	6.5	M4×7	6	2	6	18	11	SSVW1405-2.5P		
16	5	3.175	2.5×1	590	1210	35	42	16	22	32	6.5	M5×8	6	2	8	21	13	SSVW1605-2.5P		
	5	3.175	2.5×1	625	1450	35	48	17	22	35	6.5	M6×10	6	3	9.15	22	15	SSVW2005-2.5P		
20	10	4.762	2.5×1	1100	2220	58	48	18	35	35	11.5	M6×10	10	2	9.5	25	16	SSVW2010-2.5P		
	5	3.175	2.5×1	720	1830	35	60	20	22	40	6.5	M8×12	7	5	9.5	25	18	SSVW2505-2.5P		
25	10	6.350	2.5×2	3240	7170	94	60	23	60	40	17	M8×12	10	-	10	30	40	SSVW2510-5.0P		
	6	3.175	2.5×2	1380	4140	67	60	22	40	40	13.5	M8×12	8	5	10	27	39	SSVW2806-5.0P		
32	10	6.350	2.5×1	2010	4700	64	70	26	45	50	9.5	M8×12	10	-	12	36	25	SSVW3210-2.5P		
			2.5×2	3640	9410	94			60		17						49	SSVW3210-5.0P		

备注：

螺帽刚性:

如上表所示之刚性值是施加30%之动负荷(Ca)为轴向负荷时，沟槽与钢珠间所产生的弹性变形而求得之理论值。

若轴向负荷与理论条件不同时，请参照本文。

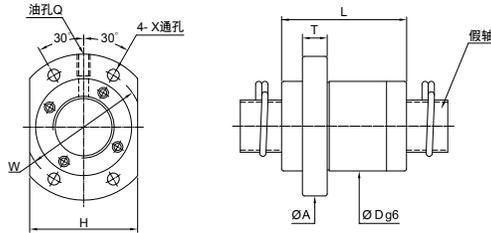

单位:mm


丝杆尺寸		钢珠直径	循环圈数 圈×螺纹数	基本额定负荷(kgf)		螺帽尺寸									
外径	导程			动负荷 (1×10 <sup>6</sup> REV) Ca	静负荷 Co	外径 D	长度 L	法兰				螺 丝 孔 X	油 孔 Q	刚性 kgf/ μm	螺帽编号
15	10	3.175	2.8×2	1000	2570	34	44	57	10	45	40	5.5	M6×1P	26	FSKW1510-5.6P
16	16	3.175	1.8×1	330	640	32	38	53	10	42	38	4.5	M6×1P	9	FSKW1616-1.8P
20	20	3.175	1.8×2	780	2280	39	52	62	10	50	46	5.5	M6×1P	21	FSKW2020-3.6P
25	25	3.969	1.8×2	1230	3570	47	62	74	12	60	56	6.6	M6×1P	27	FSKW2525-3.6P
			1.8×4	2230	7140									52	FSKW2525-7.2P
32	32	4.762	1.8×2	1760	5500	58	78	92	15	74	68	9	M6×1P	33	FSKW3232-3.6P
			1.8×4	3200	11000									65	FSKW3232-7.2P
40	40	6.350	1.8×2	2870	9170	73	95	114	17	93	84	11	M6×1P	42	FSKW4040-3.6P
			1.8×4	5220	18340									81	FSKW4040-7.2P

备注：

螺帽刚性:

如上表所示之刚性值是施加30%之动负荷(Ca)为轴向负荷时，沟槽与钢珠间所产生的弹性变形而求得之理论值。

若轴向负荷与理论条件不同时，请参照本文。

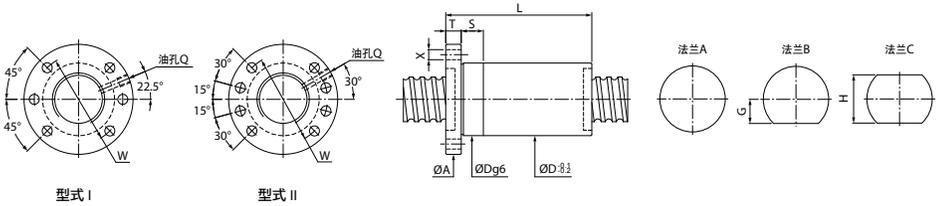

单位:mm

丝杆尺寸		基本额定负荷 (kgf)				螺帽尺寸												
外径	导程	钢球直径	循环圈数	动负荷	静负荷	外径	长度	法兰					配合	油孔	螺孔	刚性	螺帽编号	
				(1×10 <sup>6</sup> REV.) Cam	Coam			D	L	A	T	W						G
12	4	2.381	3	410	990	24	28	44	10	34	16	32	I	10	M6×1P	4.5	13	FSDW1204-3.0P
	5	3.175	3	550	1260	29	32	51	10	39	18.5	37	I	10	M6×1P	5.5	14	FSDW1405-3.0P
15	4	2.381	4	590	1610	26	32	48	10	36	17	34	I	10	M6×1P	4.5	18	FSDW1404-4.0P
	5	3.175	3	550	1260	29	32	51	10	39	18.5	37	I	10	M6×1P	5.5	14	FSDW1405-3.0P
16	4	2.381	3	560	1340	29	47	51	10	39	18.5	37	I	10	M6×1P	5.5	15	FSDW1510-3.0P
	5	3.175	3	600	1460	29	35	51	10	39	18.5	37	I	10	M6×1P	5.5	16	FSDW1605-3.0P
20	4	2.381	3	580	1440	29	50	51	10	39	18.5	37	I	10	M6×1P	5.5	15	FSDW1610-3.0P
	5	3.175	3	520	1660	32	28	53	10	43	21.5	43	I	10	M6×1P	4.5	18	FSDW2004-3.0P
25	4	2.381	3	670	1860	36	35	62	12	49	23	46	I	12	M6×1P	5.5	19	FSDW2005-3.0P
	5	3.175	3	1320	3390	40	52	62	12	51	24	48	I	15	M6×1P	6.6	21	FSDW2010-3.0P
25	4	2.381	3	580	2120	37	28	62	12	50	24	48	I	12	M6×1P	6.6	21	FSDW2504-3.0P
				740	2350	36												21
	5	3.175	4	960	3190	40	41	62	12	51	24	48	I	15	M6×1P	6.6	28	FSDW2505-4.0P
				1180	4030	46												35
	10	4.762	4	1920	5700	45	63	65	15	54	25.5	51	I	15	M6×1P	6.6	32	FSDW2510-4.0P
				2130	5570	58												27
6.350	5	3.380	5	9550	9550	51	78	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	42	FSDW2510-5.0P
28	5	3.175	5	1240	4530	43	48	65	12	54	24	48	I	15	M8×1P	6.6	38	FSDW2805-5.0P
				1080	4130	50	41	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	34	FSDW3205-4.0P
32	6	3.650	3	2410	7020	57	58	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	32	FSDW3210-3.0P
				3820	12030	50												50
36	10	6.350	3	2560	8250	70	58	108	17	90	36	82	I	15	M6×1P	11	52	FSDW3610-3.0P
				1180	5200	60	42	91	18	76	34	68	II	15	M8×1P	9	40	FSDW4005-4.0P
40	10	6.350	5	4290	15290	65	78	95	18	80	36	72	II	20	M8×1P	9	59	FSDW4010-5.0P
				4780	19360	75	78	118	18	100	46	92	II	20	M8×1P	11	70	FSDW5010-5.0P

备注：

1. Cam与Coam分别表示修正後的动态与静态负载，其计算方式依ISO-3408-5的标准。

2. 螺帽刚性:


如上表所示之刚性值是施加30%之动负荷为轴向负荷时，沟槽与钢珠间所产生的弹性变形而求得之理论值。

若轴向负荷与理论条件不同时，请参照本文。

# 15 FA系列

PMI新一代FA系列滚珠丝杆实现了高速化 静音化 标准化的特点

采用全新的循环方式，能迅速的对应市场各种应用及需求，此FA系列在各个应用领域中均能发挥高速、静音、效率的功用，敬请多加利用此系列。

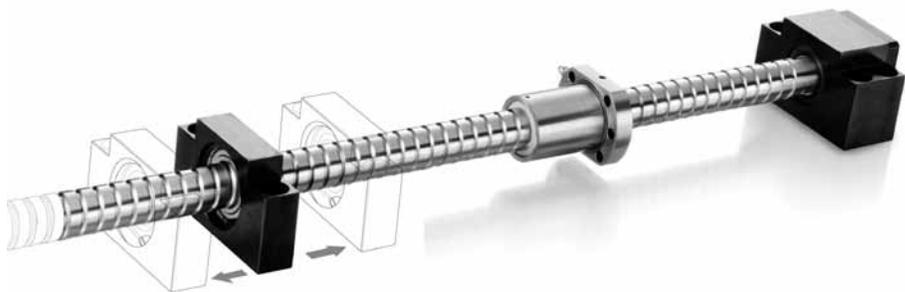

## 产品特点

### 短交期的对应

将滚珠丝杆专用的精密外径作为支撑端以达成在库标准。

### 行程的活用性

将支撑轴端作为行程对应切断，利用丝杆外径作为支撑，可容易设定使用之行程。

### 适合的用途精度和价格

精度等级C5和 $5\mu\text{m}$ 以下间隙作设定，大大的降低了使用成本和交期。

### 节省空间

螺帽长度变短，外径尺寸可减少20%~25%和采用了专用的支撑元件，可节省设计空间的装置。


### 采用高速·静音循环方式

适用在PMI独自的高速静音技术，可实现最高5000rpm的回转速，噪音及振动和过去的回流管循环方式比较，噪音减少约(6dB)。


### 应用范围

半导体生产设备、测定机器、检测设备、医疗设备、自动化设备、轻型加工机、点胶机及专用机等，广泛产业领域的精密运动及定位用途最适用。



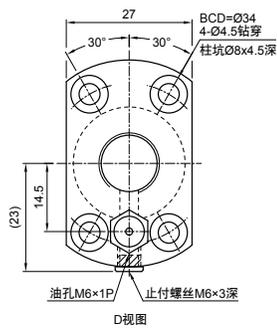

## 固定侧

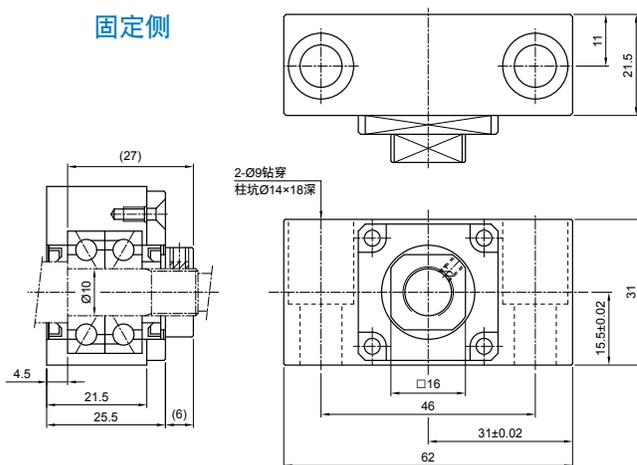


单位:mm


轴向间隙	导程精度			几何公差 总偏摆 G	固定侧-轴承(kgf)		支持侧-轴承(kgf)	
	目标值(T)	误差E	变动 $e_{300}$		额定动负荷	额定静负荷	额定动负荷	额定静负荷
<0.005	0	0.023	0.018	0.065	546	265	196	106
<0.005	0	0.027	0.018	0.090	546	265	196	106
<0.005	0	0.035	0.018	0.150	546	265	196	106

# FA 系列滚珠丝杆

轴径 $\varnothing 12$  导程10

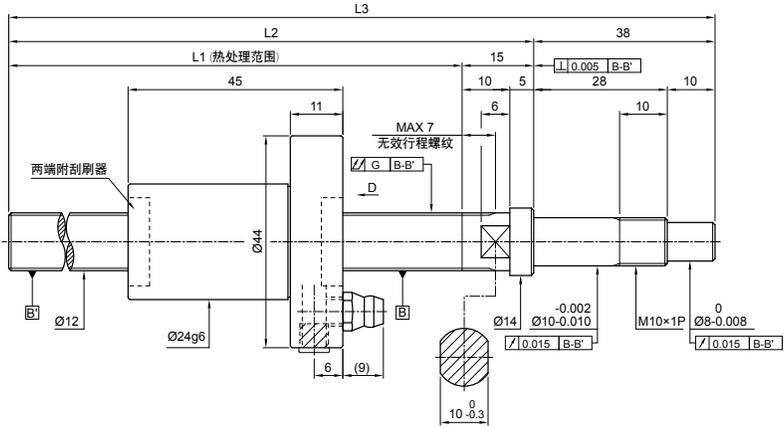


## 支持侧

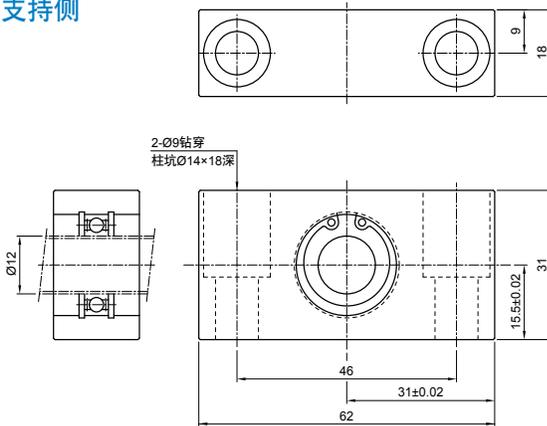


品号	轴径	导程	修正後额定荷重(kgf)		轴尺寸			精度等级
	d	l	动负荷 Cam	静负荷 Coam	L1	L2	L3	
BL012100400+A000	12	10	590	1160	347	362	400	C5
BL012100600+A000	12	10	590	1160	547	562	600	C5
BL012100900+A000	12	10	590	1160	847	862	900	C5

备注：Cam与Coam分别表示修正後的动态与静态负载，其计算方式依ISO-3408-5的标准。

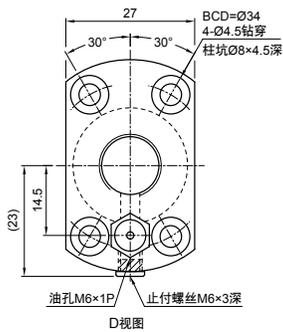


## 固定侧

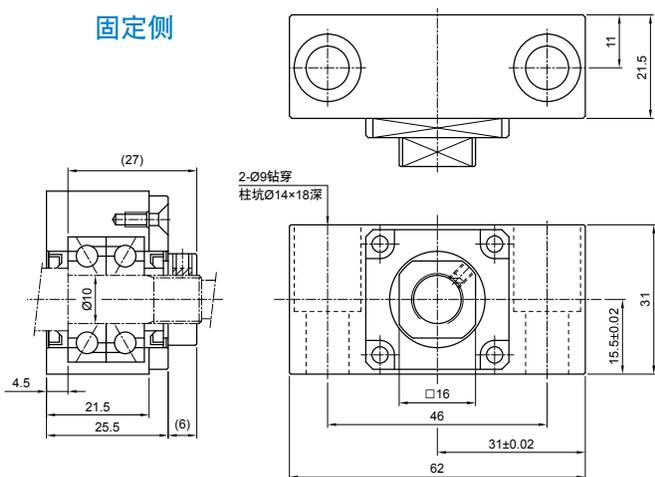


单位:mm

轴向间隙	导程精度			几何公差		固定侧-轴承(kgf)		支持侧-轴承(kgf)	
	目标值(T)	误差E	变动 $e_{300}$	总偏摆 G	额定动负荷	额定静负荷	额定动负荷	额定静负荷	
<0.005	0	0.023	0.018	0.065	546	265	196	106	
<0.005	0	0.027	0.018	0.090	546	265	196	106	
<0.005	0	0.035	0.018	0.150	546	265	196	106	

**FA** FA系列滚珠丝杆  
轴径 $\varnothing 15$  导程05

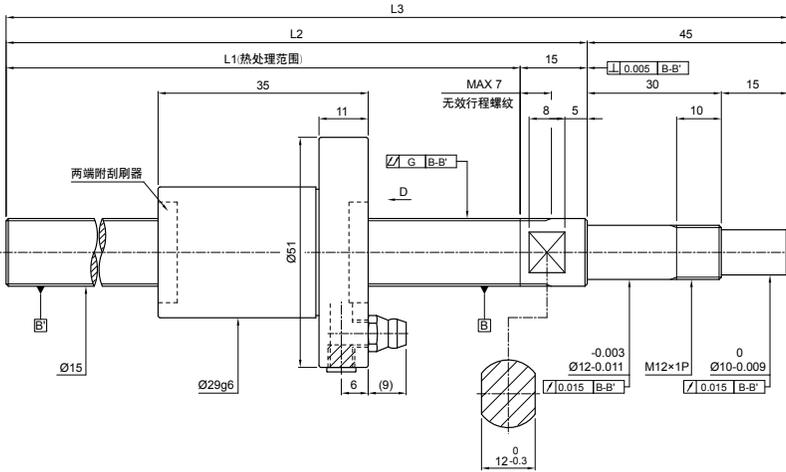


支持侧

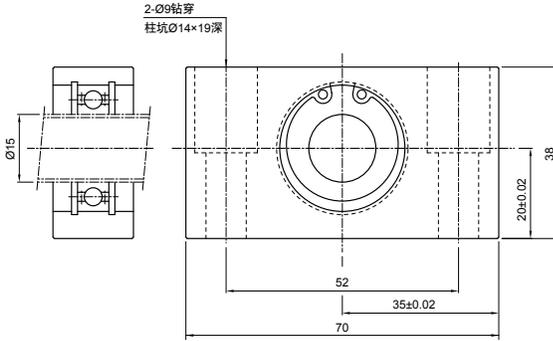


品号	轴径 导程		修正後额定荷重(kgf)		轴尺寸			精度等级
	d	l	动负荷 Cam	静负荷 Coam	L1	L2	L3	
BL015050500+A000	15	05	850	1640	440	455	500	C5
BL015051000+A000	15	05	850	1640	940	955	1000	C5
BL015051450+A000	15	05	850	1640	1390	1405	1450	C5

备注：Cam与Coam分别表示修正後的动态与静态负载，其计算方式依ISO-3408-5的标准。

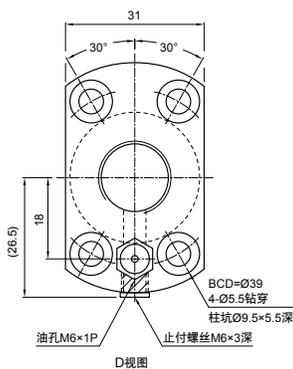


## 固定侧

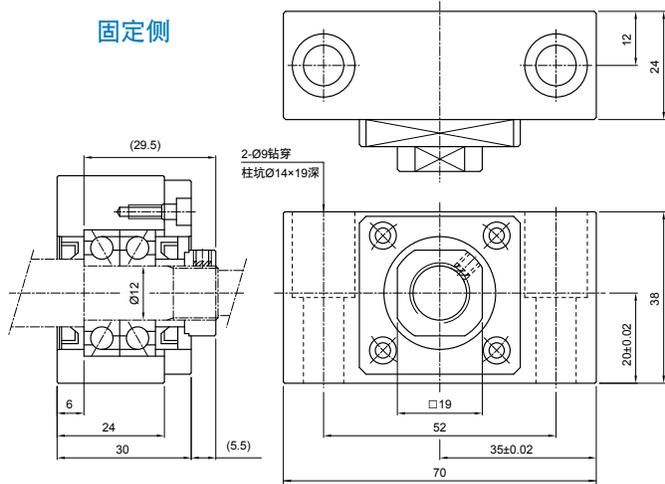

轴向间隙	导程精度			几何公差 总偏摆 G	固定侧-轴承(kgf)		支持侧-轴承(kgf)	
	目标值(T)	误差E	变动 $e_{300}$		额定动负荷	额定静负荷	额定动负荷	额定静负荷
<0.005	0	0.025	0.018	0.060	592	304	372	204
<0.005	0	0.040	0.018	0.120	592	304	372	204
<0.005	0	0.054	0.018	0.190	592	304	372	204



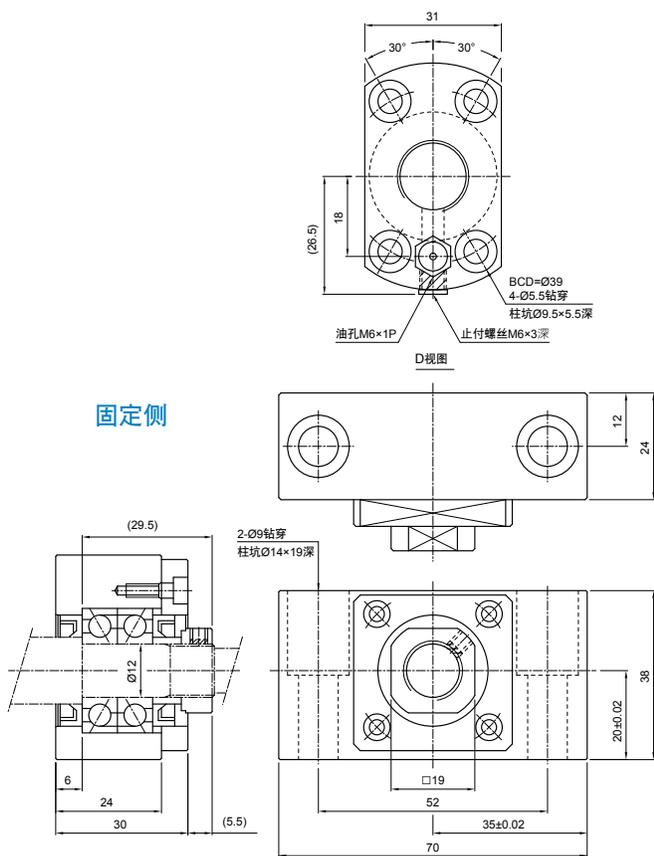


单位:mm


轴向间隙	导程精度			几何公差 总偏摆 G	固定侧-轴承(kgf)		支持侧-轴承(kgf)	
	目标值(T)	误差E	变动 $e_{300}$		额定动负荷	额定静负荷	额定动负荷	额定静负荷
<0.005	0	0.025	0.018	0.060	592	304	372	204
<0.005	0	0.040	0.018	0.120	592	304	372	204
<0.005	0	0.054	0.018	0.190	592	304	372	204

# FA 系列滚珠丝杆

轴径 $\varnothing 20$  导程05

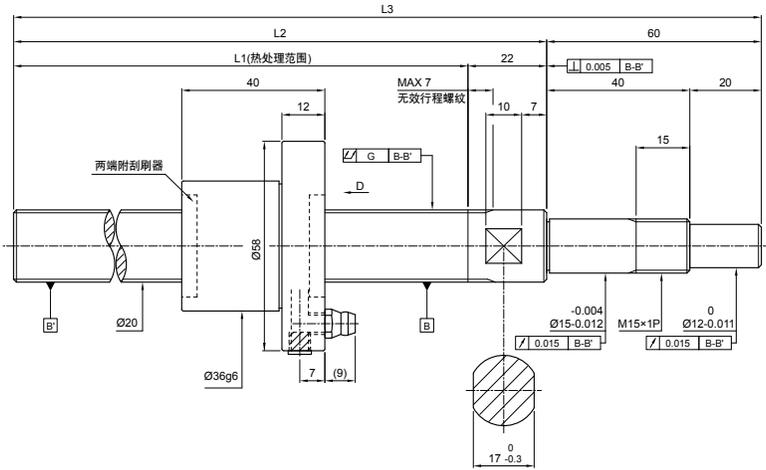


## 支持侧

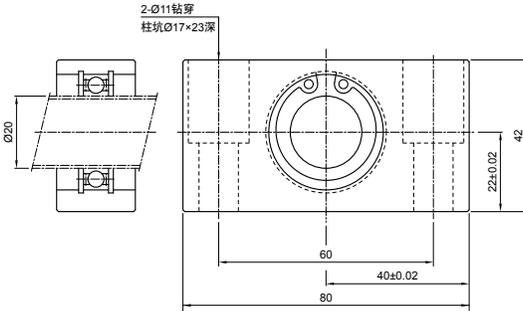


品号	轴径	导程	修正後额定荷重(kgf)		轴尺寸			精度等级
	d	l	动负荷 Cam	静负荷 Coam	L1	L2	L3	
BL020050600+A000	20	05	1300	3030	518	540	600	C5
BL020051000+A000	20	05	1300	3030	918	940	1000	C5
BL020051450+A000	20	05	1300	3030	1368	1390	1450	C5

备注：Cam与Coam分别表示修正後的动态与静态负载，其计算方式依ISO-3408-5的标准。

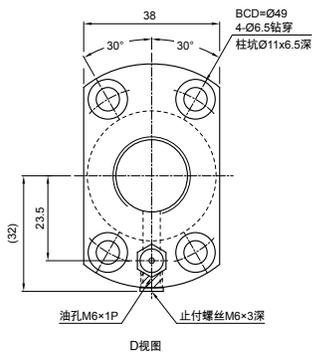


## 固定侧

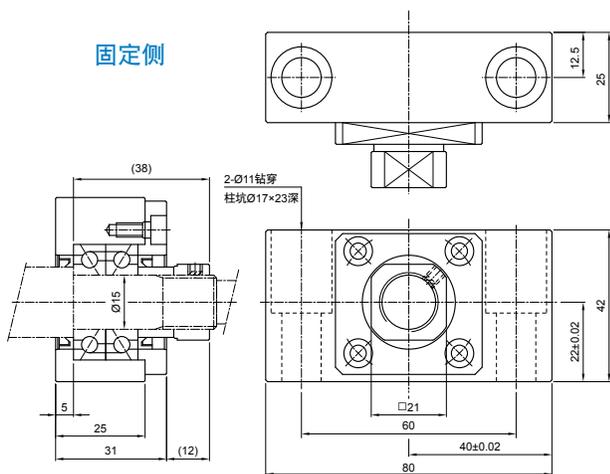


单位:mm

轴向间隙	导程精度			几何公差	固定侧-轴承(kgf)		支持侧-轴承(kgf)	
	目标值(T)	误差E	变动 $e_{300}$	总偏摆 G	额定动负荷	额定静负荷	额定动负荷	额定静负荷
<0.005	0	0.030	0.018	0.075	622	352	408	252
<0.005	0	0.040	0.018	0.120	622	352	408	252
<0.005	0	0.054	0.018	0.190	622	352	408	252



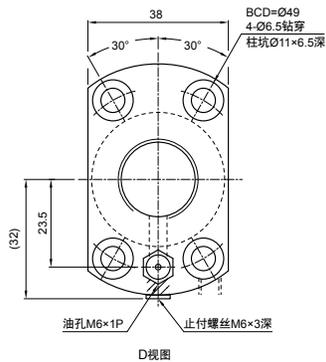


固定侧

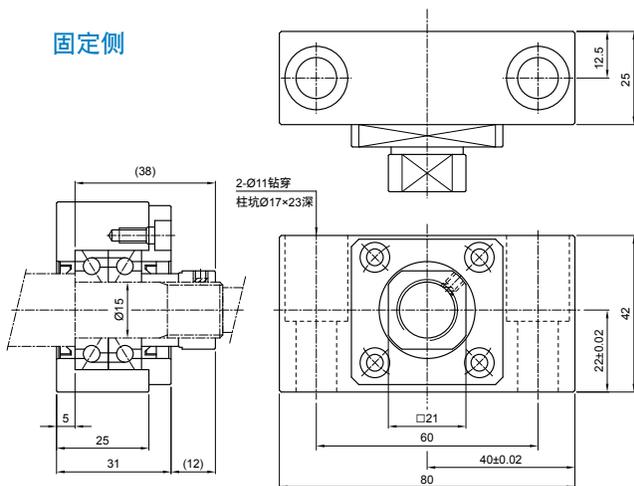


单位:mm

轴向间隙	导程精度			几何公差 总偏摆 G	固定侧-轴承(kgf)		支持侧-轴承(kgf)	
	目标值(T)	误差E	变动 $e_{300}$		额定动负荷	额定静负荷	额定动负荷	额定静负荷
<0.005	0	0.030	0.018	0.075	622	352	408	252
<0.005	0	0.040	0.018	0.120	622	352	408	252
<0.005	0	0.054	0.018	0.190	622	352	408	252

**FA** FA系列滚珠丝杆  
轴径 $\varnothing 20$  导程20

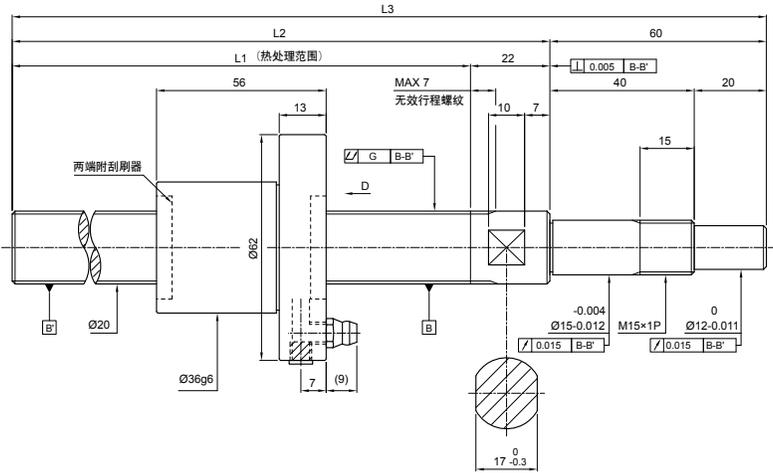


支持侧

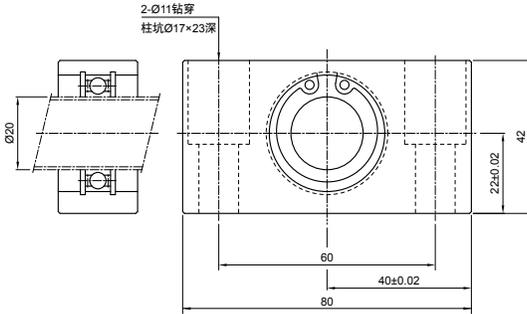


品号	轴径	导程	修正後额定荷重(kgf)		轴尺寸			精度等级
	d	l	动负荷 Cam	静负荷 Coam	L1	L2	L3	
BL020200600+A000	20	20	670	1450	518	540	600	C5
BL020201000+A000	20	20	670	1450	918	940	1000	C5
BL020201450+A000	20	20	670	1450	1368	1390	1450	C5

备注：Cam与Coam分别表示修正後的动态与静态负载，其计算方式依ISO-3408-5的标准。

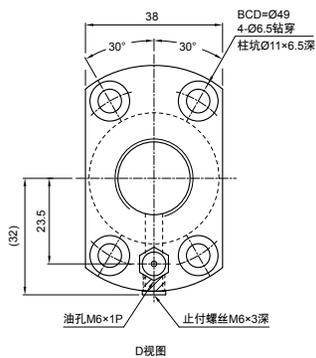


## 固定侧

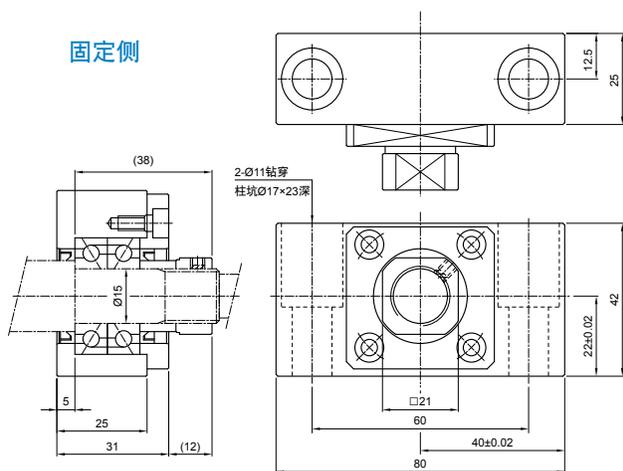


轴向间隙	导程精度			几何公差 总偏摆 G	固定侧-轴承(kgf)		支持侧-轴承(kgf)	
	目标值(T)	误差E	变动 $e_{300}$		额定动负荷	额定静负荷	额定动负荷	额定静负荷
<0.005	0	0.027	0.018	0.075	622	352	408	252
<0.005	0	0.040	0.018	0.120	622	352	408	252
<0.005	0	0.054	0.018	0.190	622	352	408	252



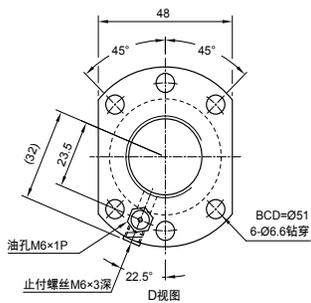


## 固定侧

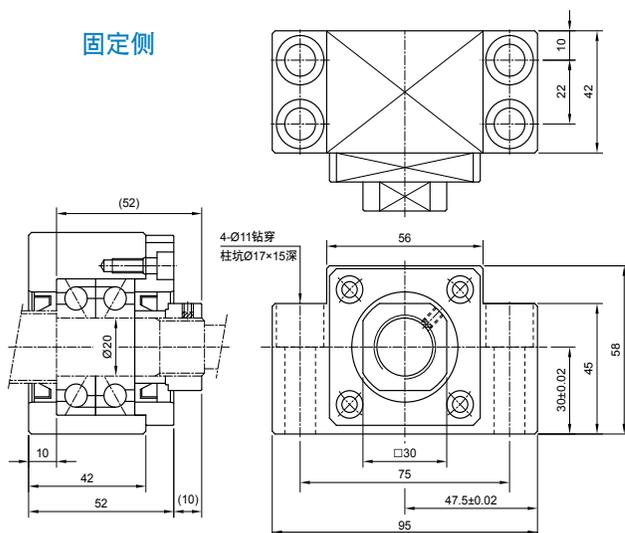


单位:mm

轴向间隙	导程精度			几何公差 总偏摆 G	固定侧-轴承(kgf)		支持侧-轴承(kgf)	
	目标值(T)	误差E	变动 $e_{300}$		额定动负荷	额定静负荷	额定动负荷	额定静负荷
<0.005	0	0.027	0.018	0.050	1480	847	1030	597
<0.005	0	0.040	0.018	0.085	1480	847	1030	597
<0.005	0	0.054	0.018	0.130	1480	847	1030	597



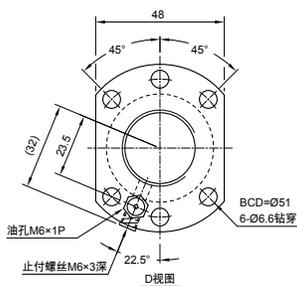

## 固定侧

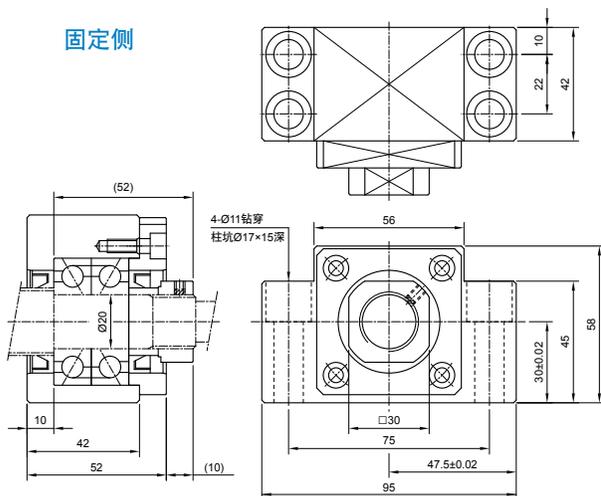

单位:mm

轴向间隙	导程精度			几何公差 总偏摆 G	固定侧-轴承(kgf)		支持侧-轴承(kgf)	
	目标值(T)	误差E	变动 $e_{300}$		额定动负荷	额定静负荷	额定动负荷	额定静负荷
<0.005	0	0.027	0.018	0.050	1480	847	1030	597
<0.005	0	0.040	0.018	0.085	1480	847	1030	597
<0.005	0	0.054	0.018	0.130	1480	847	1030	597
<0.005	0	0.027	0.018	0.050	1480	847	1030	597
<0.005	0	0.040	0.018	0.085	1480	847	1030	597
<0.005	0	0.054	0.018	0.130	1480	847	1030	597
<0.005	0	0.027	0.018	0.050	1480	847	1030	597
<0.005	0	0.040	0.018	0.085	1480	847	1030	597
<0.005	0	0.054	0.018	0.130	1480	847	1030	597

# 16 PMI 轴端未加工滚珠丝杆

## 16.1 产品特点

### 轴端适用性高

轴端未经过热处理加工，保留丝杆轴两端中心孔，可容易加工轴端肩部尺寸。

### 短交期


将丝杆常用规格、牙长及轴端未加工长度设为库存品标准。

### 低价格

精密等级以C5或C7搭配轴向间隙作为设定，大量生产降低成本，使得价格更为优惠。

### PMI型号

**PTR 20 10 B1 C7 S -1500**

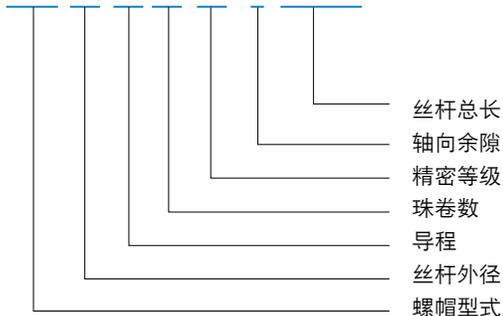

螺帽型式 PPR: FSMC (小珠径)


PTR: FSDC (端塞型)

珠卷数 PPR (小珠径)

A1: 1.5×1 圈 / B1: 2.5×1 圈

PTR (端塞型)

T2: 2 圈 / T3: 3 圈

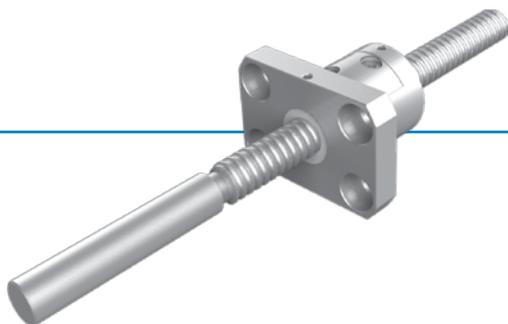

单位:mm

轴向余隙 精密等级	Z	T	S	N
	0 (预压)	0.005 以下	0.010 以下	0.030 以下
C5	C5Z	C5T	-	-
C7	-	-	C7S	C7N

## 16.2 PPR 小珠径螺帽特色

### 节省空间

采用特殊外循环方式设计，使螺帽尺寸和内循环方式一样精巧，不占空间。

### 循环方式

由3D的S形弯曲回流路径设计，使钢珠在回流区段能获得速度之舒缓效果，可降低磨损而延长使用寿命。


## 16.3 PTR 端塞型螺帽特色

### 节省空间


螺帽长度变短，外径尺寸可减少20%~25%，可节省设计空间的装置。

### 循环方式

采用复合材料以及切线路径的结构设计，有效降低钢珠循环时的碰撞与振动减少噪音值。

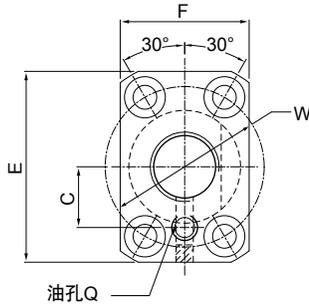


品号	丝杆外径		循环圈数	基本额定荷重(kgf)		轴尺寸					
	外径 d1	导程		动负荷 Ca	静负荷 Co	L1	L2	L3	L4	L5	
PPR0802B1C5T-0220	8	2	2.5×1	190	290	160	3	60	220	10	
PPR1202B1C5T-0220	12	2	2.5×1	240	450	160	5	60	220	10	
PPR1202B1C5T-0300						240					300

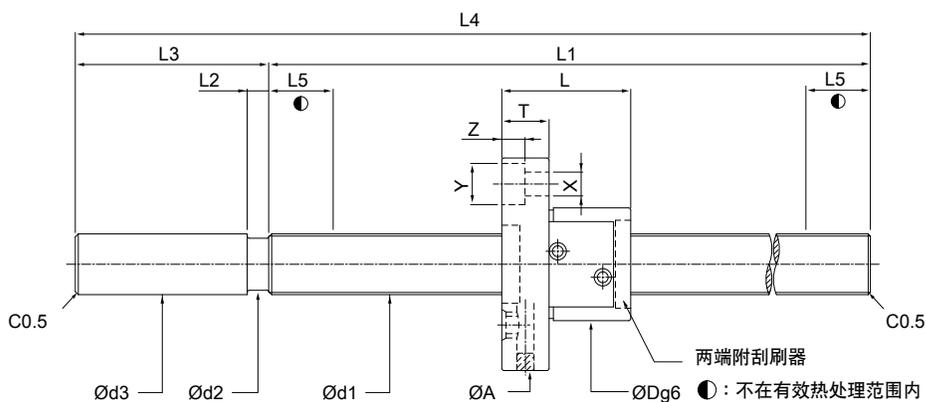

单位:mm


L6	轴尺寸			螺帽		法兰					油孔		螺丝孔		
	d2	d3(h8)	Dg6	L	A	T	W	E	F	C	Q	X	Y	Z	
160	6.5	10	20	25	40	6	30	36	25	-	-	4.5	8	4.4	
160 240	10.5	12	25	31	45	10	35	41	28	13	M6	4.5	8	4.4	

## PTR 端塞型螺帽 C5

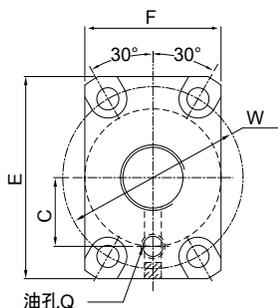


品号	丝杆外径		循环圈数	修正後额定荷重(kgf)		轴尺寸				
	外径 d1	导程		动负荷 Cam	静负荷 Coam	L1	L2	L3	L4	L5
PTR1205T3C5T-0300	12	5	3	610	1190	240	5	60	300	10
PTR1205T3C5T-0450						390			450	15
PTR1210T2C5T-0300	12	10	3	590	1160	240	5	60	300	10
PTR1210T2C5T-0450						390			450	15
PTR1220T3C5T-0450	12	20	3	390	770	390	5	60	450	15
PTR1220T3C5T-0600						540			600	15
PTR1505T3C5T-0300	15	5	3	850	1640	240	5	60	300	10
PTR1505T3C5T-0450						390			450	15
PTR1505T3C5T-0600						540			600	15
PTR1505T3C5T-0750						690			750	15
PTR1505T3C5T-0900						840			900	15
PTR1510T3C5T-0300	15	10	3	840	1610	240	5	60	300	10
PTR1510T3C5T-0450						390			450	15
PTR1510T3C5T-0600						540			600	15
PTR1510T3C5T-0750						690			750	15
PTR1510T3C5T-0900						840			900	15
PTR1510T3C5T-1100						1040			1100	15
PTR1520T2C5T-0450	15	20	2	560	1050	390	5	60	450	15
PTR1520T2C5T-0600						540			600	
PTR1520T2C5T-0750						690			750	
PTR1520T2C5T-0900						840			900	
PTR1520T2C5T-1000						940			1000	
PTR1520T2C5T-1100						1040			1100	
PTR1520T2C5T-1300						1240			1300	
PTR2005T3C5T-0400	20	5	3	1000	2240	320	5	80	400	15
PTR2005T3C5T-0600						520			520	
PTR2005T3C5T-0800						720			720	
PTR2005T3C5T-1000						920			920	
PTR2010T3C5T-0600	20	10	3	1530	3280	515	10	85	600	15
PTR2010T3C5T-0800						715			800	
PTR2010T3C5T-1000						915			1000	
PTR2010T3C5T-1300						1215			1300	
PTR2010T3C5T-1500						1415			1500	

备注：Cam与Coam分别表示修正後的动态与静态负载，其计算方式依ISO-3408-5的标准。

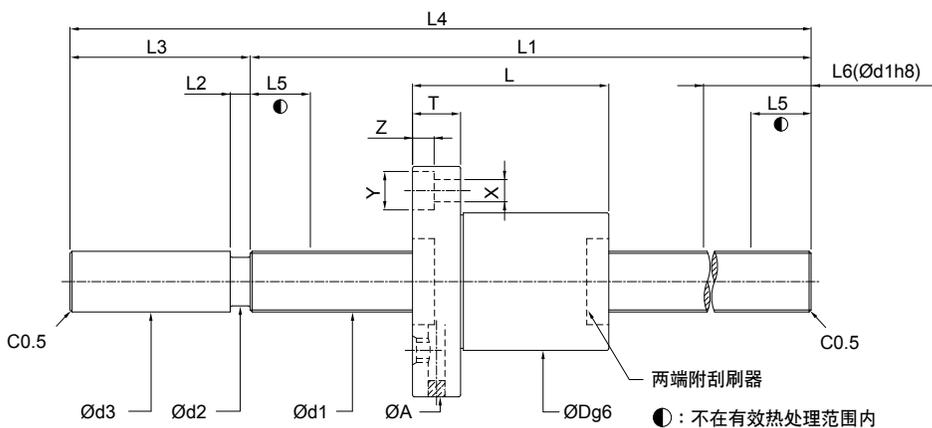


单位:mm

	轴尺寸			螺帽		法兰					油孔		螺丝孔		
	L6	d2	d3(h8)	Dg6	L	A	T	W	E	F	C	Q	X	Y	Z
240 390	9.7	12	30	32	50	10	40	45	32	15	M6	4.5	8	4.4	
240 390	9.7	12	30	45	50	10	40	45	32	15	M6	4.5	8	4.4	
390 540	9.7	12	30	54	50	12	40	45	32	15	M6	4.5	8	4.4	
240 390 540 690 840	12	15	34	35	57	11	45	50	34	17	M6	5.5	9.5	5.4	
240 390 540 690 840 1040	12	15	34	47	57	11	45	50	34	17	M6	5.5	9.5	5.4	
390 540 690 840 940 1040 1240	12	15	34	58	57	12	45	50	34	17	M6	5.5	9.5	5.4	
320 520 720 920	17	20	44	35	67	11	55	60	44	22	M6	5.5	9.5	5.4	
515 715 915 1215 1415	16.5	20	46	52	74	13	59	66	46	24	M6	6.6	11	6.5	

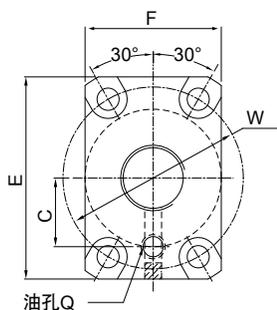

品号	丝杆外径		循环圈数	修正後额定荷重(kgf)		轴尺寸				
	外径 d1	导程		动负荷 Cam	静负荷 Coam	L1	L2	L3	L4	L5
PTR1205T3C7S-0450	12	5	3	610	1190	390	5	60	450	15
PTR1210T3C7S-0600	12	10	3	590	1160	540	5	60	600	15
PTR1220T2C7S-0600	12	20	2	390	770	540	5	60	600	15
PTR1505T3C7S-0600	15	5	3	850	1640	540	5	60	600	15
PTR1510T3C7S-0450	15	10	3	840	1610	390	5	60	450	15
PTR1510T3C7S-0600						540			600	
PTR1510T3C7S-0750						690			750	
PTR1510T3C7S-0900						840			900	
PTR1510T3C7S-1000						940			1000	
PTR1510T3C7S-1100						1040			1100	
PTR1510T3C7S-1300						1240			1300	
PTR1520T2C7S-0600						15			20	
PTR1520T2C7S-0750	690	750								
PTR1520T2C7S-0900	840	900								
PTR1520T2C7S-1000	940	1000								
PTR1520T2C7S-1100	1040	1100								
PTR1520T2C7S-1300	1240	1300								
PTR2005T3C7S-0600	20	5	3	1000	2240	520	5	80	600	15
PTR2010T3C7S-0600	20	10	3	1530	3280	515	10	85	600	15
PTR2010T3C7S-1000						915			1000	
PTR2010T3C7S-1500						1415			1500	

备注：Cam与Coam分别表示修正後的动态与静态负载，其计算方式依ISO-3408-5的标准。

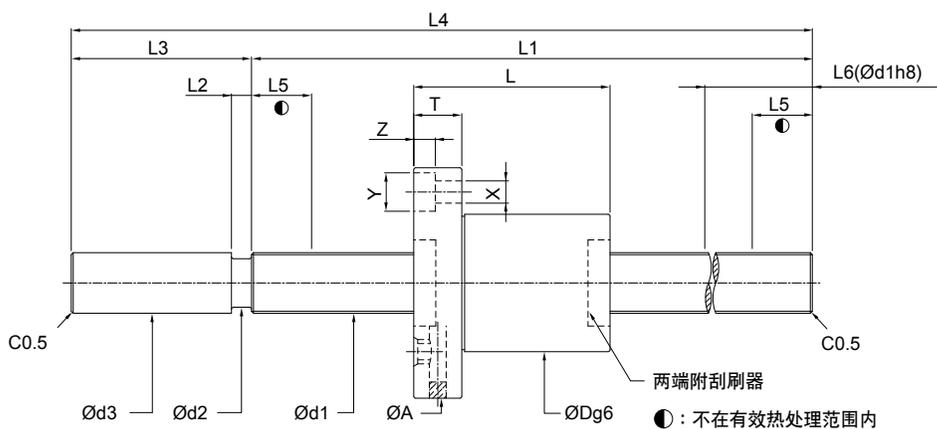

单位:mm

	轴尺寸			螺帽		法兰					油孔		螺丝孔		
	L6	d2	d3(h8)	Dg6	L	A	T	W	E	F	C	Q	X	Y	Z
	180	9.7	12	30	32	50	10	40	45	32	15	M6	4.5	8	4.4
	180	9.7	12	30	45	50	10	40	45	32	15	M6	4.5	8	4.4
	180	9.7	12	30	54	50	12	40	45	32	15	M6	4.5	8	4.4
	230	12	15	34	35	57	11	45	50	34	17	M6	5.5	9.5	5.4
	230	12	15	34	47	57	11	45	50	34	17	M6	5.5	9.5	5.4
	230	12	15	34	58	57	12	45	50	34	17	M6	5.5	9.5	5.4
	230	17	20	44	35	67	11	55	60	44	22	M6	5.5	9.5	5.4
	230	16.5	20	46	52	74	13	59	66	46	24	M6	6.6	11	6.5

# 17 滚珠丝杆使用问题分析

## 17.1 前言

「滚珠丝杆」在CNC工具机械中，取代了传统式的艾克姆丝杆，主要功用在于增加定位精度及延长使用寿命。欲消除机械运转时的背隙，通常会搭配有预压力之滚珠丝杆，但若滚珠丝杆安装不当时，就无法展现其高精度与较长的寿命。本文主要讨论滚珠丝杆在安装上所遇到问题及问题预防，并详述测定程序来帮助使用者找出滚珠丝杆使用异常所发生的原因。

## 17.2 滚珠丝杆安装容易发生问题的原因与预防

以下叙述三种滚珠丝杆安装上容易发生问题的原因与其预防方法

### 17.2.1 动作不顺畅

#### 1. 丝杆及螺帽加工问题

- (1) 回流系统位置加工不当。
- (2) 丝杆或螺帽钢珠沟槽研磨粗糙度不佳。
- (3) 丝杆或螺帽钢珠沟槽真圆度超出公差范围。
- (4) 丝杆或螺帽的导程误差或节圆直径超出公差范围。

#### 2. 过行程

过行程发生的原因可能发生于机台设定、极限开关失效或撞车。过行程会造成回流管的损伤及凹陷，甚至断裂，而造成钢珠无法正常运转；在这恶劣的运转条件下，可能造成丝杆或螺帽珠槽表面的剥离。若要重新安装，滚珠丝杆必须经制造商的重新检修，以防止进一步损坏。

#### 3. 偏心

安装滚珠丝杆时，两端的轴承支撑座与螺帽座要调整到三点同心的最佳状况，如果在不同心的情况下安装，螺帽座与轴承座会产生径向负荷，两者偏心量太大会造成丝杆弯曲，甚至在偏心的情况，假使无造成明显的丝杆弯曲时，异常磨损仍持续不断发生，并使丝杆精度迅速降低。同时滚珠丝杆与马达间也要保持自然同心的状态，避免产生不良的径向力矩。而螺帽设定的预压力越高偏心量精度的要求越高。

#### 4.异物进入钢珠轨道

滚珠丝杆若未安装刮刷器或刮刷器损坏，加工时的杂质(铁屑等)或灰尘的堆积会阻碍钢珠轨道，造成顺畅度不佳、精度降低及使用寿命下降。

#### 5.回流系统损坏

回流系统在安装时受到严重的撞击，可能造成凹陷及损伤，造成钢珠进入回流系统时钢珠之路径不顺畅。

#### 6.螺帽与螺帽座结合不当

安装螺帽时与螺帽座连接面倾斜或偏心会造成偏心负载，使马达运转之电流值不稳定。

#### 7.搬运时造成滚珠丝杆的损坏

(1)在安装的过程中，要避免螺帽脱离丝杆螺纹部位，因为一旦脱离後，钢珠将散落且会有预压的变动、循环系统及刮刷器的破损。

(2)滚珠丝杆的磨擦系数很小，在搬运及安装过程中，注意在垂直放置时，避免螺帽或丝杆本身的自重而产生脱落造成损伤。如有上述情况，此时必须经制造商的重新检修，以防止进一步损坏。

### 17.2.2 间隙太大

#### 1.无预压或预压不足

当无预压之滚珠丝杆垂直放置时，螺帽会因本身的重量造成转动而下滑；因此无预压的滚珠丝杆会有相当的背隙存在，所以只能用于较小操作阻力的机器，但对于定位精度就较不要求。

**PMI** 于不同的机台应用上决定正确的预压量，并于出货前调好预压值；因此当您订购滚珠丝杆前请确实详述设备的操作情况。

#### 2.轴承选用不当及轴承安装不当

(1)通常滚珠丝杆必须搭配斜角轴承，尤其是以高压角设计的轴承为较佳的选择；当滚珠丝杆承受轴向负载时，一般的深沟滚珠轴承无法藉由预压的方式消除本身的背隙，因此安装此种轴承会产生固定量的轴向背隙，所以深沟滚珠轴承并不适用于此。

(2)以两个锁定螺帽搭配弹簧垫圈或间隔环固定轴承以防止运转时松脱。

(3)轴承承靠面与肩部之锁定螺帽V形牙轴心的垂直度不佳，或两对应方向锁定螺帽面之平行度不佳，两者相互搭配後会导致轴承的倾斜；因此丝杆肩部之锁定螺帽V形牙与轴承承靠面必须同时加工，才能确保垂直度，如果以研磨方式加工更好。

(4)若轴承安装于滚珠丝杆上而两者相互贴合不确实，在承受轴向负载的情况下会导致背隙的产生，这种情形可能是由于丝杆肩部太长或太短所造成的，可使用间隔环方式消除背隙。

### 3.支撑座的表面平行度或平面度不佳

结合元件表面不论是研磨或铲花，只要其平行度或平面度超出公差范围，床台运动时位置的重覆精度将较差；因此一部机械，通常在支撑座与机械本体间以薄垫片来达到调整组装精度。

### 4.螺帽座或轴承座刚性不佳

如果螺帽座或轴承座刚性不足，由于元件本身重量、机械荷重或机械运转中所产生之惯性力会使其产生弹性变形，造成偏斜。

### 5.螺帽座或轴承座组装不当

(1)由于震动或缺少弹簧垫圈使得螺帽固定螺丝松脱。

(2)固定螺丝太长导致螺丝孔深度太浅使得固定螺丝之螺头与接触之元件结合面无法贴合，因此无法得到有效之锁固力。

(3)固定螺丝太短导致固定螺丝无法得到有效之锁固力。

(4)由于震动或未使用定位销使得结合组件松脱。可以使用实心销取代弹簧销达到定位目的。

### 6.马达与滚珠丝杆结合不当

(1)联轴器结合不牢固或本身刚性不佳，会使丝杆与马达间产生转动差。

(2)键的松动，或是键、键槽及轮毂间的任何不当搭配，皆会使这些元件间产生间隙。

(3)若不适合以齿轮驱动或驱动结构非刚体，可用时规皮带来驱动以防止产生滑动。

### 17.2.3 碎裂

#### 1. 钢珠破裂

钢珠最常用的材质是铬钼钢，若要使一颗直径3.175mm(1/8吋)的钢珠破裂，约须1400kg(3080磅)~1600kg(3520磅)。滚珠丝杆作动时，当有、无润滑时温升差异明显，此温升可能造成钢珠破裂或损坏，因此造成螺帽或丝杆珠槽的损坏。因此设计过程中须考虑润滑油的补充，如无法使用自动润滑系统，必须将润滑油的补充计划列入保养手册。

#### 2. 回流系统凹陷或断裂

螺帽过行程或回流系统受到撞击会造成回流系统凹陷或断裂，因此阻碍钢珠的循环路径，使得钢珠变成滑动而非滚动，最後造成回流系统断裂。预防方式可在丝杆前後端加装防撞器，防止过行程时，回流系统及螺帽受损。

#### 3. 滚珠丝杆肩部断裂

- (1)不当设计：丝杆肩部应避免锐角设计，以减少局部应力集中。
- (2)丝杆轴颈弯曲：轴承靠面与锁定螺帽V形牙轴心的垂直度不佳，或两对应方向的锁定螺帽面平行度不佳，皆会导致丝杆肩部的弯曲或断裂；因此在锁定螺帽锁紧的前後，丝杆肩部偏摆量不得超过0.01mm(0.0004吋)。
- (3)径向力或反覆应力：安装丝杆时造成偏心会产生异常的交变剪应力并使滚珠丝杆提早损坏。
- (4)丝杆肩部尺寸的设计，应避免与丝杆截面积差异过大。

#### 4. 温升对滚珠丝杆的影响

滚珠丝杆运转时，温升会影响到机械传动系统精度，特别是高速且高精度的机械。

以下是影响滚珠丝杆温升因素：

- (1)预压力 (2)润滑 (3)预拉

##### (1) 预压力的影响

为避免造成机械传动系统的失位，可藉由提高螺帽刚性来达到，意指提高螺帽预压力达到一定水准。施加预压力于螺帽会增加螺牙的摩擦扭矩，并使丝杆在作动时的温升提高。**PMI** 推荐预压力为最大轴向负荷的1/3，且预压力最重不得超过10%的动负荷，以获得最佳的寿命及较低的温升效应。

## (2) 预拉的影响

丝杆轴因热而伸长变形，会导致定位精度恶化。其热伸长量可藉由公式求出，此热伸长量可藉由预拉来做补偿；而预拉补偿的目标值就是图面所标示的负T值。过大的预拉会烧坏支撑轴承。因此 *PMI* 建议采用小于5°C的预拉值，但若丝杆直径超过50mm时也不适合做预拉；丝杆直径大就需要大的预拉力，因此导致支撑轴承过热而烧坏。*PMI* 建议约以5°C的温升做为补偿值T的基准(丝杆每1000mm约-0.02~-0.03mm)。

## (3) 润滑的影响

润滑油选择直接影响滚珠丝杆的温升。*PMI* 滚珠丝杆须采以油或油脂其中一项的润滑，一般建议以轴承润滑油为滚珠丝杆油润滑，油脂则建议以锂皂基的油脂。油品黏度选用是依操作速度、工作温度及负荷情形来做选择。

当工作情况为高速低负载时最好选用低黏度油品；低速高负载时则建议使用黏度高油品。一般来讲，高速时建议使用润滑油为40°C时黏度指数范围为32~68cSt (ISO VG 32~68)(DIN51519)；而低速时，建议使用的润滑油为40°C时黏度指数范围为90cSt(ISO VG 90)以上。应用于高速且重负载，必须以强制冷却来降低温度，且可藉由中空丝杆或冷却螺帽通入冷却油来达到冷却效果。

# 18 轴、孔公差表

单位:  $\mu\text{m}$

基准尺寸		轴的公差范围																				
超过	以下	e7	e8	e9	f6	f7	f8	g5	g6	h5	h6	h7	h8	h9	js5	js6	js7	k5	k6	m5	m6	n6
-	3	-14	-14	-14	-6	-6	-6	-2	-2	0	0	0	0	0	$\pm 2$	$\pm 3$	$\pm 5$	+4	+6	+6	+8	+10
		-24	-28	-39	-12	-16	-20	-6	-8	-4	-6	-10	-14	-25				0	0	+2	+2	+4
3	6	-20	-20	-20	-10	-10	-10	-4	-4	0	0	0	0	0	$\pm 2.5$	$\pm 4$	$\pm 6$	+6	+9	+9	+12	+16
		-32	-38	-50	-18	-22	-28	-9	-12	-5	-8	-12	-18	-30				+1	+1	+4	+4	+8
6	10	-25	-25	-25	-13	-13	-13	-5	-5	0	0	0	0	0	$\pm 3$	$\pm 4.5$	$\pm 7$	+7	+10	+12	+15	+19
		-40	-47	-61	-22	-28	-35	-11	-14	-6	-9	-15	-22	-36				+1	+1	+6	+6	+10
10	14	-32	-32	-32	-16	-16	-16	-6	-6	0	0	0	0	0	$\pm 4$	$\pm 5.5$	$\pm 9$	+9	+12	+15	+18	+23
14	18	-50	-59	-75	-27	-34	-43	-14	-17	-8	-11	-18	-27	-43				+1	+1	+7	+7	+12
18	24	-40	-40	-40	-20	-20	-20	-7	-7	0	0	0	0	0	$\pm 4.5$	$\pm 6.5$	$\pm 10$	+11	+15	+17	+21	+28
24	30	-61	-73	-92	-33	-41	-53	-16	-20	-9	-13	-21	-33	-52				+2	+2	+8	+8	+15
30	40	-50	-50	-50	-25	-25	-25	-9	-9	0	0	0	0	0	$\pm 5.5$	$\pm 8$	$\pm 12$	+13	+18	+20	+25	+33
40	50	-75	-89	-112	-41	-50	-64	-20	-25	-11	-16	-25	-39	-62				+2	+2	+9	+9	+17
50	65	-60	-60	-60	-30	-30	-30	-10	-10	0	0	0	0	0	$\pm 6.5$	$\pm 9.5$	$\pm 15$	+15	+21	+24	+30	+39
65	80	-90	-106	-134	-49	-60	-76	-23	-29	-13	-19	-30	-46	-74				+2	+2	+11	11	+20
80	100	-72	-72	-72	-36	-36	-36	-12	-12	0	0	0	0	0	$\pm 7.5$	$\pm 11$	$\pm 17$	+18	+25	+28	+35	+45
100	120	-107	-126	-159	-58	-71	-90	-27	-34	-15	-22	-35	-54	-87				+3	+3	+13	+13	+23
120	140																					
140	160	-85	-85	-85	-43	-43	-43	-14	-14	0	0	0	0	0	$\pm 9$	$\pm 12.5$	$\pm 20$	+21	+28	+33	+40	+52
160	180	-125	-148	-185	-68	-83	-106	-32	-39	-18	-25	-40	-63	-100				+3	+3	+15	+15	+27
180	200																					
200	225	-100	-100	-100	-50	-50	-50	-15	-15	0	0	0	0	0	$\pm 10$	$\pm 14.5$	$\pm 23$	+24	+33	+37	+46	+60
225	250	-146	-172	-215	-79	-96	-122	-35	-44	-20	-29	-46	-72	-115				+4	+4	+17	+17	+31

单位 $\mu\text{m}$

基准尺寸		孔的公差范围																					
超过	以下	E7	E8	E9	F6	F7	F8	G6	G7	H6	H7	H8	H9	H10	JS6	JS7	K6	K7	M6	M7	N5	N7	
-	3	+24 +14	+28 +14	+39 +14	+12 +6	+16 +6	+20 +6	+8 +2	+12 +2	+6 0	+10 0	+14 0	+25 +0	+40 0	$\pm 3$	$\pm 5$	0 -6	0 -10	-2 -8	-2 -12	-4 -10	-4 -14	
3	6	+32 +20	+38 +20	+50 +20	+18 +10	+22 +10	+28 +10	+12 +4	+16 +4	+8 0	+12 0	+18 0	+30 0	+48 0	$\pm 4$	$\pm 6$	+2 -6	+3 -9	-1 -9	0 -12	-5 -13	-4 -16	
6	10	+40 +25	+47 +25	+61 +25	+22 +13	+28 +13	+35 +13	+14 +5	+20 +5	+9 0	+15 +0	+22 0	+36 0	+58 0	$\pm 4.5$	$\pm 7$	+2 -7	+5 -10	-3 -12	0 -15	-7 0	-4 -16	-19
10	14	+50	+59	+75	+27	+34	+43	+17	+24	+11	+18	+27	+43	+70	$\pm 5.5$	$\pm 9$	+2	+6	-4	0	-9	-5	
14	18	+32	+32	+32	+16	+16	+16	+6	+6	0	0	0	0	0	$\pm 5.5$	$\pm 9$	-9	-12	-15	-18	-20	-23	
18	24	+61	+73	+92	+33	+41	+53	+20	+28	+13	+21	+33	+52	+84	$\pm 6.5$	$\pm 10$	+2	+6	-4	0	-11	-7	
24	30	+40	+40	+40	+20	+20	+20	+7	+7	0	0	0	0	0	$\pm 6.5$	$\pm 10$	-11	-15	-17	-21	-24	-28	
30	40	+75	+89	+112	+41	+50	+64	+25	+34	+16	+25	+39	+62	+100	$\pm 5.5$	$\pm 12$	+3	+7	-4	0	-12	-8	
40	50	+50	+50	+50	+25	+25	+25	+9	+9	0	0	0	0	0	$\pm 5.5$	$\pm 12$	-13	-18	-20	-25	-28	-33	
50	65	+90	+106	+134	+49	+60	+76	+29	+40	+19	+30	+46	+74	+120	$\pm 9.5$	$\pm 15$	+4	+9	-5	0	-14	-9	
65	80	+60	+60	+60	+30	+30	+30	+10	+10	0	0	0	0	0	$\pm 9.5$	$\pm 15$	-15	-21	-24	-30	-33	-39	
80	100	+107	+126	+159	+58	+71	+90	+34	+47	+22	+35	+54	+87	+140	$\pm 11$	$\pm 17$	+4	+10	-6	0	-16	-10	
100	120	+72	+72	+72	+36	+36	+36	+12	+12	0	0	0	0	0	$\pm 11$	$\pm 17$	-18	-25	-28	-35	-38	-45	
120	140																						
140	160	+125	+148	+185	+68	+83	+106	+39	+54	+25	+40	+63	+100	+160	$\pm 12.5$	$\pm 20$	+4	+12	-8	0	-20	-12	
160	180	+85	+85	+85	+43	+43	+43	+14	+14	0	0	0	0	0	$\pm 12.5$	$\pm 20$	-21	-28	-33	-40	-45	-52	
180	200																						
200	225	+146	+172	+215	+79	+96	+122	+44	+61	+29	+46	+72	+115	+185	$\pm 14.5$	$\pm 23$	+5	+13	-8	0	-22	-14	
225	250	+100	+100	+100	+50	+50	+50	+15	+15	0	0	0	0	0	$\pm 14.5$	$\pm 23$	-24	-33	-37	-46	-51	-60	